



<b>Nr. albero</b> 8	<b>Cartellino</b> 9993219/8
<b>Coordinate</b> 730959,04 / 5034275,26	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Celtis australis (Bagolaro)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Punti di ritrovo e di aggregazione occasionali	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 4,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 125,66 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Area esterna	

Firmato da:  
ZANZI DANIELE  
Motivo:  
1

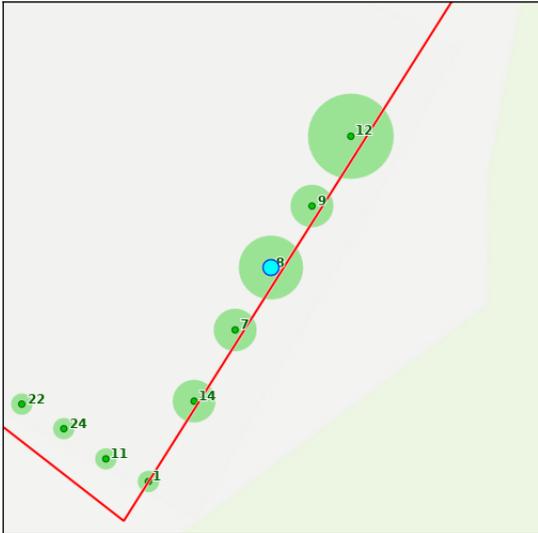

Data: 12/04/2022 16:10:16

VTA - Data: 10/03/2022		CPC: D - Gravità estrema					
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult4						
<b>Tipo</b>	Ricontrollo						
<b>Fase fisiologica</b>	adulto						
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini						
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori						
<b>Altezza</b>	8,00 m						
<b>Ø chioma</b>	6,00 m						
<b>Altezza castello</b>	4,00 m						
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm						
<b>Circ. tronco</b>	126 cm						
<b>Bersaglio</b>	Punti di ritrovo e di aggregazione occasionali						
<b>Note</b>	La pianta presenta un carpoforo al colletto cresciuto di dimensioni rispetto alla precedente VTA mentre la vitalità della pianta risulta essere sufficiente. La strumentale eseguita non denota un peggioramento del legno nella porzione intaccata dal ganoderma. La pianta presenta radici avvolgenti strozzanti. Viste le caratteristiche simili con le altre piante presenti il loco, che hanno subito schianti nell'ultimo anno, si consiglia l'abbattimento e sostituzione.						
<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave							
<b>Conformazione</b>	Normale						
<b>Radici</b>	Radici strozzanti (3), Superficiali (2)						
<b>Colletto</b>	Carpofori (3), allargato (2)						
<b>Castello</b>	ferite da taglio (2)						
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per competizione con altre piante (2)						
<b>S - Tomografo sonico</b>							
Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito	Note
	10/03/2022					Inserire un esito in configurazione	La tomografia non rileva particolarità, ma la presenza del Ganoderma potrebbe aver intaccato l'apparato radicale come nelle altre piante presenti nel parcheggio.
<b>Lavori proposti</b>							
<b>Tipo lavoro</b>				<b>Impresa</b>		<b>Data fine prevista</b>	
VTAv - VTA visivo						15/03/2023	
<b>Iter</b>							
#	Data esecuzione	Eseguito da			Stato VTA		
1	10/03/2022 11:14:48	Fitoconsult4			In lavorazione		
2	31/03/2022 17:02:45	Fitoconsult4			Richiesta validazione (Applicativo)		
3	31/03/2022 17:02:45	Fitoconsult4			Validata		
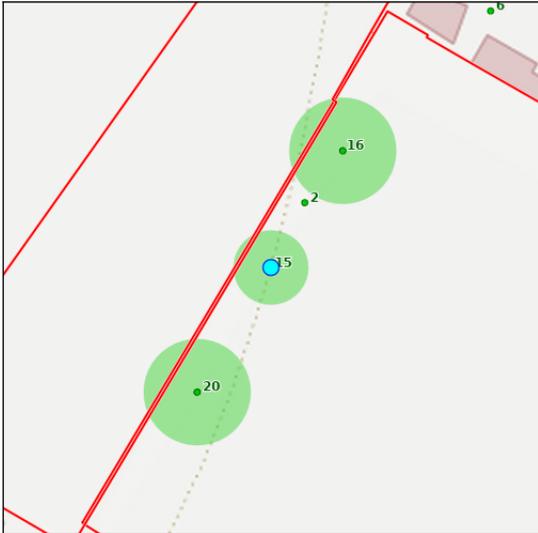
<b>Nr. albero</b> 15	<b>Cartellino</b> 9993219/15
<b>Coordinate</b> 730925,97 / 5034301,65	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Celtis australis (Bagolaro)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Accessibilità</b>	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 109,96 cm	<b>Ø tronco</b> 35,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Area esterna	

Firmato da:  
ZANZI DANIELE  
Motivo:  
1



Data: 12/04/2022 16:14:28

<b>VTA - Data: 10/03/2022</b>		<b>CPC: D - Gravità estrema</b>
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult3	
<b>Tipo</b>	Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Altezza</b>	8,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	3,00 m	
<b>Ø tronco</b>	35,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	110 cm	
<b>Bersaglio</b>	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	

**Note** Presenza di carpoforo al colletto. Dalla strumentale eseguita risulta un lieve deterioramento del legno intaccato dal carpoforo. Viste le piante vicine, abbattute o cadute nel corso dell'ultimo anno (che presentano le stesse problematiche, carpofori, radici avvolgenti) si pensa che l'apparato radicale sia quello maggiormente danneggiato, pertanto si consiglia l'abbattimento.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Normale

**Radici** Radici strozzanti (3)

**Colletto** Carpofori (3)

**S - Tomografo sonico**

Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito
	10/03/2022	Colletto				Inserire un esito in configurazione

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		13/05/2022
VTAv - VTA visivo		15/03/2023

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	10/03/2022 11:55:27	Fitoconsult3	In lavorazione
2	07/04/2022 11:02:55	Fitoconsult3	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/04/2022 11:02:55	Fitoconsult3	Validata