


Consulta 1.1 - Itinerario est-ovest

Legenda



- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- ▣ Raccordo marciapiede-carreggiata
- ▲ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- Ⓞ Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona  
 Giallo: accessibilità limitata  
 Rosso: non accessibile

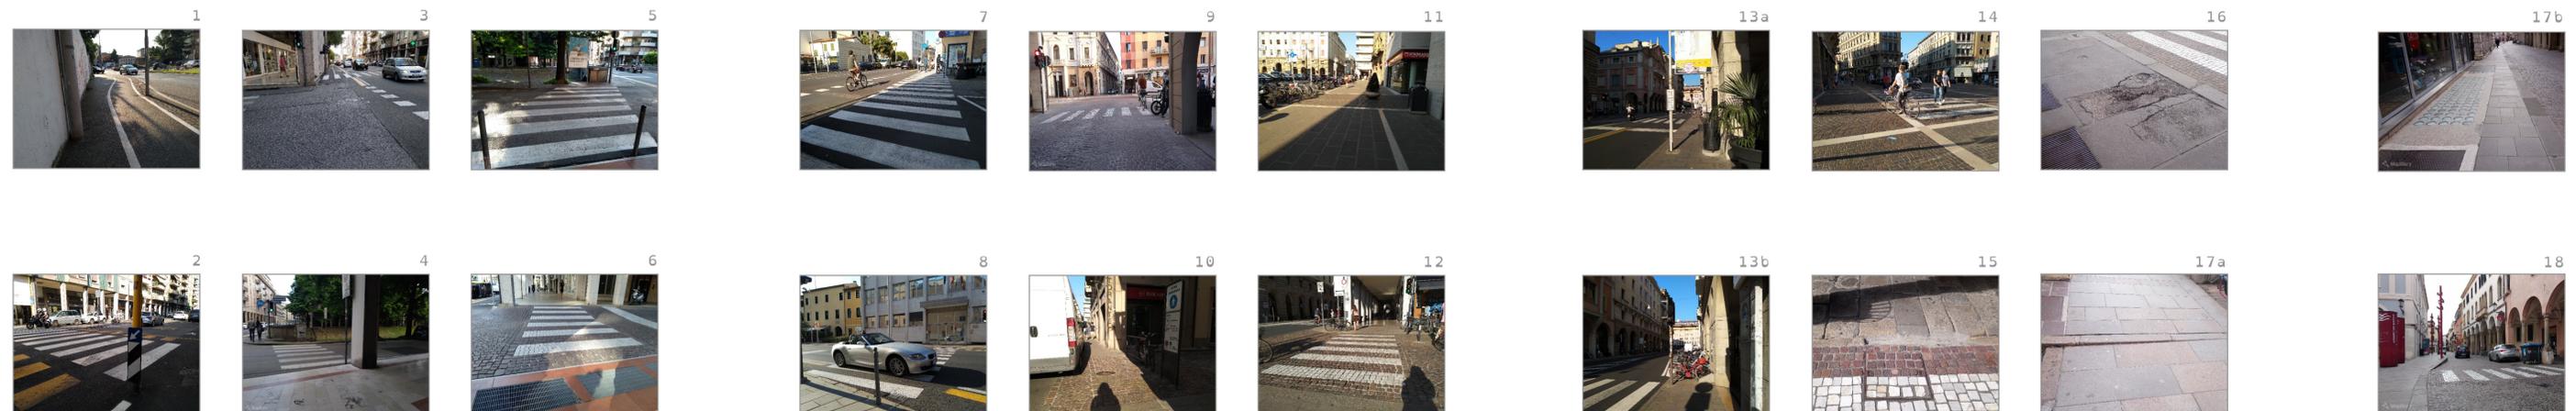

N. rif.	Criticità
1	Ostacolo (palo cavi aerei) che restringe la sola parte pedonale a 60 cm. Attraversamento pedonale senza pavimentazione tattile.
2	Attraversamento pedonale privo di pavimentazione tattile. Tratto di percorso ciclo-pedonale separato da segnaletica orizzontale.
3	Il percorso pedonale termina all'incrocio con Riviera San Benedetto. Percorso sottoportico non accessibile (altezza 22 cm). Palo semaforico in mezzo al percorso pedonale. Tratto privo di protezione per pedoni su curva tra Corso Milano e Riviera San Benedetto, lato ovest dell'incrocio. Dopo la curva, marciapiede proveniente da Riviera San Benedetto con scalino di 2 cm. Attraversamento pedonale ovest-est: su lato ovest scalino di 2 cm, su lato est scalino di 4 cm. Tutti gli attraversamenti privi di segnalazioni tattili. Incrocio semaforizzato in parte con segnalazione acustica, in parte privo.
4	Rampa di discesa dal ponte verso l'attraversamento con inclinazione longitudinale 10% e trasversale 5%. Pavimentazione marciapiede su ponte con inclinazione trasversale 3-5%.
5	Albero che restringe il passaggio a 80 cm. Attraversamento ovest-est su Riviera San Benedetto con scalino di 3 cm. Attraversamento sud-nord: sul raccordo lato sud scalino di 20 cm. Incrocio semaforizzato senza segnalazione acustica e tattile.
6	Incrocio semaforizzato privo di segnalazione acustica e tattile
7	Attraversamento sud-nord: su entrambi i lati scalino di 2 cm, inclinazione longitudinale attraversamento 14%; attraversamento ovest-est: scalino di 2 cm. Pendenza trasversale del marciapiede 5%.
8	Attraversamento sud-nord: a sud scalino di 3 cm. Semaforo senza segnalazione acustica
9	Attraversamento su Via Dante a nord dell'incrocio con Corso Milano: sul lato est, scalino per accedere al sottoportico, privo di pavimentazione tattile. Attraversamento Via Verdi con scalino di 3 cm lato nord, privo di pavimentazione tattile. Pali impianto semaforico non visibili per ipovedenti. Attraversamento Via Dante a sud dell'incrocio con Corso Milano: scalini di circa 2 cm di raccordo carreggiata-marciapiede. Incrocio semaforizzato con segnalazione acustica parziale.
10	Attraversamento Via Belle Parti privo di pavimentazione tattile.
11	Attraversamento Via Giuseppe Verdi con scalini a sud di 3 cm, a nord di 2 cm. Su Via Aquileia semaforo con segnalazione acustica. Attraversamento Via Pietro D'Abano a raso. Attraversamenti non segnalati con pavimentazione tattile.
12	Attraversamento ovest-est Via Busonera: privo di pavimentazione tattile. Attraversamento sud-nord: sul lato sud scalino di 3 cm, sul lato nord di 2 cm. Semaforo senza segnalazione acustica
13	In corrispondenza della fermata dell'autobus passaggio tra palo della fermata e cestino per rifiuti 60 cm. Attraversamento sud-nord: parte sud con scalino di 2,5 cm. Attraversamento a est di Via Risorgimento: scalini di 4 cm a sud, 2,5 cm a nord. Incrocio semaforizzato privo di segnalazione acustica. Segue tratto di marciapiede adibito a parcheggio bici/moto non percorribile. Passaggio adeguato su sottoportico.
14	Attraversamento senza pavimentazione tattile. Semaforo con segnalazione acustica
15	Incrocio Via Altinate-Riviera dei Ponti Romani: incrocio semaforizzato, segnalatore acustico non funzionante; dissuasori al centro dell'attraversamento. Mancanza di pavimentazione tattile su attraversamenti Riviera, Via Eremitani, Zabarella, Altinate. Raccordo disesistato su attraversamento via Altinate lato nord. Pavimentazione in pietra o in porfido leggermente irregolare.
16	Pavimentazione tratto via Altinate lato sud (sotto portico) sdruciolevole. Incrocio via Altinate-Via Carlo Cassan: pavimentazione disesistata in corrispondenza dell'attraversamento. Presenza di ostacoli mobili (tavolini e sedie) su attraversamento.
17	Incrocio Via Altinate-Via Altinate civ 56: scalino di altezza variabile 0-9 cm, mancanza di segnaletica attraversamento. Lungo via Altinate lato nord, su marciapiede tratti di pavimentazione sdruciolevole a causa di piastre per illuminazione bocche di lupo. Pavimentazione lato sud a tratti irregolare.
18	Attraversamento via Alessio-Via Altinate: pavimentazione dell'attraversamento irregolare; mancanza di segnaletica tattile dell'attraversamento e dell'ingresso al Centro S. Gaetano. Pavimentazione marciapiedi con superficie irregolare.

