


Consulta 4a.2 - Sant'Osvaldo

Legenda

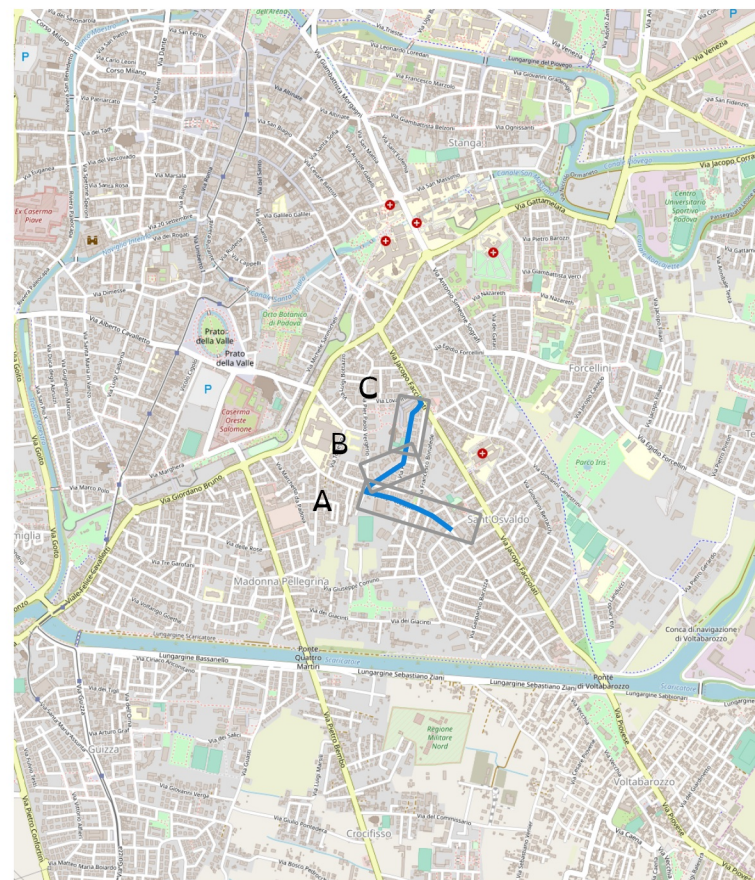

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- △ Ostacolo
- ♠ Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- Ⓢ Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Raccordi tra marciapiede e carreggiata 11 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Mancanza di attraversamento pedonale. Pavimentazione marciapiede lungo Via Vergerio dissestata.
2	Raccordi tra marciapiede e carreggiata in via Vergerio e rampe dissestati. Segnaletica orizzontale carente. In via Crescini raccordi di altezza 7 e 8 cm. Mancanza di pavimentazione tattile. Fermate bus da adeguare. Pavimentazione irregolare a tratti.
3	Marciapiede lungo il parcheggio occupato in buona parte da auto parcheggiate. Pavimentazione inadeguata.
4	Pavimentazione dissestata e restringimento del marciapiede in corrispondenza dei cassonetti dei rifiuti urbani (60 cm)
5	Attraversamento in via Vlacovich a raso senza pavimentazione tattile. In via Crescini raccordo tra carreggiata e marciapiede 3 cm nella parte nord. Mancanza di segnalazioni tattili.
6	Raccordi tra marciapiede e carreggiata tra 1 e 3 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Nel raccordo ovest -attraversamento via Benavides- presenza di ostacolo (paletto) in corrispondenza dello scivolo. Attraversamento via Crescini: raccordo sud con gradino di 4 cm, raccordo nord su aiuola di proprietà privata.
7	Raccordi tra marciapiede e carreggiata 5 e 4 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Mancanza di attraversamento pedonale.
8	Pavimentazione con leggero dissesto e inclinazione trasversale variabile tra 1 e 8% in corrispondenza dei passi carrai.
9	Raccordi tra marciapiede e sede stradale 2 cm, mancanza di pavimentazione tattile. Attraversamento verso nord senza pavimentazione tattile. Raccordo sud (2 cm) dell'attraversamento su via Giacomelli con pavimentazione da risistemare. Incrocio semaforizzato.
10	Pavimentazione dissestata per circa 4 metri lineari. Tratti di pavimentazione irregolare.
11	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. Cassonetti raccolta differenziata su marciapiede. Tratti di pavimentazione irregolare.
12	Raccordo tra marciapiede e carreggiata a nord 2,5 cm, da sistemare in prossimità del tombino e senza pavimentazione tattile. Raccordo sud senza pavimentazione tattile. Breve tratto di marciapiede in prossimità dell'attraversamento, parte sud, con pavimentazione dissestata.
13	Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile.
14	Tratto di pavimentazione con inclinazione trasversale 11% e altezza marciapiede 17 cm.
15	In corrispondenza dell'accesso al parco, pavimentazione dissestata. Tratti di pavimentazione irregolare.
16	Pavimentazione dissestata e presenza archetti con distanza 75 cm. Tratti di pavimentazione irregolare.
17	Tratto di pavimentazione dissestata. Attraversamento a raso senza pavimentazione tattile. A est raccordo con marciapiede-sede stradale attraverso rampa senza pavimentazione tattile. Tratti di pavimentazione irregolare.
18	Raccordo marciapiede-carreggiata con gradino di 5 cm. Termine del marciapiede senza possibilità di proseguimento.
19	Innesto a raso su pista ciclo-pedonale senza pavimentazione tattile.

