


Consulta 4b.3 - Zona Salboro

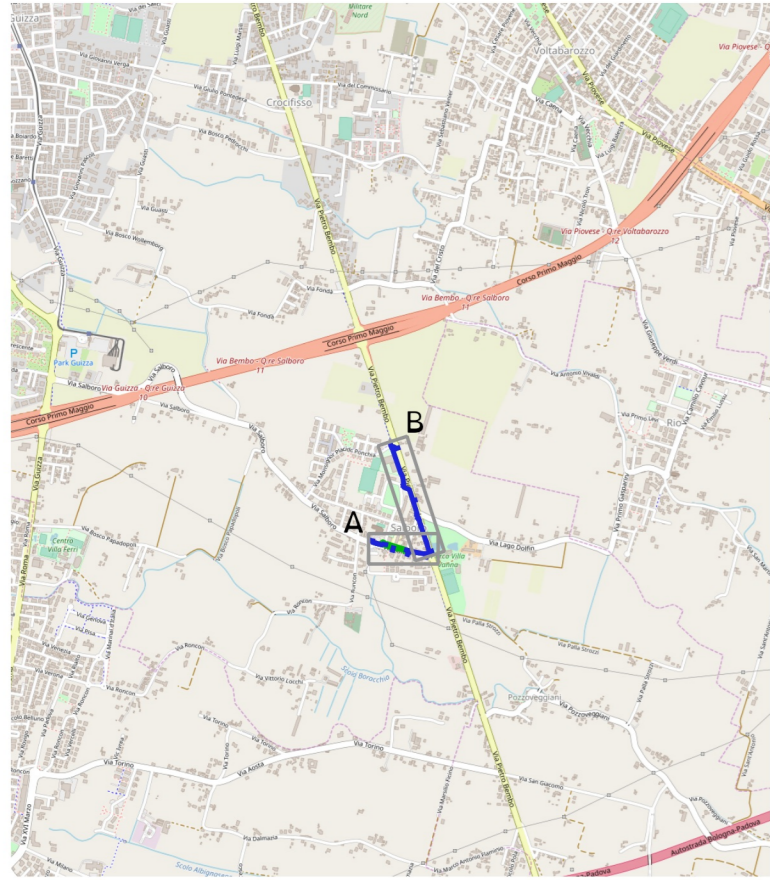

Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- ⚠ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- Ⓝ Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Sul lato est dell'attraversamento pedonale manca il marciapiede.
2	Marciapiede che fiancheggia la vecchia chiesa di Salboro in più tratti largo 70 cm, anche a causa di fascia in ciottoli.
3	Attraversamento pedonale: su lato nord scivolo con inclinazione 28%; su lato sud tratto di 2 m di acciottolato.
4	Alla fine del marciapiede/area pedonale, sul lato ovest dell'attraversamento di Via Marinelli, mancanza di pavimentazione tattile per segnalare l'attraversamento pedonale; Sul lato nord dell'attraversamento di Via Salboro, tratto di superficie in acciottolato per accedere all'attraversamento. Più a est, tratto di marciapiede con pavimentazione leggermente disestata.
5	Lato nord dell'attraversamento: tratto in acciottolato. Tratto di marciapiede disestato.
6	Lungo tratto di marciapiede a raso, con inclinazione trasversale da 2 a 3%, ciclo-pedonale promiscuo.
7	Attraversamento: su lato nord raccordo con scalino > 1 cm; su lato sud raccordo con scalino > 10 cm in corrispondenza dell'attraversamento (attraversamento sfalsato rispetto allo scivolo).
8	In corrispondenza della fermata dell'autobus: su lato ovest mancanza di pavimentazione tattile; su lato est parcheggio improprio su passaggio pedonale. Attraversamento pedonale senza segnaletica orizzontale (è stato riasfaltato recentemente). Sul lato ovest dell'attraversamento presenza di paletti dissuasori sottili.

