


Consulta 5b.2 - San Giuseppe

Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-carreggiata
- △ Ostacolo
- Ⓜ Semaforo
- Ⓜ Fermata autobus
- Ⓜ Riferimento scheda
- Ⓜ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona  
 Giallo: accessibilità limitata  
 Rosso: non accessibile

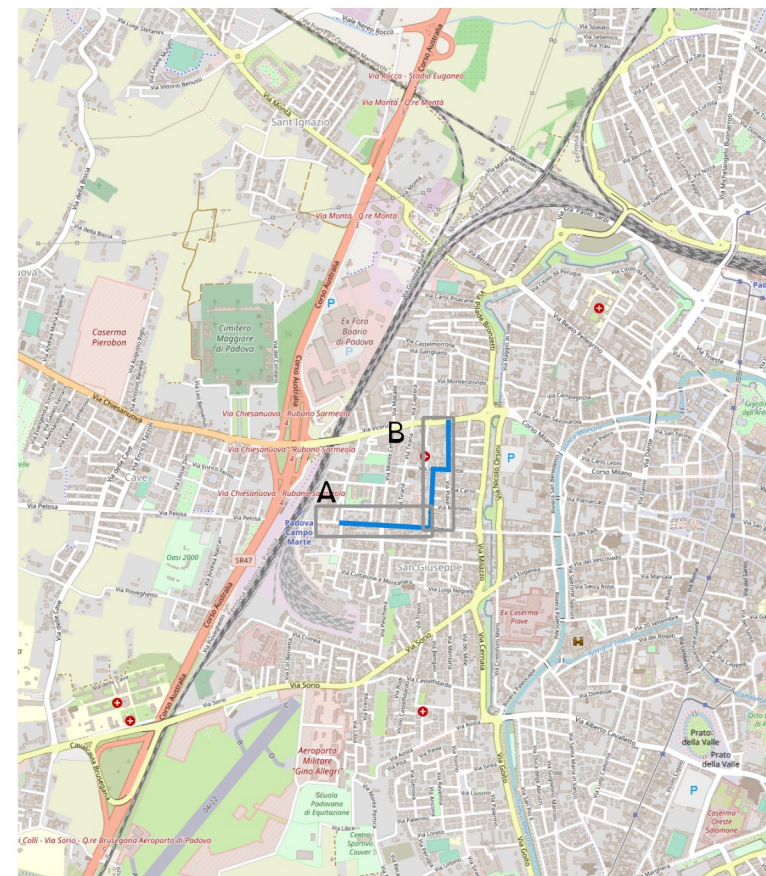

N. rif.	Criticità
1	Raccordo marciapiede-carreggiata con dislivello 1 cm senza pavimentazione tattile, inclinato. Segue tratto di pavimentazione con superficie irregolare. In tutta la via tratti di pavimentazione rialzati causa alberi.
2	Raccordo marciapiede-carreggiata con scalino di 2,5 cm su entrambi i lati, senza pavimentazione tattile. Tratto di pavimentazione da rifare, ostacolo albero che lascia uno spazio di 40 cm (causa inclinazione pavimentazione)
3	Raccordi marciapiede-carreggiata con dislivelli di 1 e 2,5 cm. Segnaletica orizzontale carente sull'attraversamento lato Via Monte Santo.
4	Restrizione del marciapiede a causa delle radici dell'albero, inclinazione trasversale 18%
5	Raccordo marciapiede-carreggiata nord-sud con dislivello di 4 cm. Raccordo ovest-est con scalino di 1 e 2 cm, senza pavimentazione tattile.
6	Raccordi carreggiata-marciapiede con dislivelli tra 1 e 2 cm senza pavimentazione tattile.
7	Presenza di ostacoli (alberi) che hanno rialzato la pavimentazione (inclinazione trasversale 8/10%). Breve tratto (2 m) di pavimentazione molto sconnessa
8	Raccordi marciapiede-carreggiata tra 1 e 3 cm.
9	Raccordo marciapiede-carreggiata con dislivelli di 1 e 2 cm, senza pavimentazione tattile. Ostacolo (albero) che restringe il passaggio e provoca dissesto pavimentazione (pendenza trasversale 8%)
10	Raccordo marciapiede-carreggiata con dislivello di 3 cm senza pavimentazione tattile.
11	Presenza di ostacoli (alberi) che hanno rialzato la pavimentazione (inclinazione trasversale 10/15%). Raccordi con dislivelli 1-2 cm senza pavimentazione tattile.
12	Tratto di circa 15 metri di pavimentazione molto dissestata. Pali su marciapiede pericolosi per ciechi. Mancanza segnaletica attraversamento.
13	Breve tratto di pavimentazione dissestata. Mancanza di pavimentazione tattile e di segnaletica orizzontale dell'attraversamento. Marciapiede con superficie leggermente dissestata fino al punto 14; pendenza trasversale del 7%
14	Tratto di marciapiede con pavimentazione irregolare; palo pericoloso per ciechi. Mancanza di attraversamenti di Via Brigata Padova su tutta la lunghezza della via.
15	Breve tratto di marciapiede di larghezza 80 cm. Breve tratto di circa 3 metri da sistemare.
16	Raccordo marciapiede-carreggiata sud-nord rialzato, a sud con dislivello di 10 cm, a nord di 3 cm, senza pavimentazione tattile. Segnaletica orizzontale da rifare. Mancanza di attraversamento di Via Brigata Padova.
17	Palo illuminazione pubblica in mezzo al marciapiede. Attraversamento rialzato senza pavimentazione tattile. Su tutta la lunghezza di Via Piave, pista ciclo-pedonale promiscua. Lungo il percorso vari alberi rendono la pavimentazione irregolare.
18	Attraversamento senza pavimentazione tattile. Pali in mezzo al marciapiede difficilmente intercettabili con bastone da non vedenti. Sul secondo attraversamento, raccordo con dislivello di 2 cm e presenza di fioriere e dissuasore in cemento.
19	Incrocio pericoloso per ciechi in quanto privo di raccordi e di guide naturali. Palo del semaforo e archetto in mezzo ai passaggi pedonali. Incrocio semaforizzato: un lato provvisto di segnalazione acustica, gli altri lati non provvisti.

