


Consulta 6b.2 - Sacro Cuore

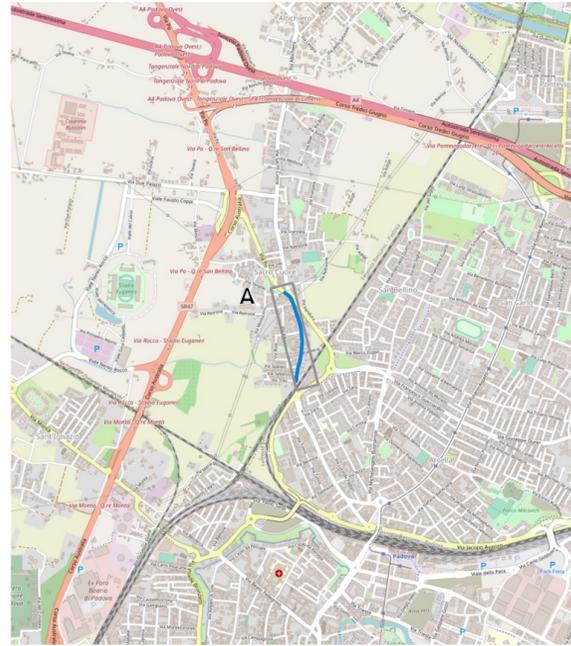

Legenda


- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-carreggiata
- △ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- ⓪ Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Raccordi marciapiede-carreggiata senza pavimentazione tattile. Tratto marciapiede a sud ciclopedonale promiscuo.
2	Raccordi carreggiata-marciapiede senza pavimentazione tattile. A est raccordo con pendenza pari al 35%, lunghezza 25 cm. Dissuasori per bici su entrambi i lati dell'attraversamento. Lungo via Pirano non c'è marciapiede.
3	Breve tratto di pavimentazione dissestata (circa 5 metri lineari).
4	Pavimentazione con superficie e pendenze irregolari a causa delle radici, con pendenza trasversale variabile 4/7%. Segnalazione di pericolo dovuta ai cordoli metallici delle aiuole. Paleria su marciapiede difficilmente intercettabile con bastone per non vedenti. Attraversamento con raccordi da rifare (in particolare su cordolo pista ciclabile)
5	Attraversamento pedonale privo di segnaletica orizzontale e di segnalazioni tattili. Palo segnaletica difficilmente intercettabile per non vedenti. Viene segnalata pericolosità dell'incrocio.
6	Attraversamento senza pavimentazione tattile. Tratto di pavimentazione molto dissestata.
7	Raccordi tra marciapiede e carreggiata di 3 e 4 cm, senza pavimentazione tattile. Viene segnalata pericolosità dell'incrocio.
8	Interruzione del marciapiede. Mancanza di segnaletica orizzontale attraversamenti. Rampa sottopasso con pendenza longitudinale 13/14% e privo di spazi di sosta in piano.

A)

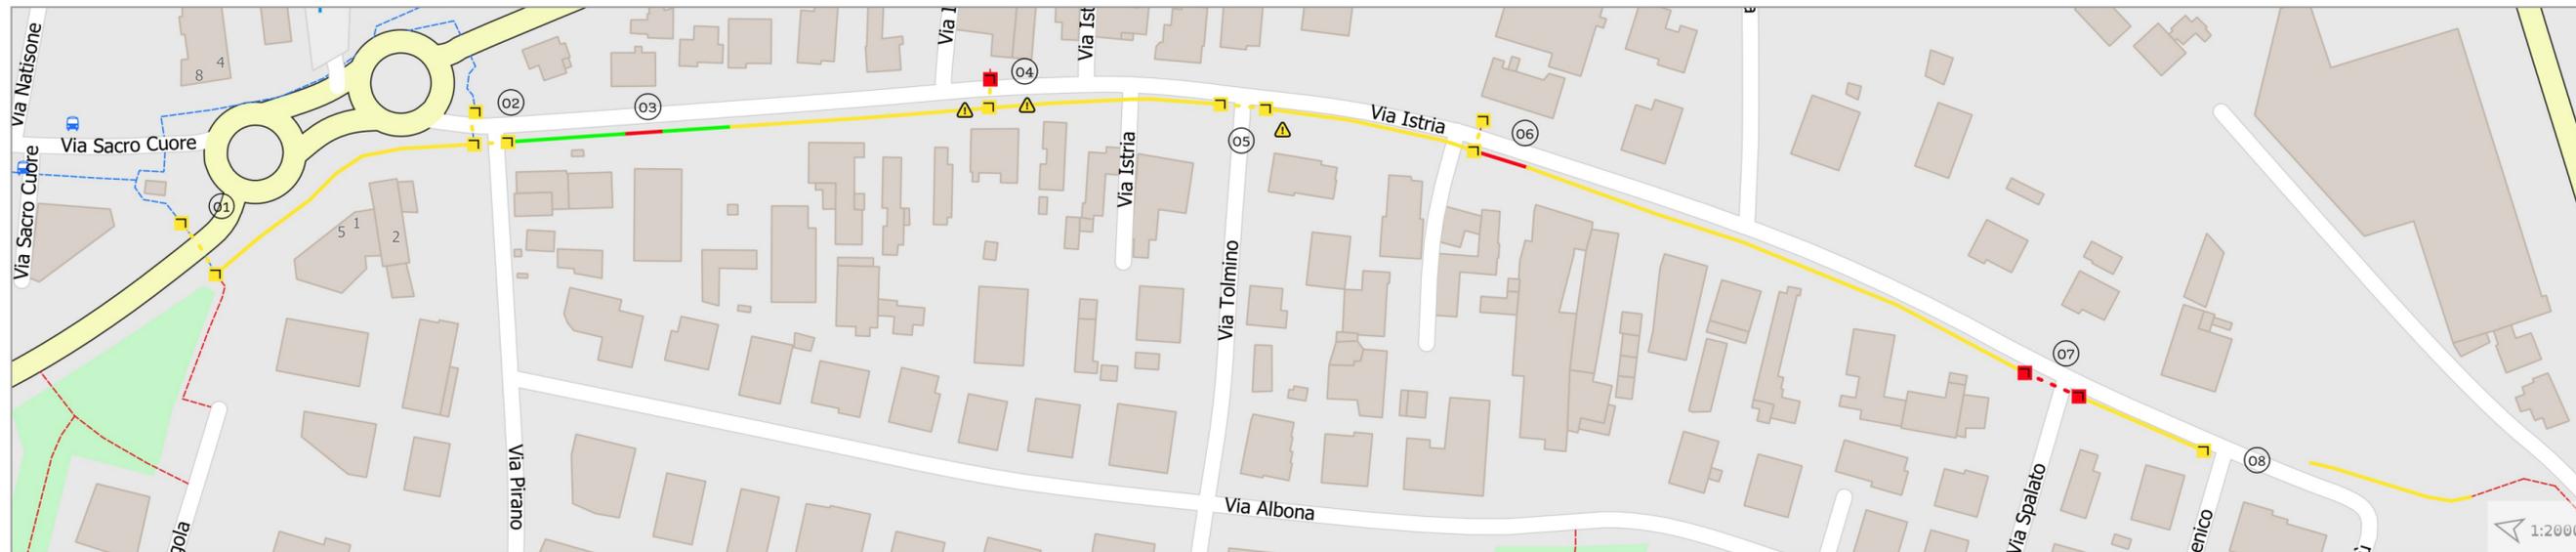

P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

2020 | 2030

Basemap: ©OpenStreetMap contributors - Immagini da www.mapillary.com - Font: OpenDyslexic, leggimi.com

LUGLIO 2019



PADOVA + ACCESSIBILE