




J. Alzetta

COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di 1 tiglio in via Galante (n inv 68).Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66 ; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

Comune di Padova	
Protocollo generale: USCITA	
0101141	07/04/2016
Classificazione: 2016 - 4.8	
	UOR: Settore Opere I
20160101141	nfrastrutturali; Ma

Al *OK*

Quartiere n. 3 est
Sede

Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

*DIRETTIVA
CONFERMA PER
IL 7-6-2016
ORE 14.35-21*

Segreteria Assessore Luciani
Sede

Su segnalazione e successivo sopralluogo si è riscontrata la presenza di un tiglio con le radici che si estendono in proprietà privata causando dissesti alla recinzione. Considerato che non è possibile eliminare i dissesti senza tagliare le radici e che il taglio comporterebbe una diminuzione della stabilità della pianta e/o la possibilità di accesso di patogeni agenti di carie, si procederà all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si trasmette ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera del C.C. n. 42 del 05.06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
68	tiglio	Dissesti in proprietà pubblica e privata	Da valutare	In prossimità di ill. pub.

La sostituzione, se dovuta, verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati : foto e planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

CA

De



GALANTE n° INV 68



---20160319_091344.jpg---




---20160319_091350.jpg---





COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova -
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di 1 pianta di taglio presente in via Giolitti (n. inv. 6). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

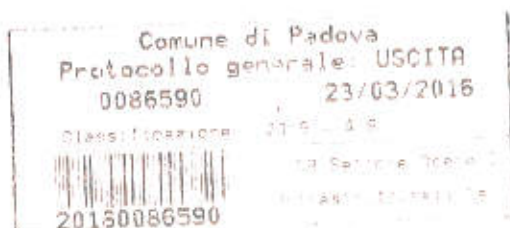

Alla Regione del Veneto – Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Pd e Ro
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

alla Segreteria Assessore Luciani
Sede

al Quartiere n. 3 est
Sede

A seguito segnalazione e successivo sopralluogo sulla via in oggetto è stata riscontrata la presenza di 1 pianta di taglio posta in prossimità del lampione della pubblica illuminazione. La chioma dell'albero interferisce con la lampada non consentendo una adeguata illuminazione. Considerato che l'interferenza non è risolvibile con una potatura corretta dell'albero, si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Alla Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
6	taglio	Interferenza con pubblica illuminazione	Prevista nell'area verde	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE
Ing. Paolo Salvagnini



Allegati : foto e planimetria.

Informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483
Diego Gennaro - 0498204469 -



Calcutta w 100 6







COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
C.F. 00644060287

Oggetto: Sistemazione via Avanzo - adeguamento viabilità a seguito della realizzazione del sottopasso di via Avanzo. 2° fase – Sistemazione tratto ovest di via Avanzo e completamento della rotonda in via Fasolato ;abbattimento di 3 piante di tiglio (n inv. 9-195-208) presenti in via J. Avanzo. Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66.

63939 DC 23/2/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

e p.c. Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Ar. Urbano
Servizio Opere Infrastrutturali
C. a. Ing. Massimo Benvenuti

Con riferimento all'oggetto e in previsione delle opere da eseguirsi si provvederà all'abbattimento di tre tigli in quanto le lavorazioni previste sono incompatibili con il mantenimento delle piante.

Al Servizio Forestale Regionale si trasmette ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9-195-208	tiglio	Incompatibilità con i lavori previsti	Non prevista	

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati : foto e planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso il Servizio Infrastrutture

DE A



Avons 208






AVANZO n° 14 B



AVVISO n. 100 195

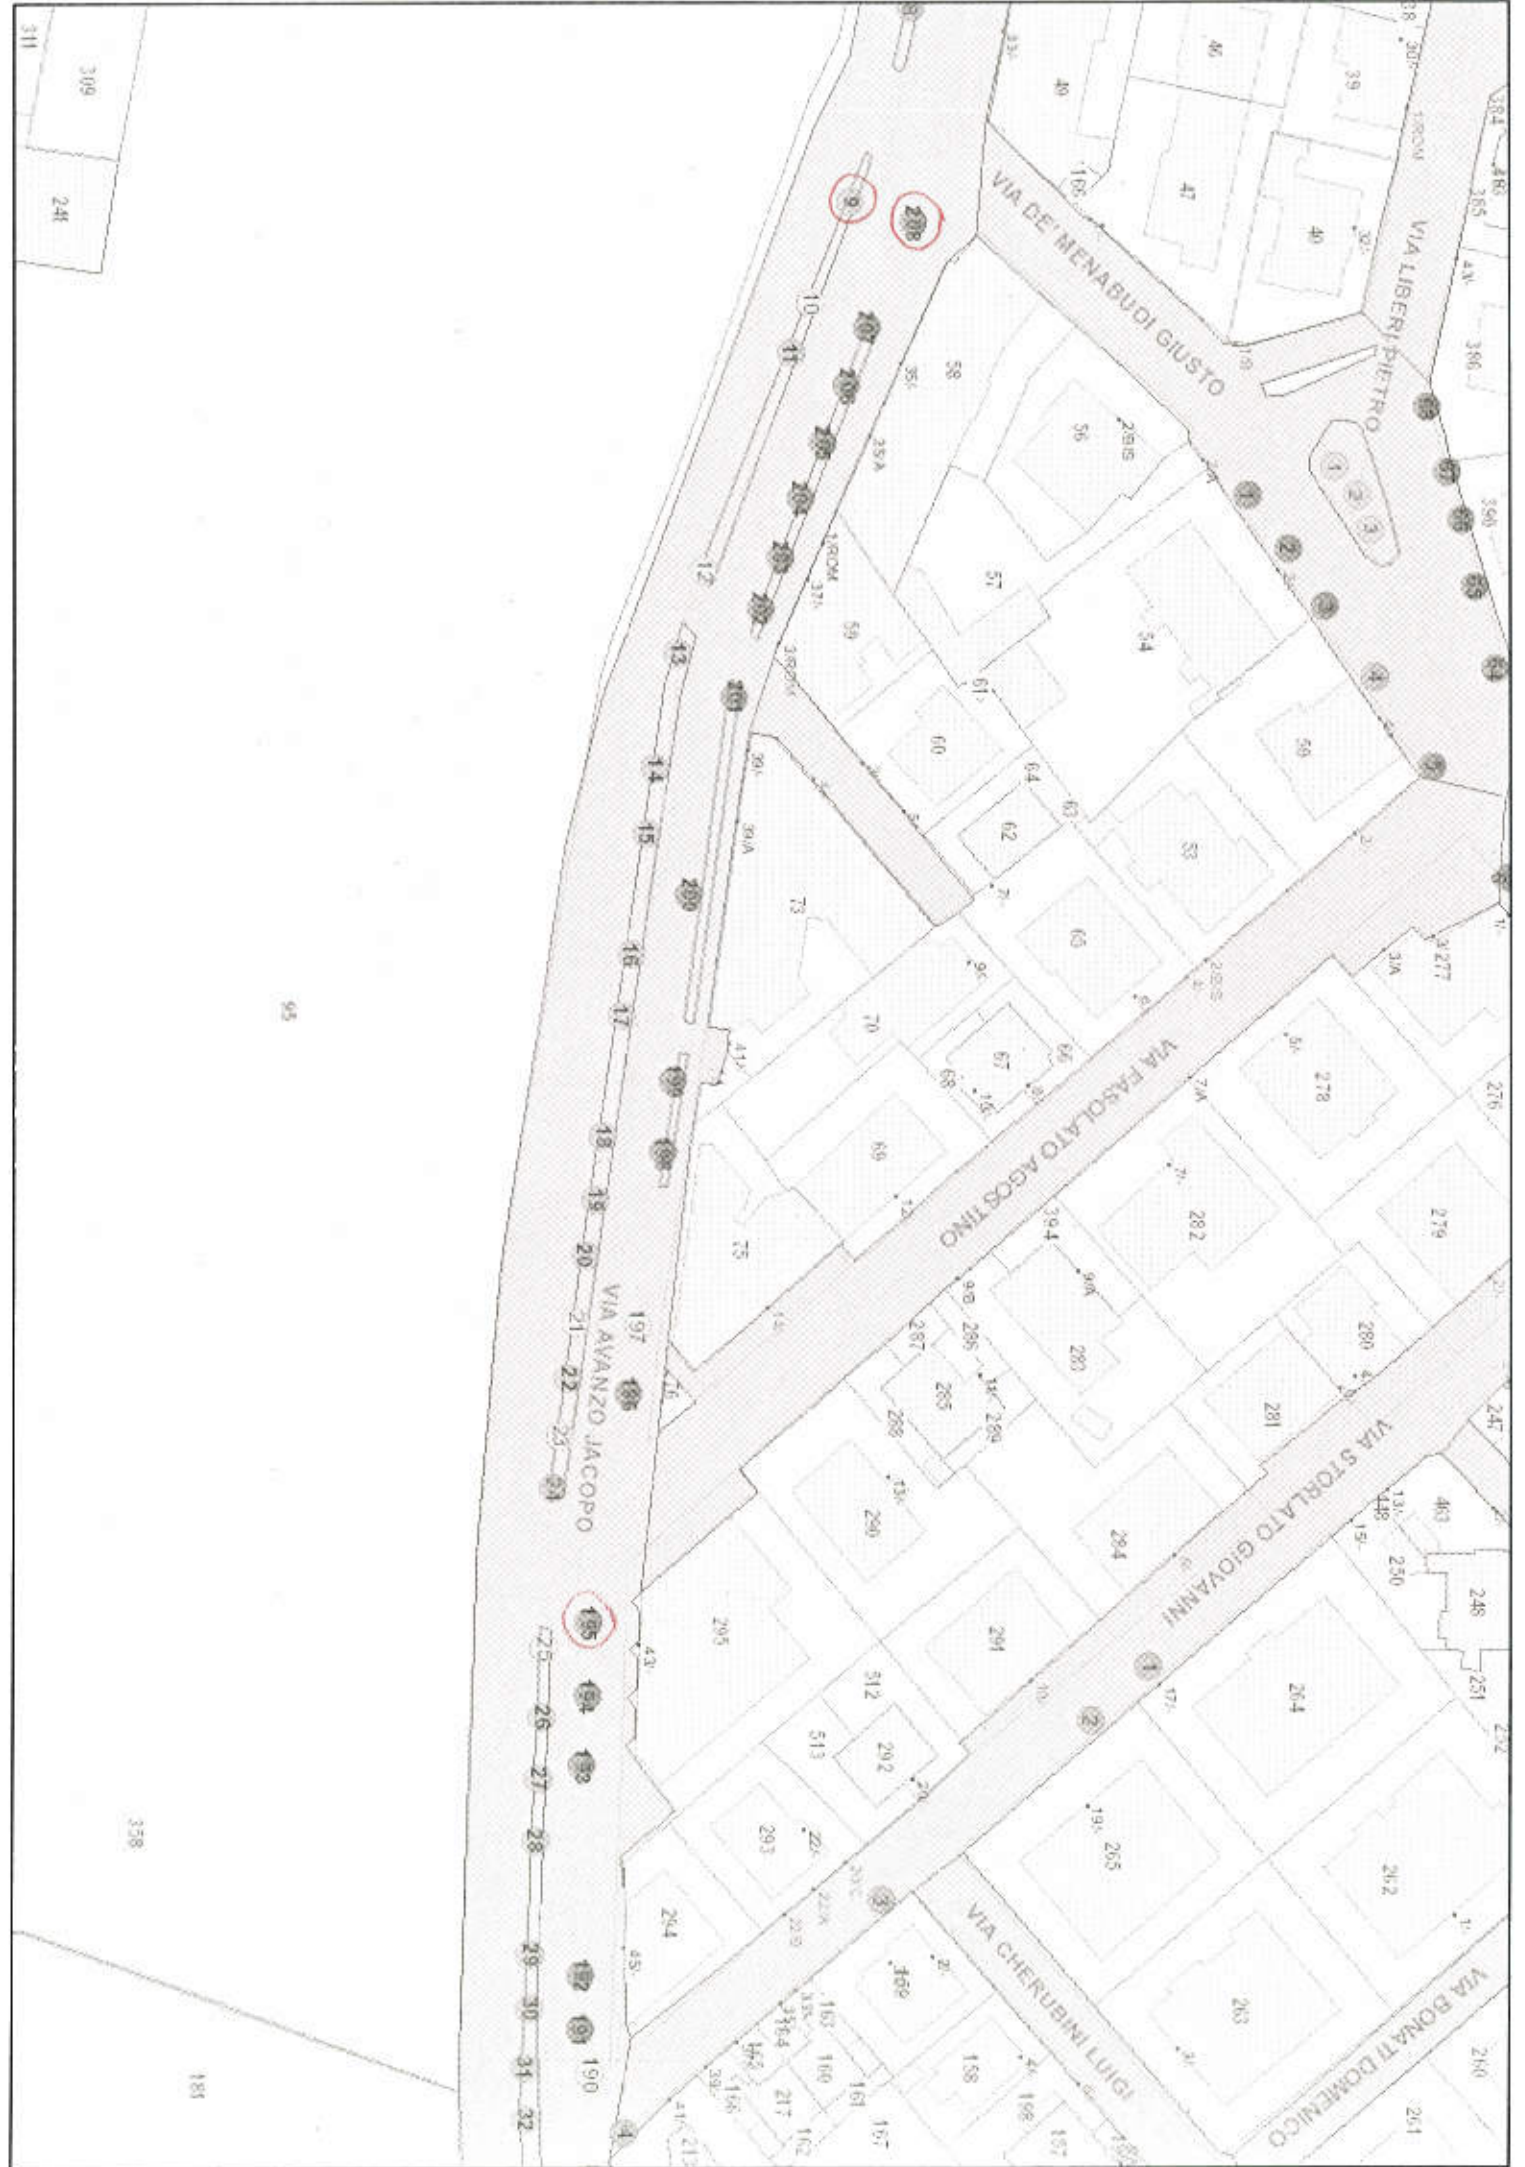



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE

Via Tommaseo 60- 35131 Padova
verdepubblico@comune.padova.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Catullo (n. inv. 18). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

158737

915117

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pcc.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il frassino n. inv. 18, risulta compromesso e considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
18	Frassino	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	frassino	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato : scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483
Diego Gennaro - 0498204469 -

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 28/03/2017 CODALBERO 0018 CODAREA - ULTIMO VTA - RILEVATORE AR.ES. s.a.s.

SPECIE Fraxinus ornus UBICAZIONE via Catullo

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA aloula molto esigua POSIZIONE filare ANCORAGGI assenti

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i alberi rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA 8 - 16 m Ø FUSTO 39 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 3 VALORE ESTETICO 2

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormica MORFOLOGIA DELLA CHIOMA ricostruita

RADICI

difetti assorti avventizie avvolgenti
carpofori
 danneggiate esposizione* 1
 ricarico di terreno sollevamento ceppala sollevamento pavimentaz. strazzanti taglio radici d'ancoraggio non ispezionabile

COLLETO

difetti assenti allargato carie
carpofori
 cavità contrafforti lesionati depressione effetto botte essudati/fluxo batterico ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/c insetti lignivori/rosure lineare necrosi corticali proliferazione contrafforti rigonfiamenti riscoppi screpolature corticali tumori batterici non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti arcuati cancro carie
 carie su sedi di taglio
carpofori
Phellinus sp.
 cavità alla corona cavità al fusto corteccia inclusa tra cormi corteccia inclusa alla corona costolature depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico fori di picchio inclinazione* 2
insetti lignivori
 nasi di pinochio necrosi corticali riscoppi sclabolato sinuoso spiralato torsione tumori batterici non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione
 branca compromessa branche secche cancro carie su sedi di taglio carie all'inserzione di branche carie su grosse branche
carpofori
 clorosi corteccia inclusa essudati/fluxo batterico ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio fuori sagoma
insetti lignivori
 microfillie monconi secchi sbilanciamento* -
 necrosi corticali sbiancamento seccumi distali seccumi interni non ispezionabile
PROPENSIONE AL CEDIMENTO
D (pessima)

INTERVENTI

nessuno consolidamento conversione in forma obbligata diradamento chioma elevazione impalcatura eliminaz. branca compromessa eliminazione polloni colletto eliminazione polloni fusto eliminazione polloni chioma eliminazione rampicanti formazione riduzione chioma 1/3 riduzione chioma 1/4 riforma rimonda secco scoperta radicale trattamento con biostimolanti abbattimento intervento urgente abbattimento in alternative
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 pianta compromessa

CONTROLLO ESEGUITO

vivo censimento
 tomografia trazione

PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA _____
 FREQUENZA _____


INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

NOTE

in abbattimento perché pianta compromessa.




Measurement035

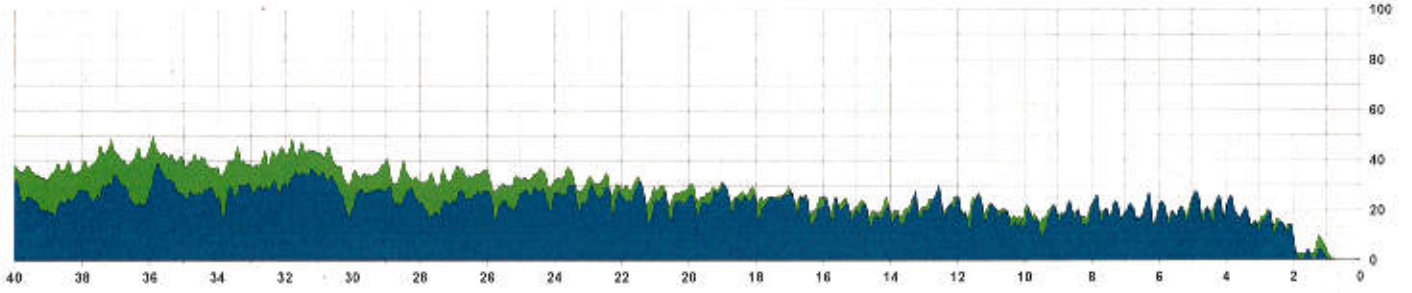

Measurement033



Measurement054

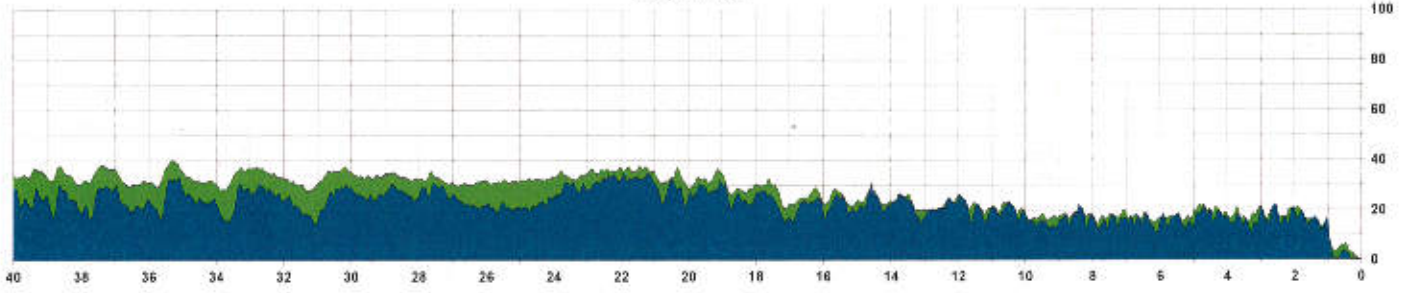









COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
 Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Reni (n. inv. 25). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

158803 9/5/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
 Passaggio L. Gaudenzio, 1
 35131 PADOVA
 pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord
 SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 25 presenta una grave autoriduzione della chioma. Visto lo stato di compromissione l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
 Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
25	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	acero	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi, e le disponibilità finanziarie.
 I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
 Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
 Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

*Informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483
 Diego Gennaro - 0498204469 -*

DA

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO


MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="2"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input checked="" type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pessima)"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione Impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="pianta compromessa"/> CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value="-"/> FREQUENZA <input type="text" value="-"/>
INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>			
<p>NOTE Inclinato verso SSE. Grave autoriduzione della chioma. Pianta compromessa. Si prescrive abbattimento.</p>			




LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.


Measurement021

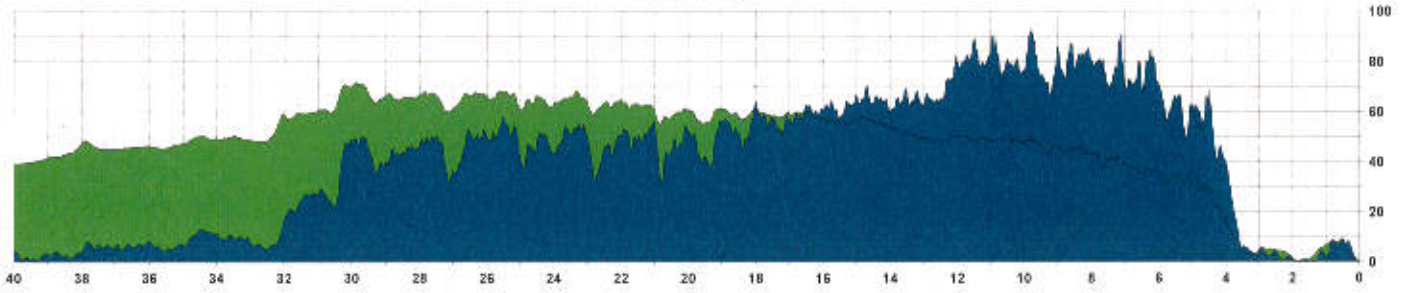


Measurement020

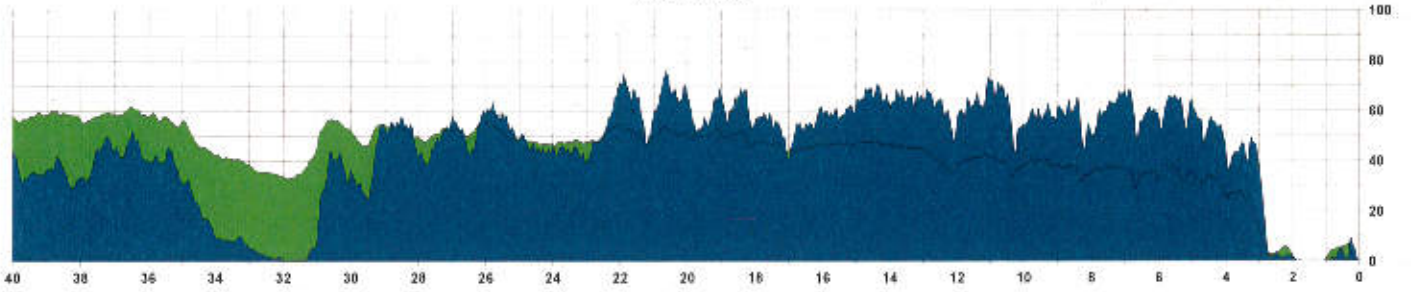



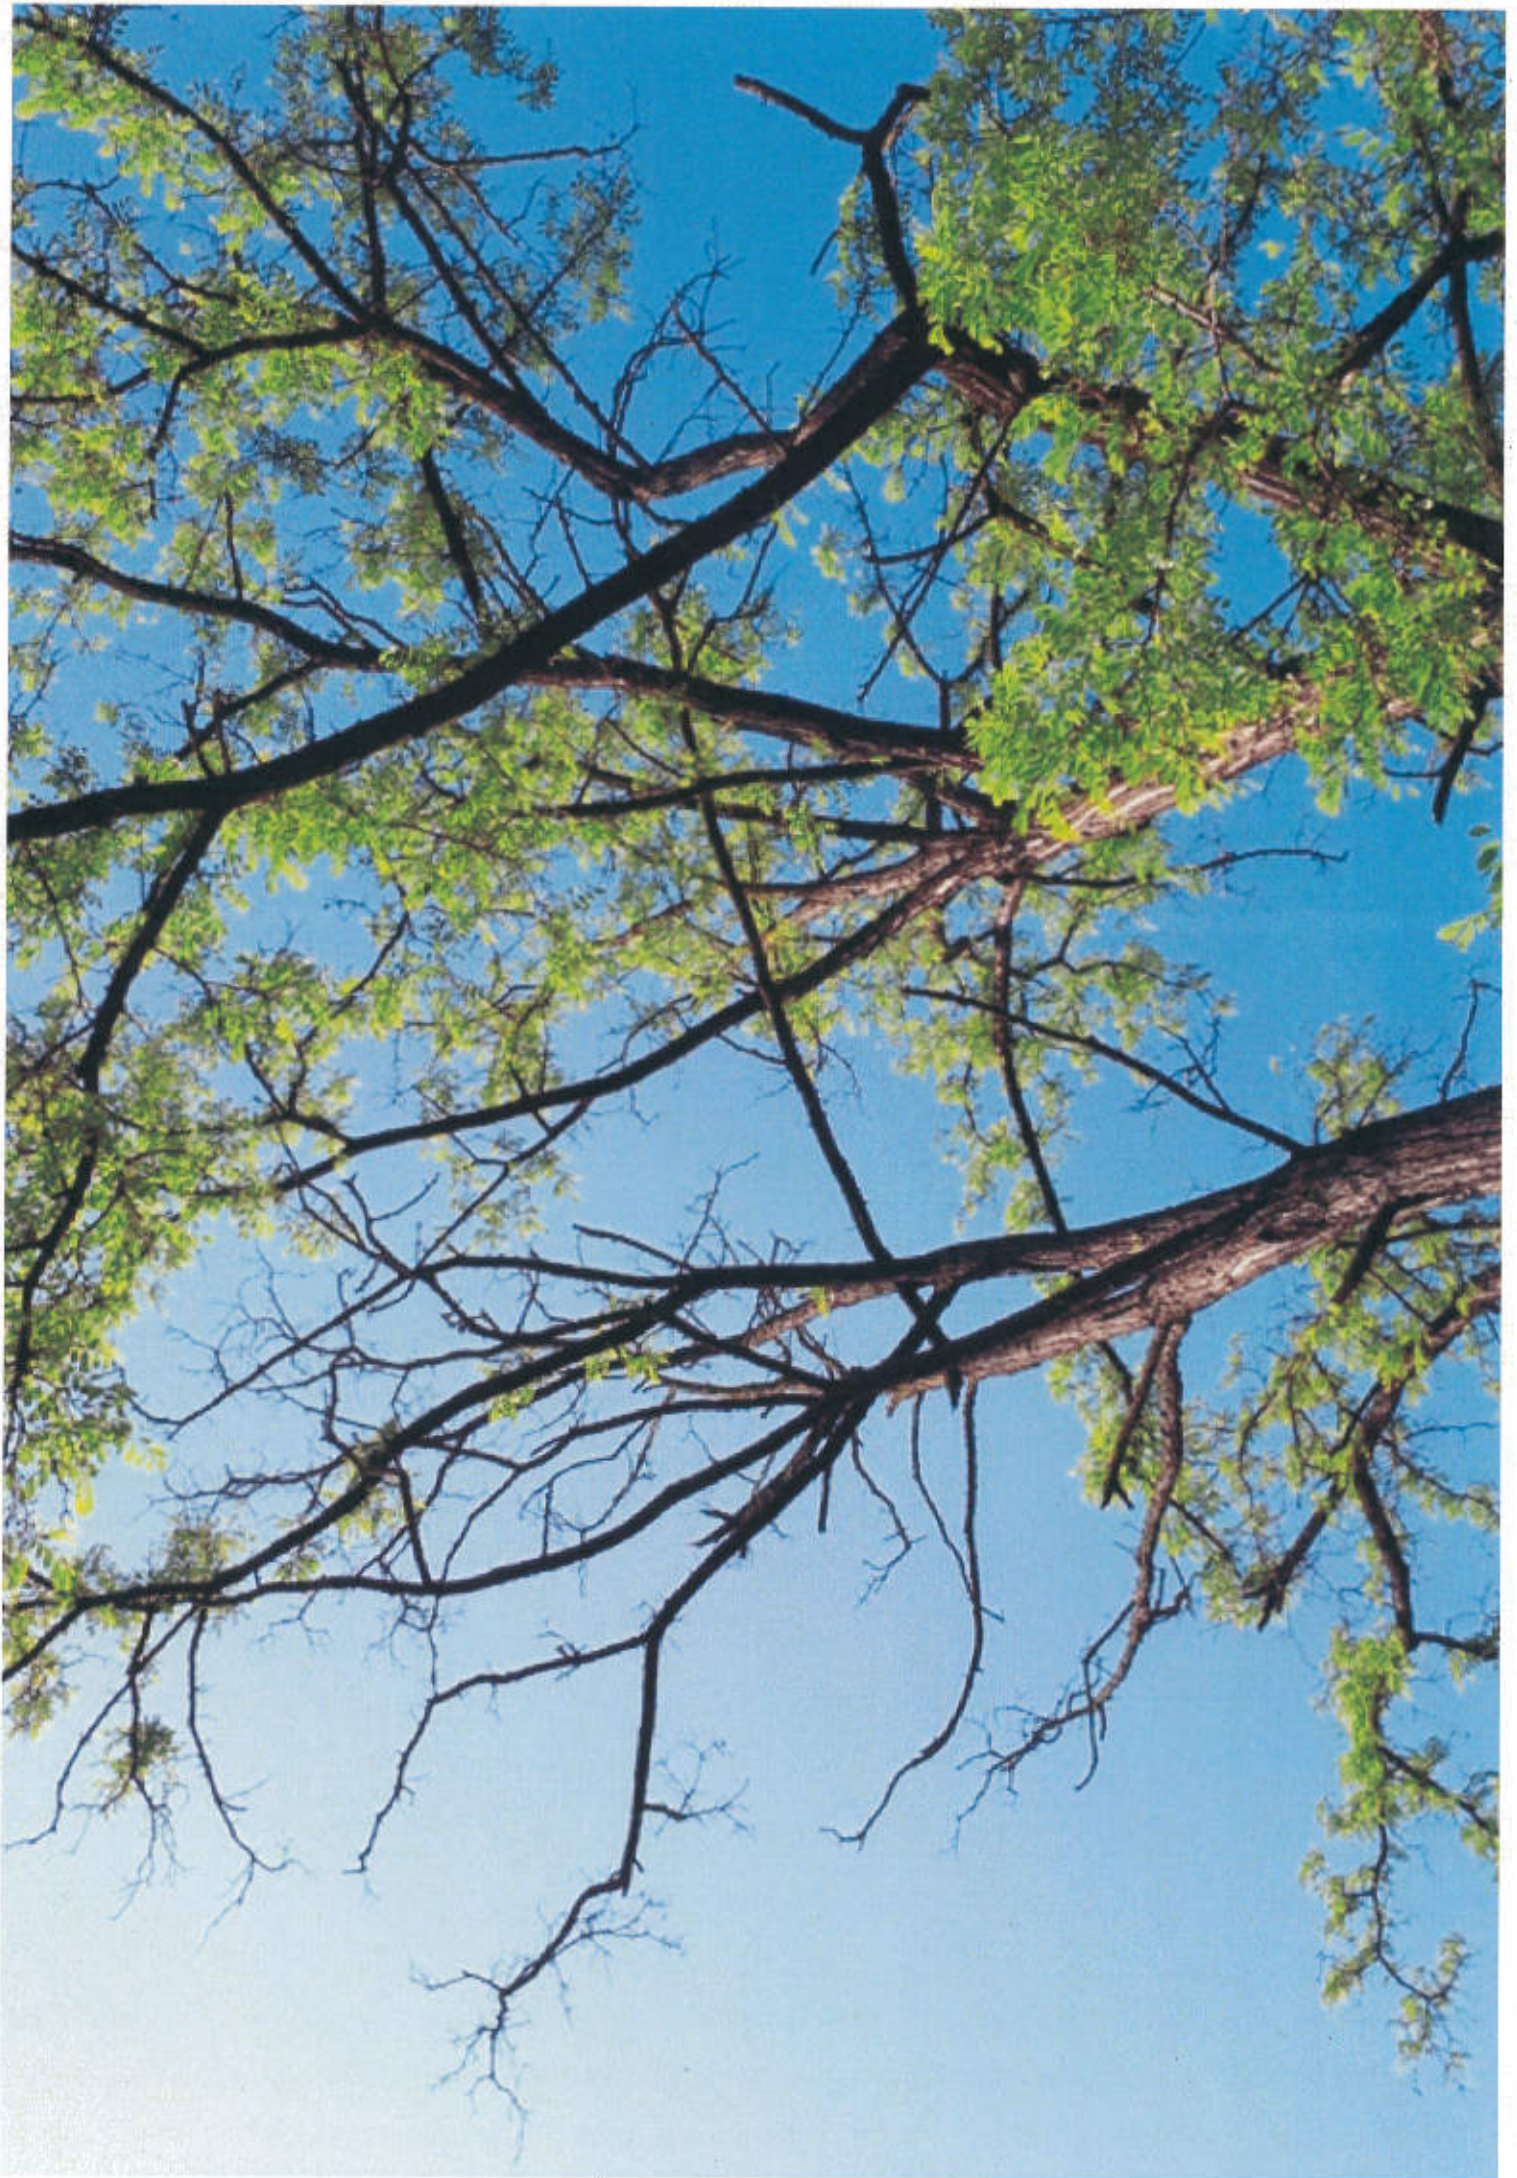

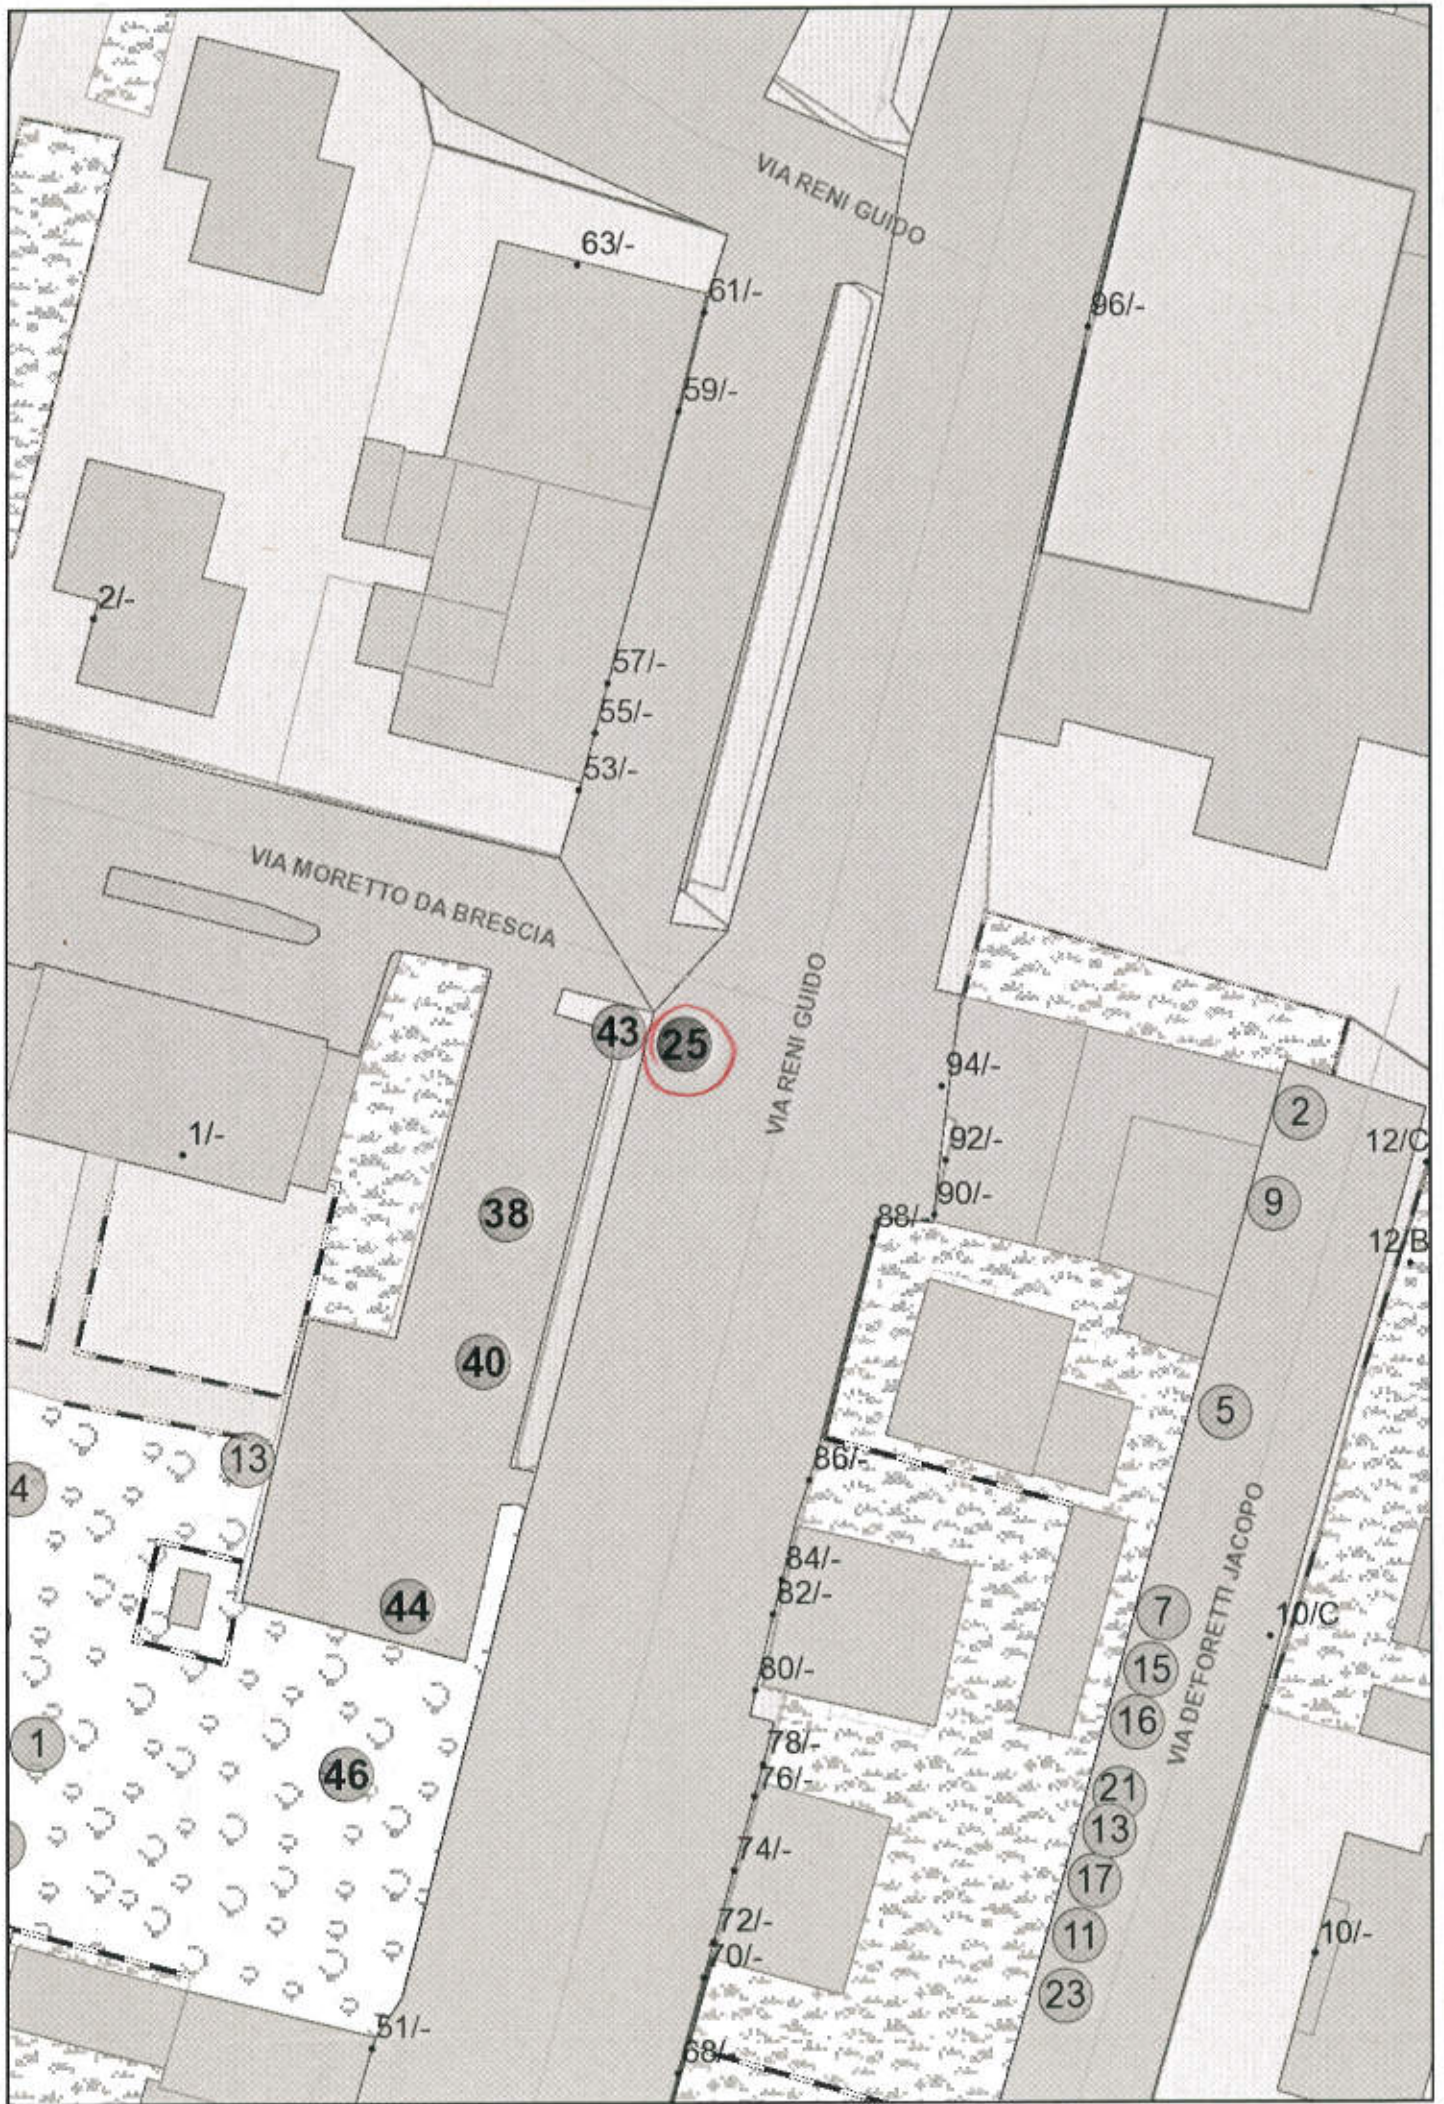



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in via Diaz (n. inv. 35). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06; D. Lgs 42/2004.

806567

15/6/17

- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 35 presenta gravi lesioni. Considerato l'esito dell'indagine l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004. Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
35	celtis	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Al momento non prevista	Sito in banchina

La sostituzione al momento non è prevista. Si provvederà alla sostituzione compatibilmente con la realizzazione di nuovi siti idonei ad ospitare alberi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Ufficio Alberature, via Tommaseo 60: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483; Gennaro Diego 4469

CA

Dt

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	25/05/2017	CODALBERO	0035	CODAREA	F	ULTIMO VTA	F	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.
SPECIE	Celtis australis			UBICAZIONE	Via Diaz				
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	bucio nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti		
manifatto <input type="checkbox"/> lampione <input type="checkbox"/> LIMITAZIONI vicinanza altri alberi/i <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti in chioma <input type="checkbox"/> massiccio calpestio <input checked="" type="checkbox"/> cartellonistica/palera <input type="checkbox"/> assenti <input type="checkbox"/> scavi <input type="checkbox"/> pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input type="checkbox"/> cavi aerei <input type="checkbox"/> cavi inglobati <input type="checkbox"/> variazione piano di campagna <input type="checkbox"/> sede stradale <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input type="checkbox"/>									
ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	64	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	3
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	ricostruita				

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input checked="" type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - danneggiate esposizione* <input type="checkbox"/> 3 ricarica di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input checked="" type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <u>carpofori</u> - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botto <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> 1 <u>insetti lignivori</u> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> <u>insetti lignivori</u> - microfilia <input checked="" type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> - necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** gravità lesioni CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="checkbox"/> FREQUENZA <input type="checkbox"/>
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> non identificati-perenni cavità <input type="checkbox"/> contraforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contraforti <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> scopolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	NOTE In abbattimento per gravità lesioni.		
PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)		INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>	

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.







DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea **indagine** **data** **msmt** **angolo** **h (cm)** **in basso** **in alto** **posizione**

UBICAZIONE *Via Diaz*


CODALBERO		0035						
-	R01	25/05/2017	13	190	15	35	0	contrafforte
-	R02	25/05/2017	14	120	10	30	0	contrafforte
-	R03	25/05/2017	15	60	10	30	0	contrafforte
-	R04	25/05/2017	16	320	10	30	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei tracciati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.

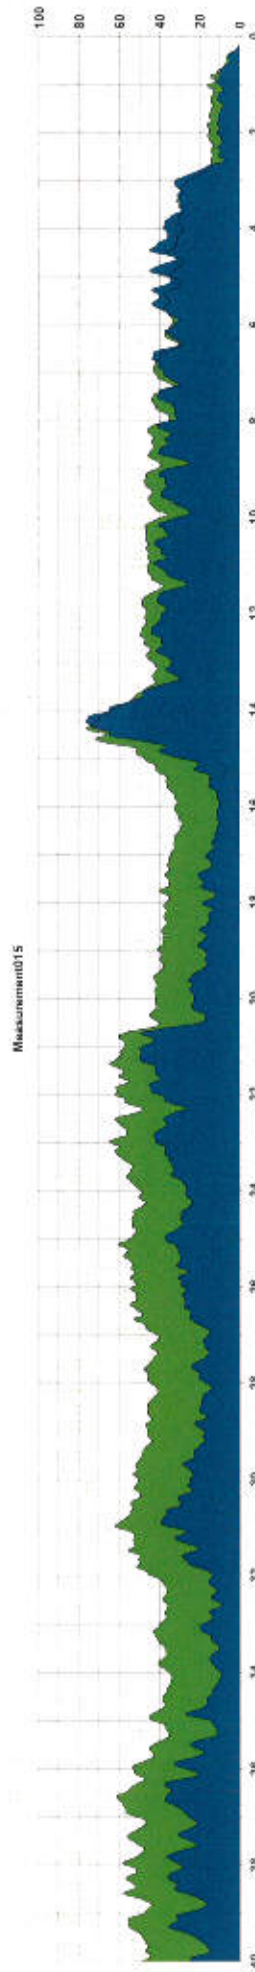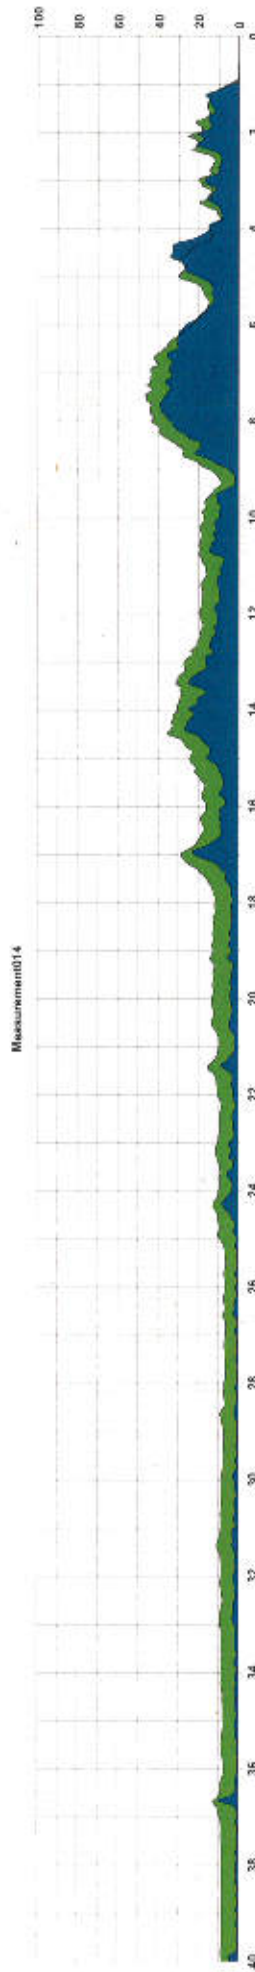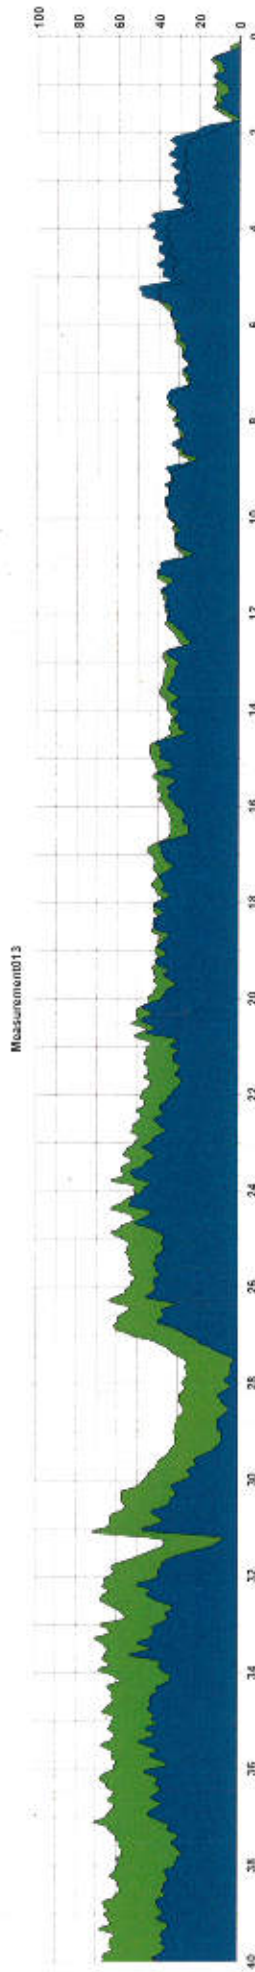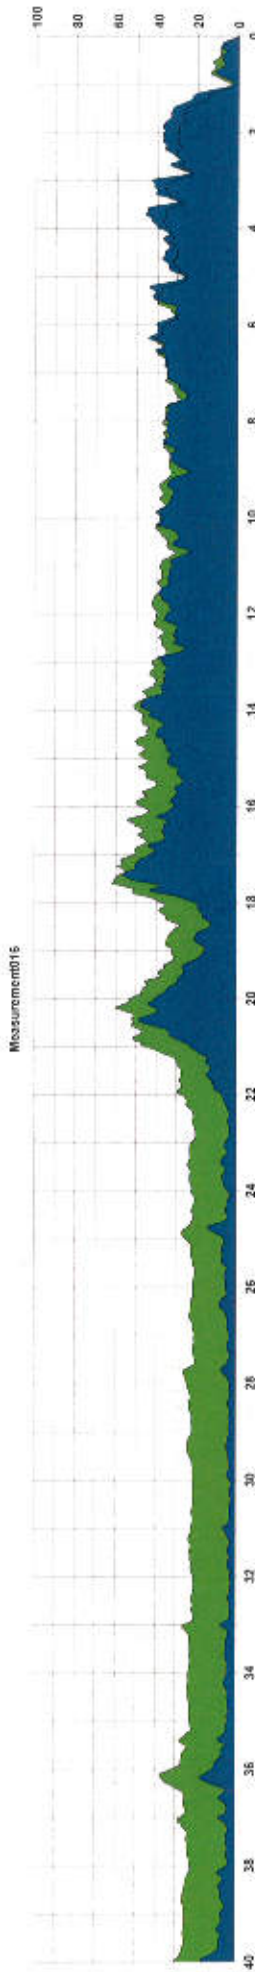





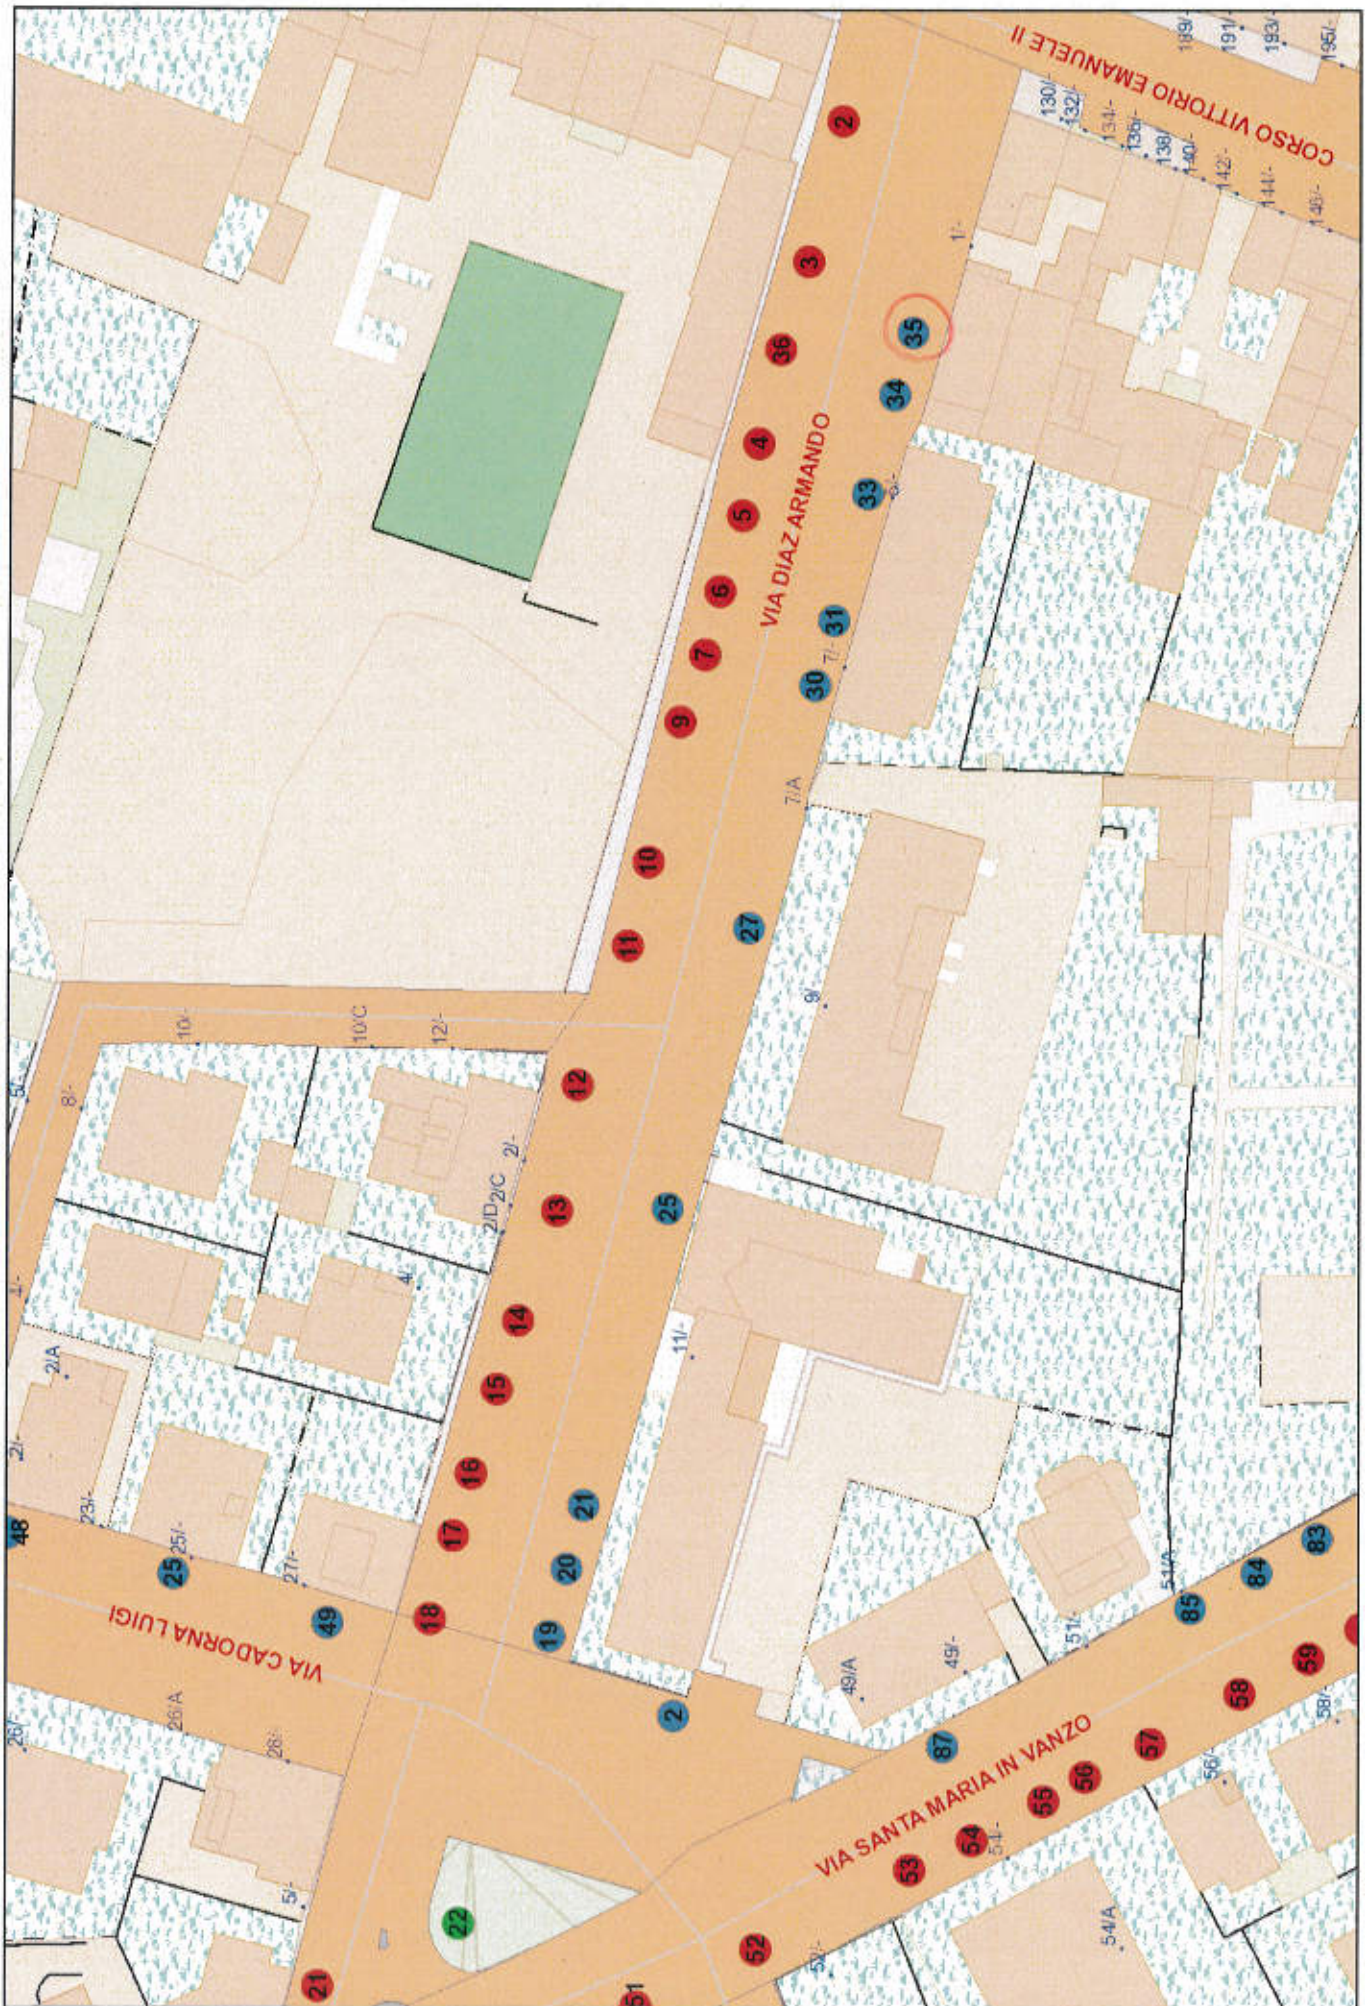



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in via Ognissanti (n. inv. 24).
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n.
2006/0042 del 05/06/06; D. Lgs 42/2004.**

206627

15/6/17

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province
di Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 24 presenta gravi lesioni. Considerato l'esito dell'indagine a trazione controllata l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004.

Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
24	celtis	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, schede trazione, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Ufficio Alberature, via Tommaseo 60: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483; Gennaro Diego 4469

Dh

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA <input type="text" value="28/03/2017"/>	CODALBERO <input type="text" value="0024"/>	CODAREA <input type="text" value=""/>	ULTIMO VTA <input type="text" value=""/>	RILEVATORE <input type="text" value="AR.ES. s.r.l.s."/>
SPECIE <input type="text" value="Celtis australis"/>		UBICAZIONE <input type="text" value="Ponte Ognissanti"/>		
TIPOLOGIA <input type="text" value="verde stradale"/>	DIMORA <input type="text" value="aiuola molto esigua"/>	POSIZIONE <input type="text" value="filare"/>	ANCORAGGI <input type="text" value="assenti"/>	
LIMITAZIONI				
<input type="checkbox"/> manufatto	<input type="checkbox"/> lampione	<input type="checkbox"/> vicinanza altro/i albero/i	<input type="checkbox"/> rampicanti in chioma	
<input type="checkbox"/> massiccio calpestio	<input type="checkbox"/> cartellonistica/palea	<input type="checkbox"/> assenti	<input type="checkbox"/> scavi	<input type="checkbox"/> pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> cavi aerei	<input type="checkbox"/> cavi inglobati	<input type="checkbox"/> variazione piano di campagna	<input type="checkbox"/> sede stradale <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input checked="" type="checkbox"/>				
ALTEZZA <input type="text" value="8 - 16 (m)"/>	Ø FUSTO <input type="text" value="45"/>	DIFETTI STRUTTURALI <input type="text" value="2"/>	STATO VEGETATIVO <input type="text" value="3"/>	VALORE ESTETICO <input type="text" value="3"/>
MORFOLOGIA DEL FUSTO <input type="text" value="monocormico"/>	MORFOLOGIA DELLA CHIOMA <input type="text" value="naturale/seminaturale"/>			

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avvertizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value=""/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento cepaia <input checked="" type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <u>carpofori</u> - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/c <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> <u>insetti lignivori</u> - nasi di picchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> <u>insetti lignivori</u> - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="1"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diramamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** gravità lesioni <input type="text" value=""/>
COLLETO difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input checked="" type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/>		
PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)			
NOTE In abbattimento in seguito agli esiti dell'indagine a trazione controllata eseguita il 4/5/2017.			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea **indagine** **data** **msmt** **angolo** **h (cm)** **in basso** **in alto** **posizione**

UBICAZIONE *Ponte Ognissanti*

CODALBERO 00124

- R01 28/03/2017 93 190 5 40 0 contrafforte

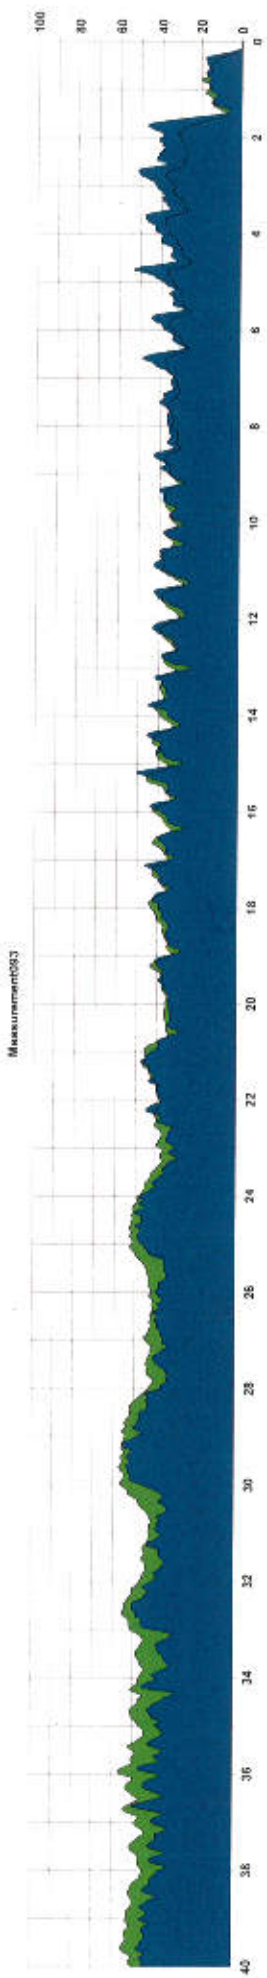

Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4



Progetto		Luogo	N. dell'albero	024
Nome progetto	Padova_2017	Ponte Ognissanti		
Numero progetto		35129 Padova, Italia		
Data del test	04/05/2017	Altitudine sul livello del mare	12 m	
Dati dell'albero		Proprietà del materiale applicate		
Specie	Celtis australis	secondo	Ulmus glabra	
Circonferenza del fusto	147 cm	Fonte	Stuttgart	
Diametro del fusto	47 cm	Resistenza a compressione	20 MPa	
in 1 m di altezza	└ 47 cm	Modulo di elasticità	5700 MPa	
Spessore della corteccia	1 cm	Limite di elasticità	0,35 %	
Altezza dell'albero	14,8 m	Densità del legno verde	1 g/cm ³	

Sagoma della chioma



Direzione del carico	E
Analisi dell'area di superficie	
Base della chioma	3,6 m
Altezza effettiva	10,3 m
Area della superficie totale	118 m ²
Eccentricità della chioma	0,08 m
Parametri strutturali applicati	
Fattore di resistenza aerodinamica	0,25
Frequenza propria	0,4 Hz
Diminuzione di smorzamento	0,8
Fattore di forma	0,8
Parametri del luogo applicati	
Zona di vento	Bft 12
Valore della	
velocità progettuale del vento	22,5 m/s
Densità dell'aria	1,29 kg/m ³
Categoria di terreno	Zona suburbana
Esponente profilo del vento	0,22
Fattore di prossimità per effetti del vento vicino al terreno	1
Fattore per l'esposizione	0,90

Risultati

Analisi del carico del vento

Pressione media del vento	5 kN
Fattore di reazione alle raffiche	2,68
Centro di carico	8,6 m
Momento torcente	1 kNm

Carico del vento

116 kNm

Analisi statica dell'albero

Peso proprio dell'albero	1,9 t
Livello di cavità critico	69 %
Spessore della parete critico assumendo una parete residua integra	7 cm

Fattore di sicurezza di base 1,5

Generalità

Commenti

Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2017	N. dell'albero	024
Specie	Celtis australis	Data	04/05/2017

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	4,8 m	No. misurazione	1
Angolo fune	17,4 °	Direzione del carico	E

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

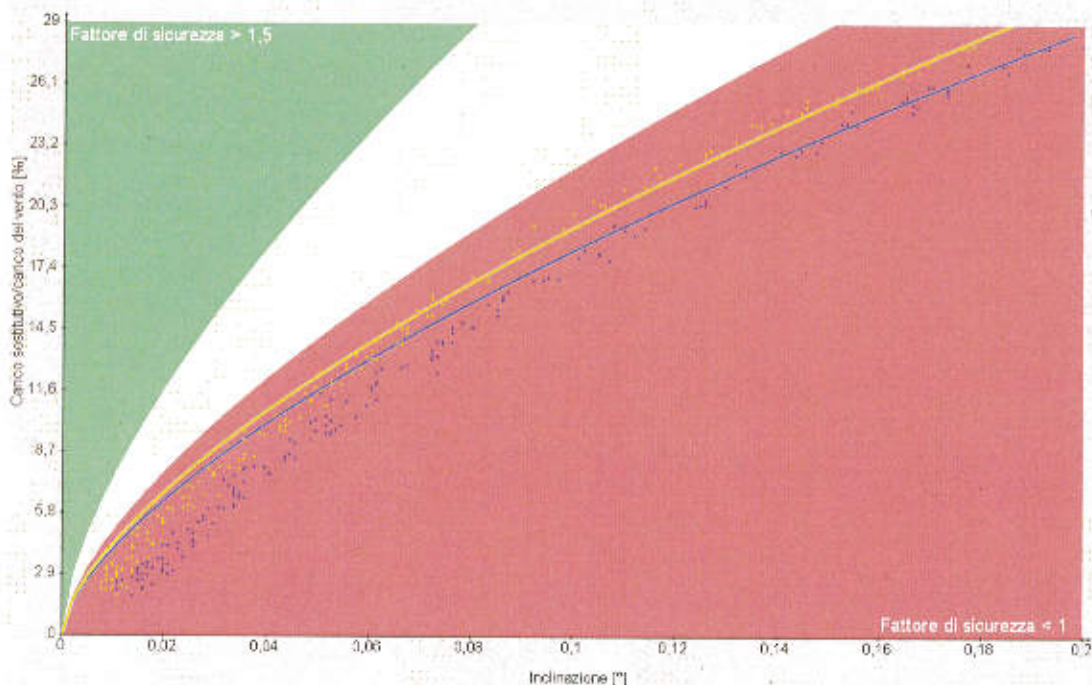

Misurazione all'inclinometro

	80	81
Posizione	160y	200y

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	0,82	0,87
----------------------	------	------

Valore di controllo

	in		
Deviazione standard	%	1,78	1,04
Carico sostitutivo	%	28,1	28,1
Direzione del carico		y-Asse	y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente	AR.ES. sas
Testimone/assistente	
Commenti alla misurazione	

Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2017	N. dell'albero	024
Specie	Celtis australis	Data	04/05/2017

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	4,8 m	No. misurazione	2
Angolo fune	17,4 °	Direzione del carico	E

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

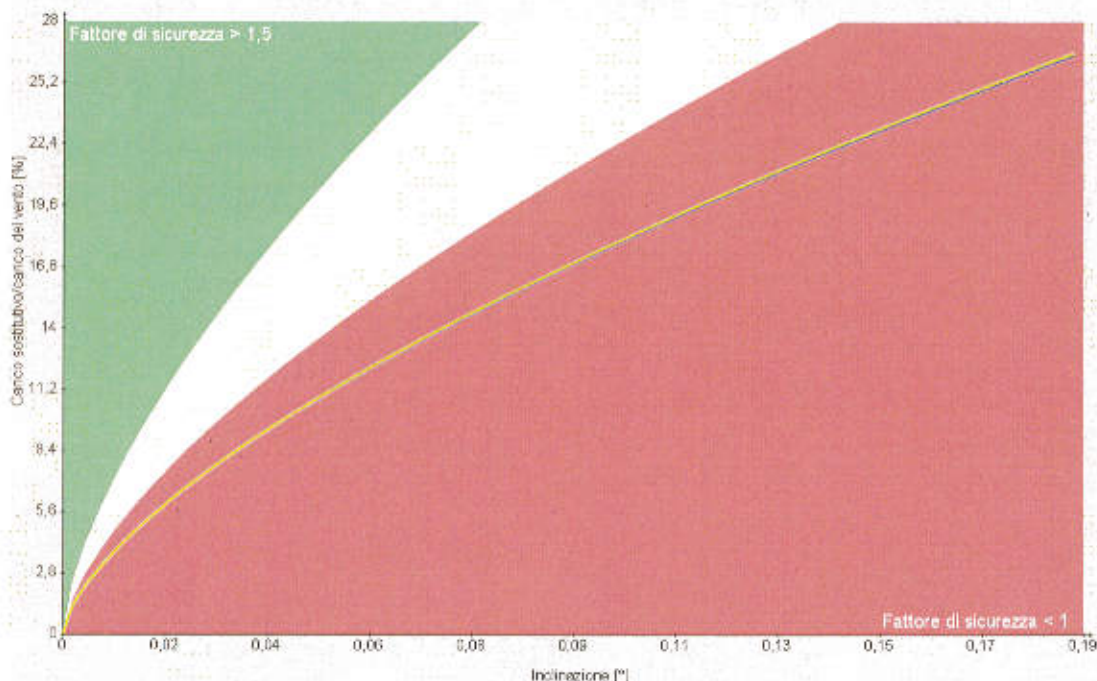

Misurazione all'inclinometro	80	81
Posizione	0y	315y

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)

Fattore di sicurezza	0,8	0,8
----------------------	-----	-----

Valore di controllo	in		
Deviazione standard	%	1,73	1,69
Carico sostitutivo	%	27,2	27,2
Direzione del carico		y-Asse	y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente	AR.ES. sas
Testimone/assistente	
Commenti alla misurazione	

Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2017	N. dell'albero	024
Specie	Celtis australis	Data	04/05/2017

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	4,8 m	No. misurazione	1
Angolo fune	17,4 °	Direzione del carico	E

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)

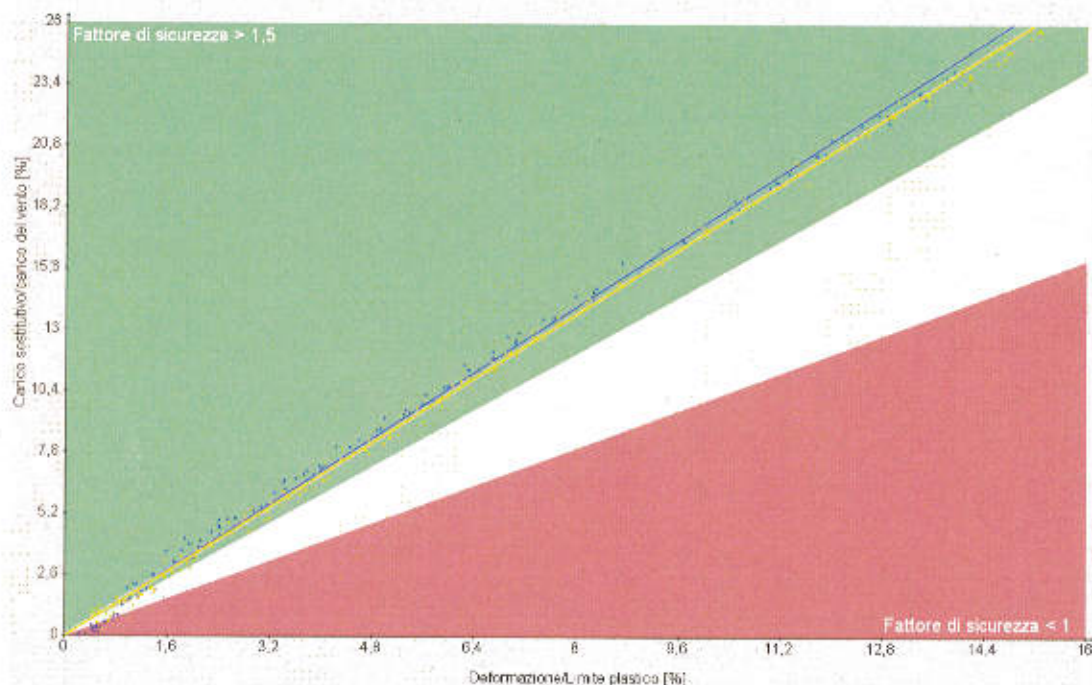

Misurazione all'elastometro in 90 91

Altezza di misurazione	m	0,5	0,25
Posizione		160	200
Diametro del fusto 1	cm	53	57
Diametro del fusto 2	cm	52	57
Spessore della corteccia	cm	1	1
Parte del carico	%	100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	1,75	1,71
----------------------	------	------

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9972	0,9987	
Rigidità residua	%	75,6	59,6
Livello di cavità	%	62,5	73,9
Compressione originata da peso proprio	%	0,7	0,8
Carico sostitutivo	%	24,1	25,8

Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2017	N. dell'albero	024
Specie	Celtis australis	Data	04/05/2017

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	4,8 m	No. misurazione	2
Angolo fune	17,4 °	Direzione del carico	E

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)

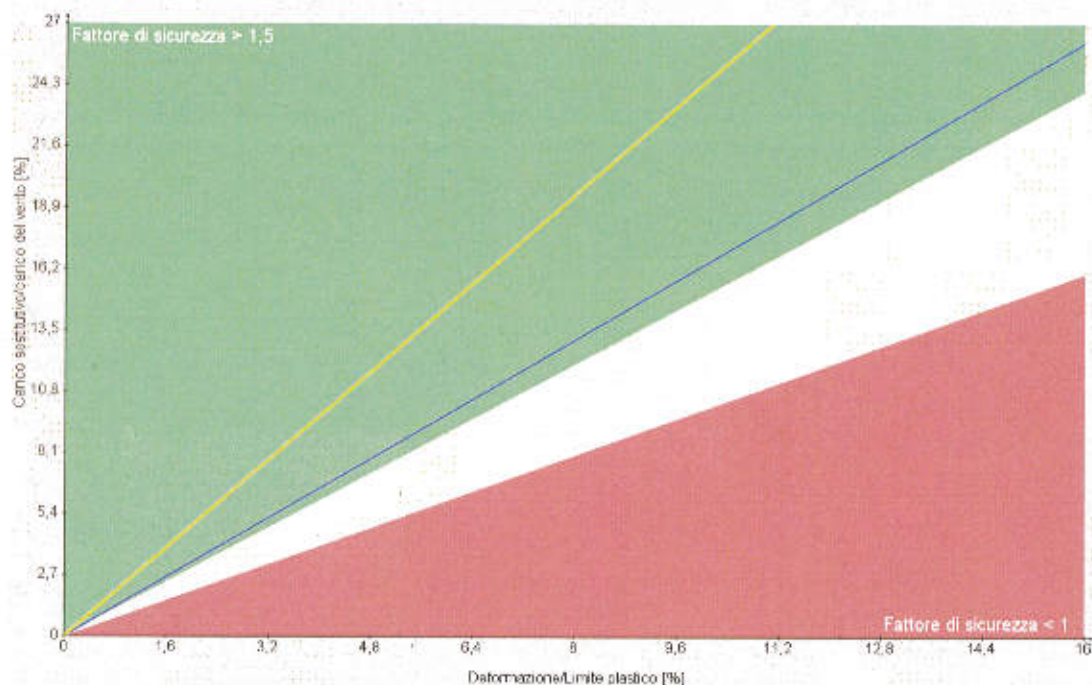

Misurazione all'elastometro in 90 91

Altezza di misurazione	m	0,4	0,25
Posizione		0	20
Diametro del fusto 1	cm	54	56
Diametro del fusto 2	cm	51	56
Spessore della corteccia	cm	1	1
Parte del carico	%	100	100


Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	1,64	2,43
----------------------	------	------

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9985	0,9981	
Rigidità residua	%	70,2	89,2
Livello di cavità	%	66,8	47,6
Compressione originata da peso proprio	%	0,8	0,5
Carico sostitutivo	%	26,3	27



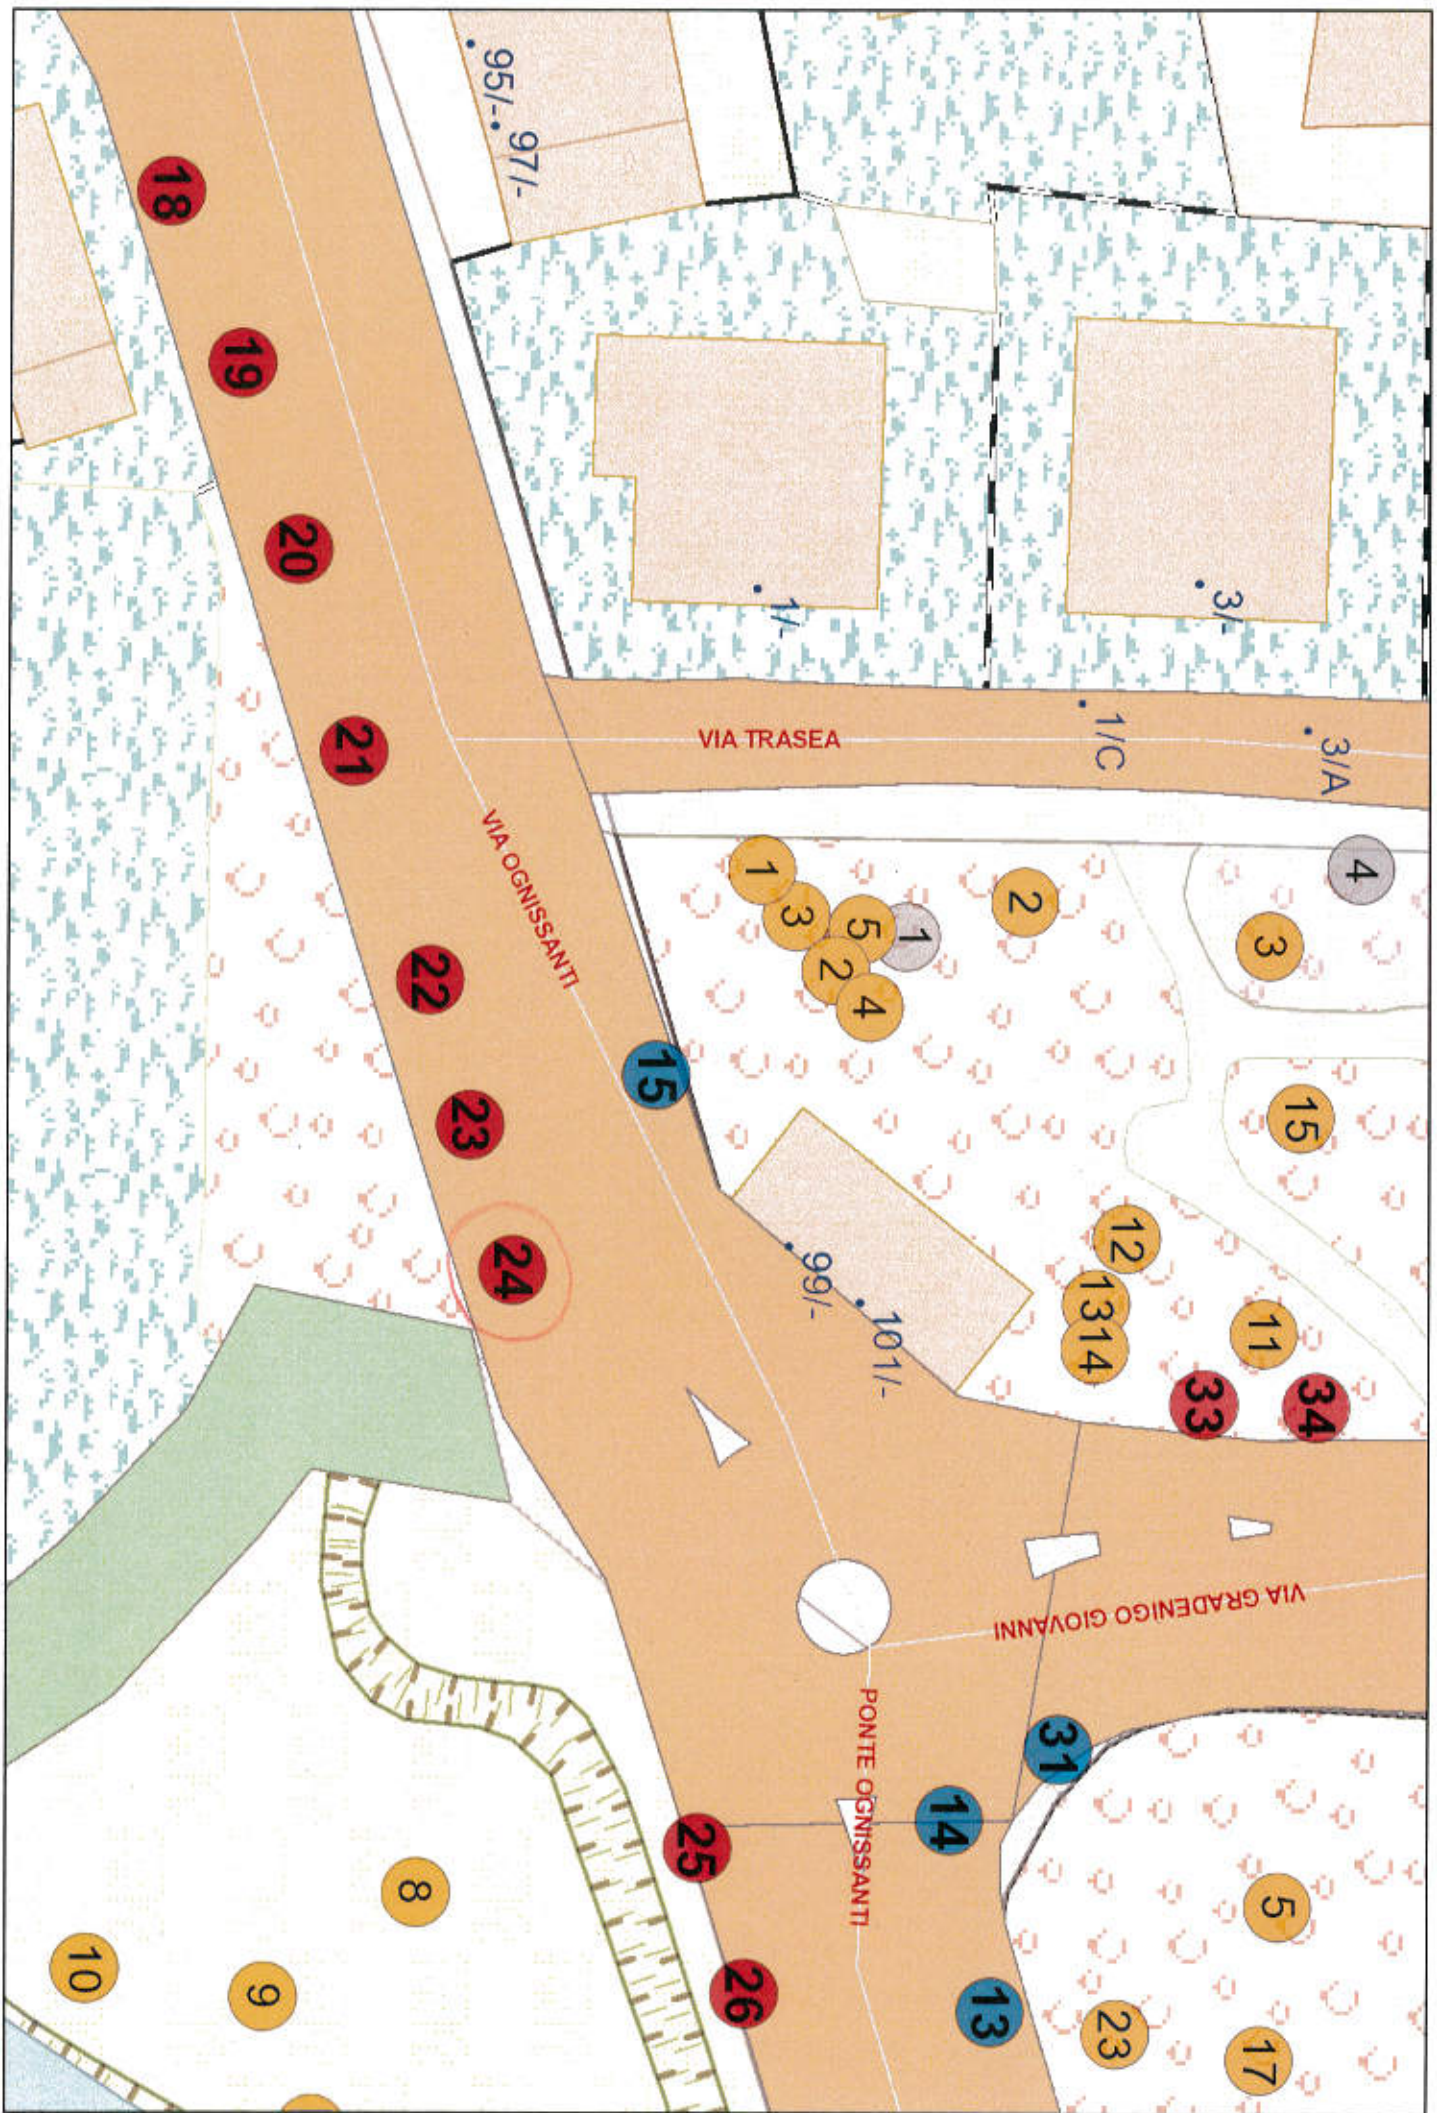



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova -

Oggetto: abbattimento di 3 piante di robinia in via Thaon di Revel (n. inv. 5-32 - 34). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

206657

15/6/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico di 3 piante di robinia. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che le piante n. inv. 5, 32 e 34 presentano gravi lesioni e/o compromesse. Visto lo stato fitosanitario le piante sono state classificate in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
5 - 32 - 34	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Al momento non prevista	Sito in banchina

La sostituzione al momento non è prevista. Si provvederà alla sostituzione compatibilmente con la realizzazione di nuovi siti idonei ad ospitare alberi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :schede VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Handwritten signature

DG

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvilgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuate <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> <u>Phellinus sp.</u> cavità alla corona <input checked="" type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secco <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> - microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secchumi distali <input checked="" type="checkbox"/> secchumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pessima)"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="gravità lesioni"/> CONTROLLO ESEGUITO <input type="text" value="visivo"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/>

NOTE INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA
 Cretto al fusto. In abbattimento per gravità lesioni.

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



DATI INDAGINI PENETROMETRICHE


codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE Via Thaon di Revel

CODALBERO 00005

-	R01	25/05/2017	30	350	30	40	0	contrafforte
-	R02	25/05/2017	31	20	10	25	0	colletto

Measurement031

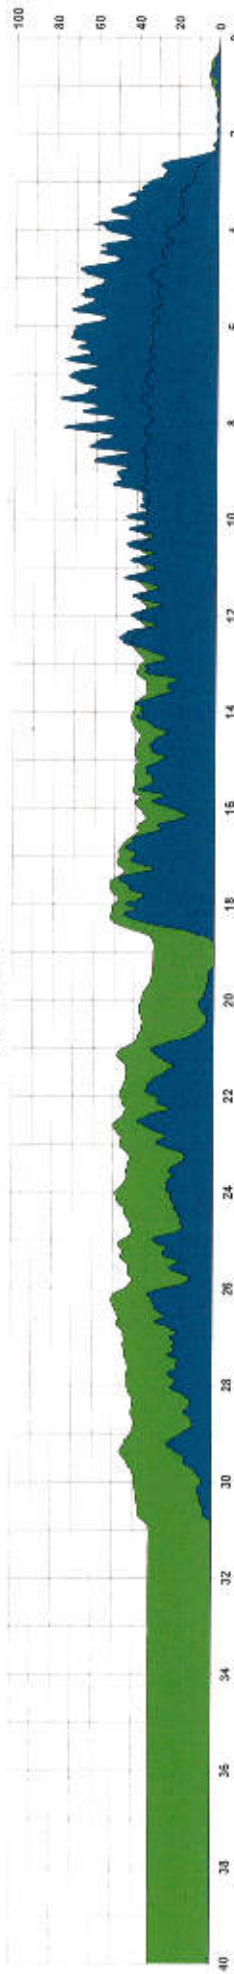

Measurement030





REVEL n° 1205

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manifatto lampione vicinanza altri/alberi rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria essenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<input type="checkbox"/> diretti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <u>carpofori</u> <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> danneggiata <input type="text" value="0"/> esposizione* <input type="checkbox"/> ricarica di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <u>carpofori</u> <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> cavità alla corona <input checked="" type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/> costolatura <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="text" value="0"/> inclinazione* <u>insetti lignivori</u> <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input checked="" type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input checked="" type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <u>carpofori</u> <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <u>insetti lignivori</u> <input type="text" value="-"/> <input type="checkbox"/> microfilia <input checked="" type="checkbox"/> monconi secchi <input type="text" value="0"/> sbilanciamento* <input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbiancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccum distali <input checked="" type="checkbox"/> seccum interni <input type="checkbox"/> non ispezionabile	<input type="checkbox"/> nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input checked="" type="checkbox"/> abbattimento <input type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="gravità lesioni"/>
<p style="text-align: center;">COLLETO</p> <input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <u>carpofori</u> <input type="text" value="-"/> <input checked="" type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input checked="" type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile			
		PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pessima)"/>	CONTROLLO ESEGUITO <input checked="" type="checkbox"/> visivo <input type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota
		MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/>	

NOTE
In abbattimento per gravità lesioni.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.





DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE *Via Thaon di Revel*

CODALBERO 0032	
-	R01
-	R02

25/05/2017	28	170	5	30	0	contrafforte
25/05/2017	29	50	10	35	0	contrafforte

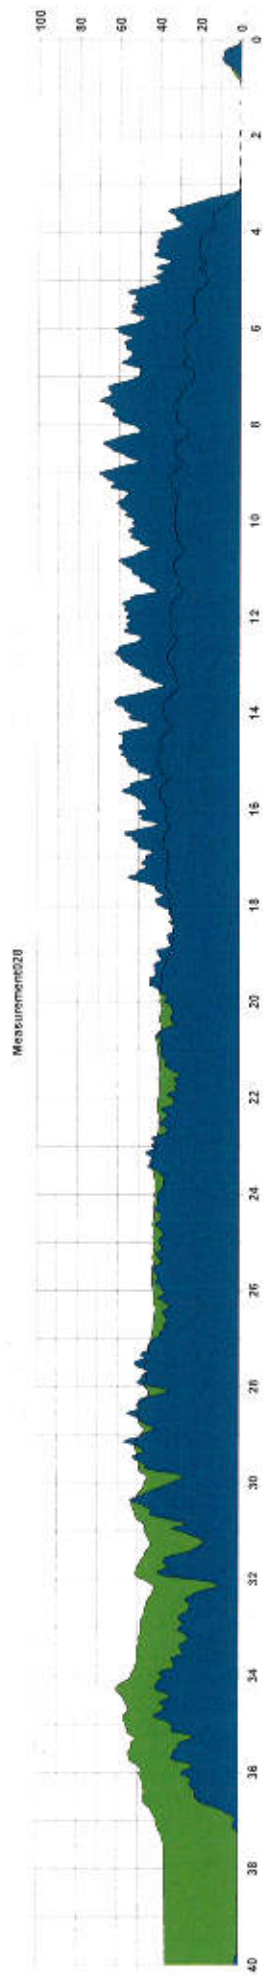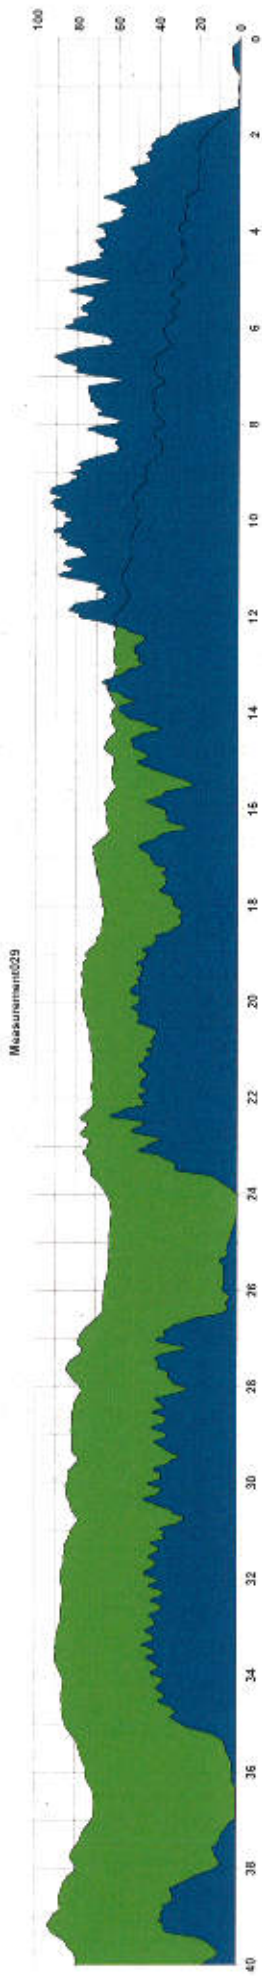



ROELL no 111 32

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERGO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altri/oli/alberoli rampicanti in chioma

massiccio calpestio canellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto

cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avvertizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="-"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento coppola <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allergato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivor/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>scopolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancre <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="2"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spiraleto <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branco secche <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>cancre <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>microfilia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="2"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p><input type="text" value="0 (pessima)"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/></p> <p>diramamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>intervento urgente</u> <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p><input type="text" value="pianta compromessa"/></p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>vivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value=""/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value=""/></p>

NOTE Fusto e chioma solo parzialmente ispezionabili. Chioma appoggiata a cavi aerei. In abbattimento perché pianta compromessa.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.






DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE *Via Thaon di Revel*

CODALBERO 0034

-	R01	25/05/2017	25	10	10	40	0	contrafforte
-	R02	25/05/2017	26	80	5	35	0	contrafforte
-	R03	25/05/2017	27	280	5	30	0	contrafforte

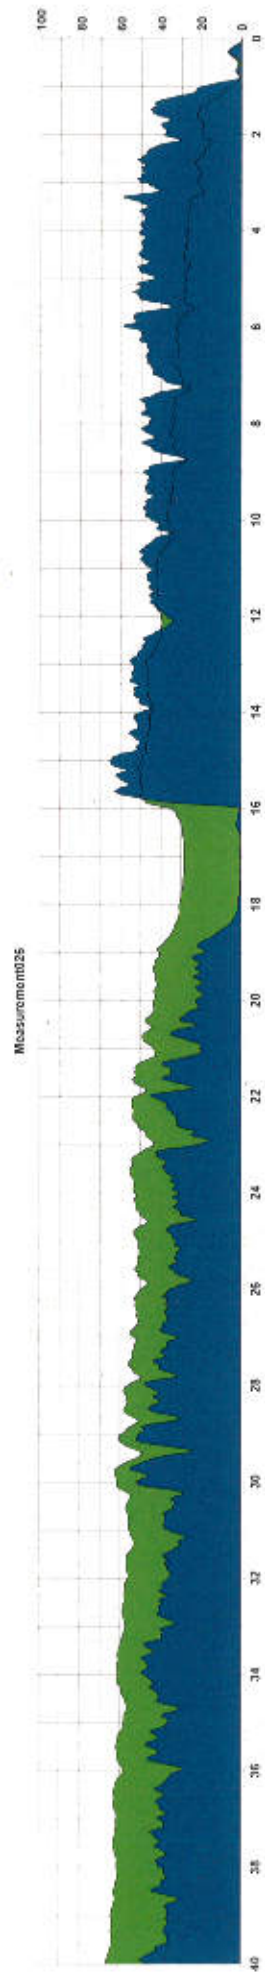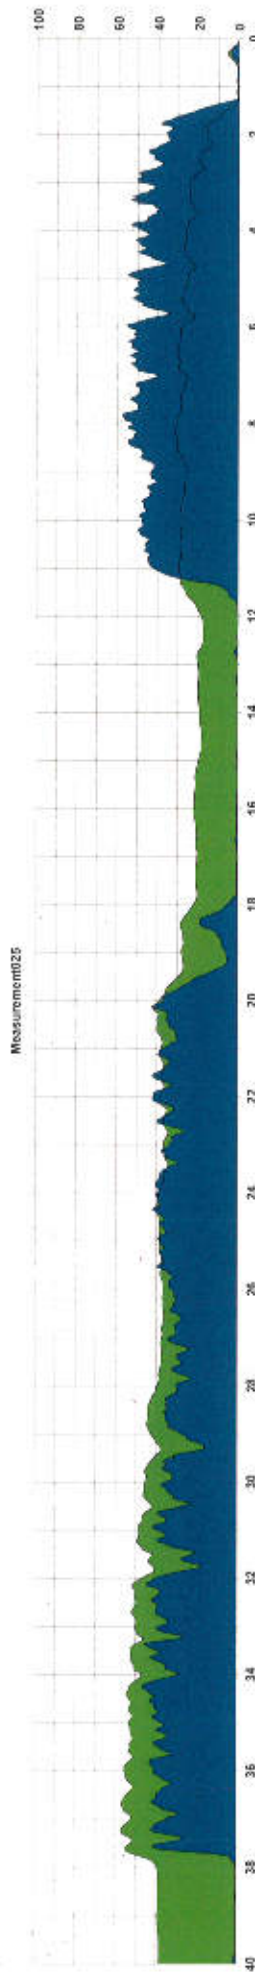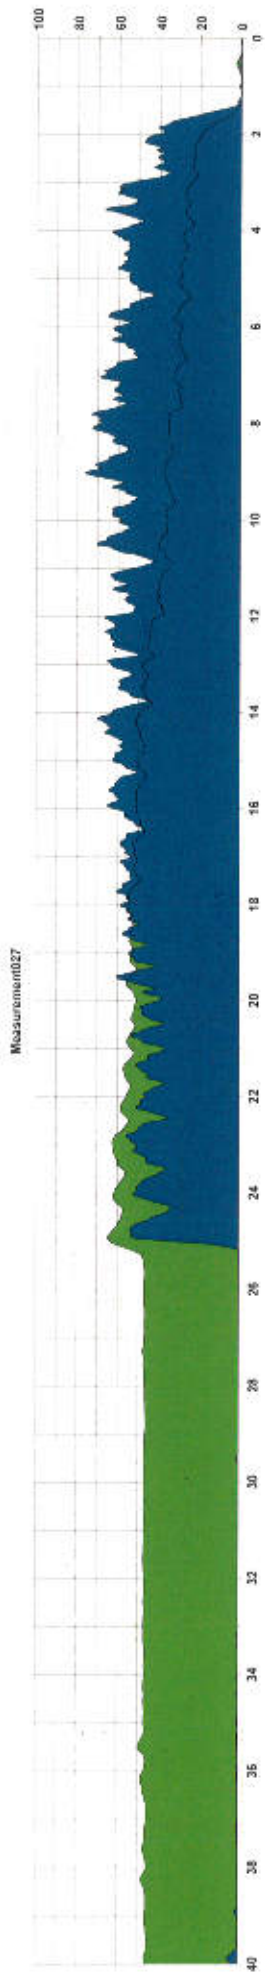



REVEL n° INV 34

VIA SANTA MARIA IN VANZO

2

31

31

VIA THAON DI REVEL PAOLO

32

5

VIA CADORNA LUIGI

63





COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Carducci (n. inv. 46). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

217086

23/6/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 46 presenta gravi lesioni. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
46	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Al momento non prevista	Sito in banchina

La sostituzione al momento non è prevista. Si provvederà alla sostituzione compatibilmente con la realizzazione di nuovi siti idonei ad ospitare alberi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI


DATA	25/05/2017	CODALBERO	0046	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.
SPECIE	Robinia pseudoacacia			UBICAZIONE	Via Carducci				
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	bucco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti		
manufatto <input checked="" type="checkbox"/> lampione <input type="checkbox"/> massiccio calpestio <input checked="" type="checkbox"/> cartellonistica/paleria <input type="checkbox"/> assenti <input type="checkbox"/> scavi <input type="checkbox"/> pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti in chioma <input type="checkbox"/> cavi aerei <input type="checkbox"/> cavi inglobati <input type="checkbox"/> variazione piano di campagna <input type="checkbox"/> sede stradale <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input type="checkbox"/>		LIMITAZIONI							
ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	53	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	2
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	ricostruita				

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> 2 ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - cavità alla corona <input checked="" type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> 2 insetti lignivori <input type="checkbox"/> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> care all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferite cicatrizzate/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> - necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** gravità lesioni <input type="checkbox"/> CONTROLLO ESEGUITO vivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="checkbox"/> - FREQUENZA <input type="checkbox"/> -

NOTE

In abbattimento per gravità lesioni.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA



LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa

DATI INDAGINI PENETROMETRICHE


codarea **indagine** **data** **msmt** **angolo** **h (cm)** **in basso** **in alto** **posizione**

UBICAZIONE *Via Carducci*


CODALBERO 0046								
-	R01	25/05/2017	35	0	30	35	0	contrafforte
-	R02	25/05/2017	36	300	10	35	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement036

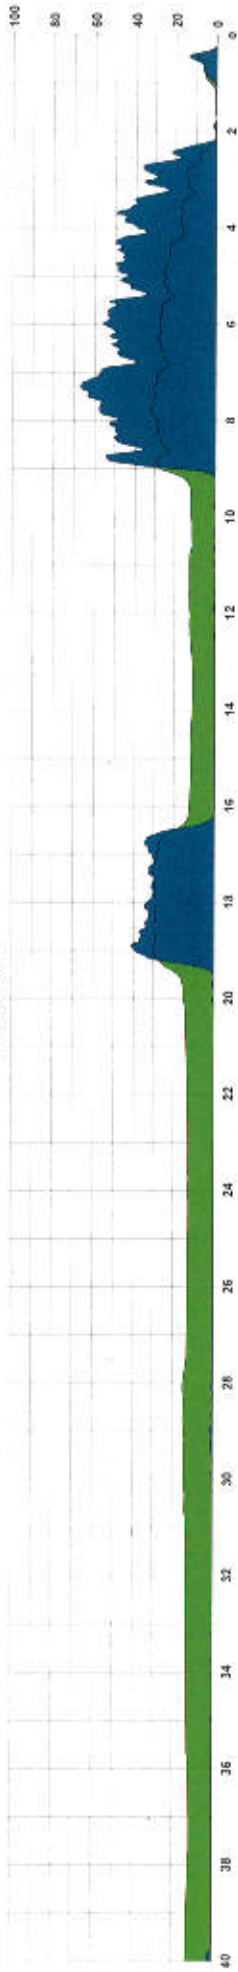


Measurement035

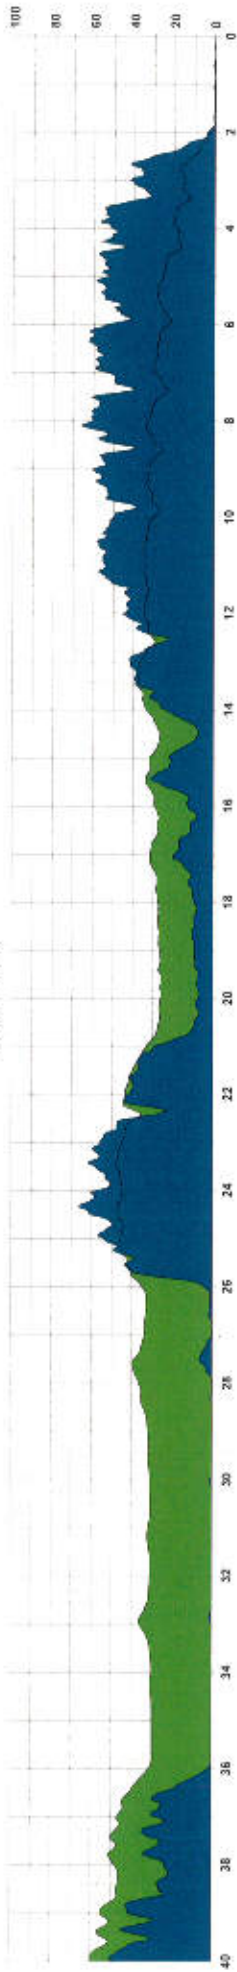





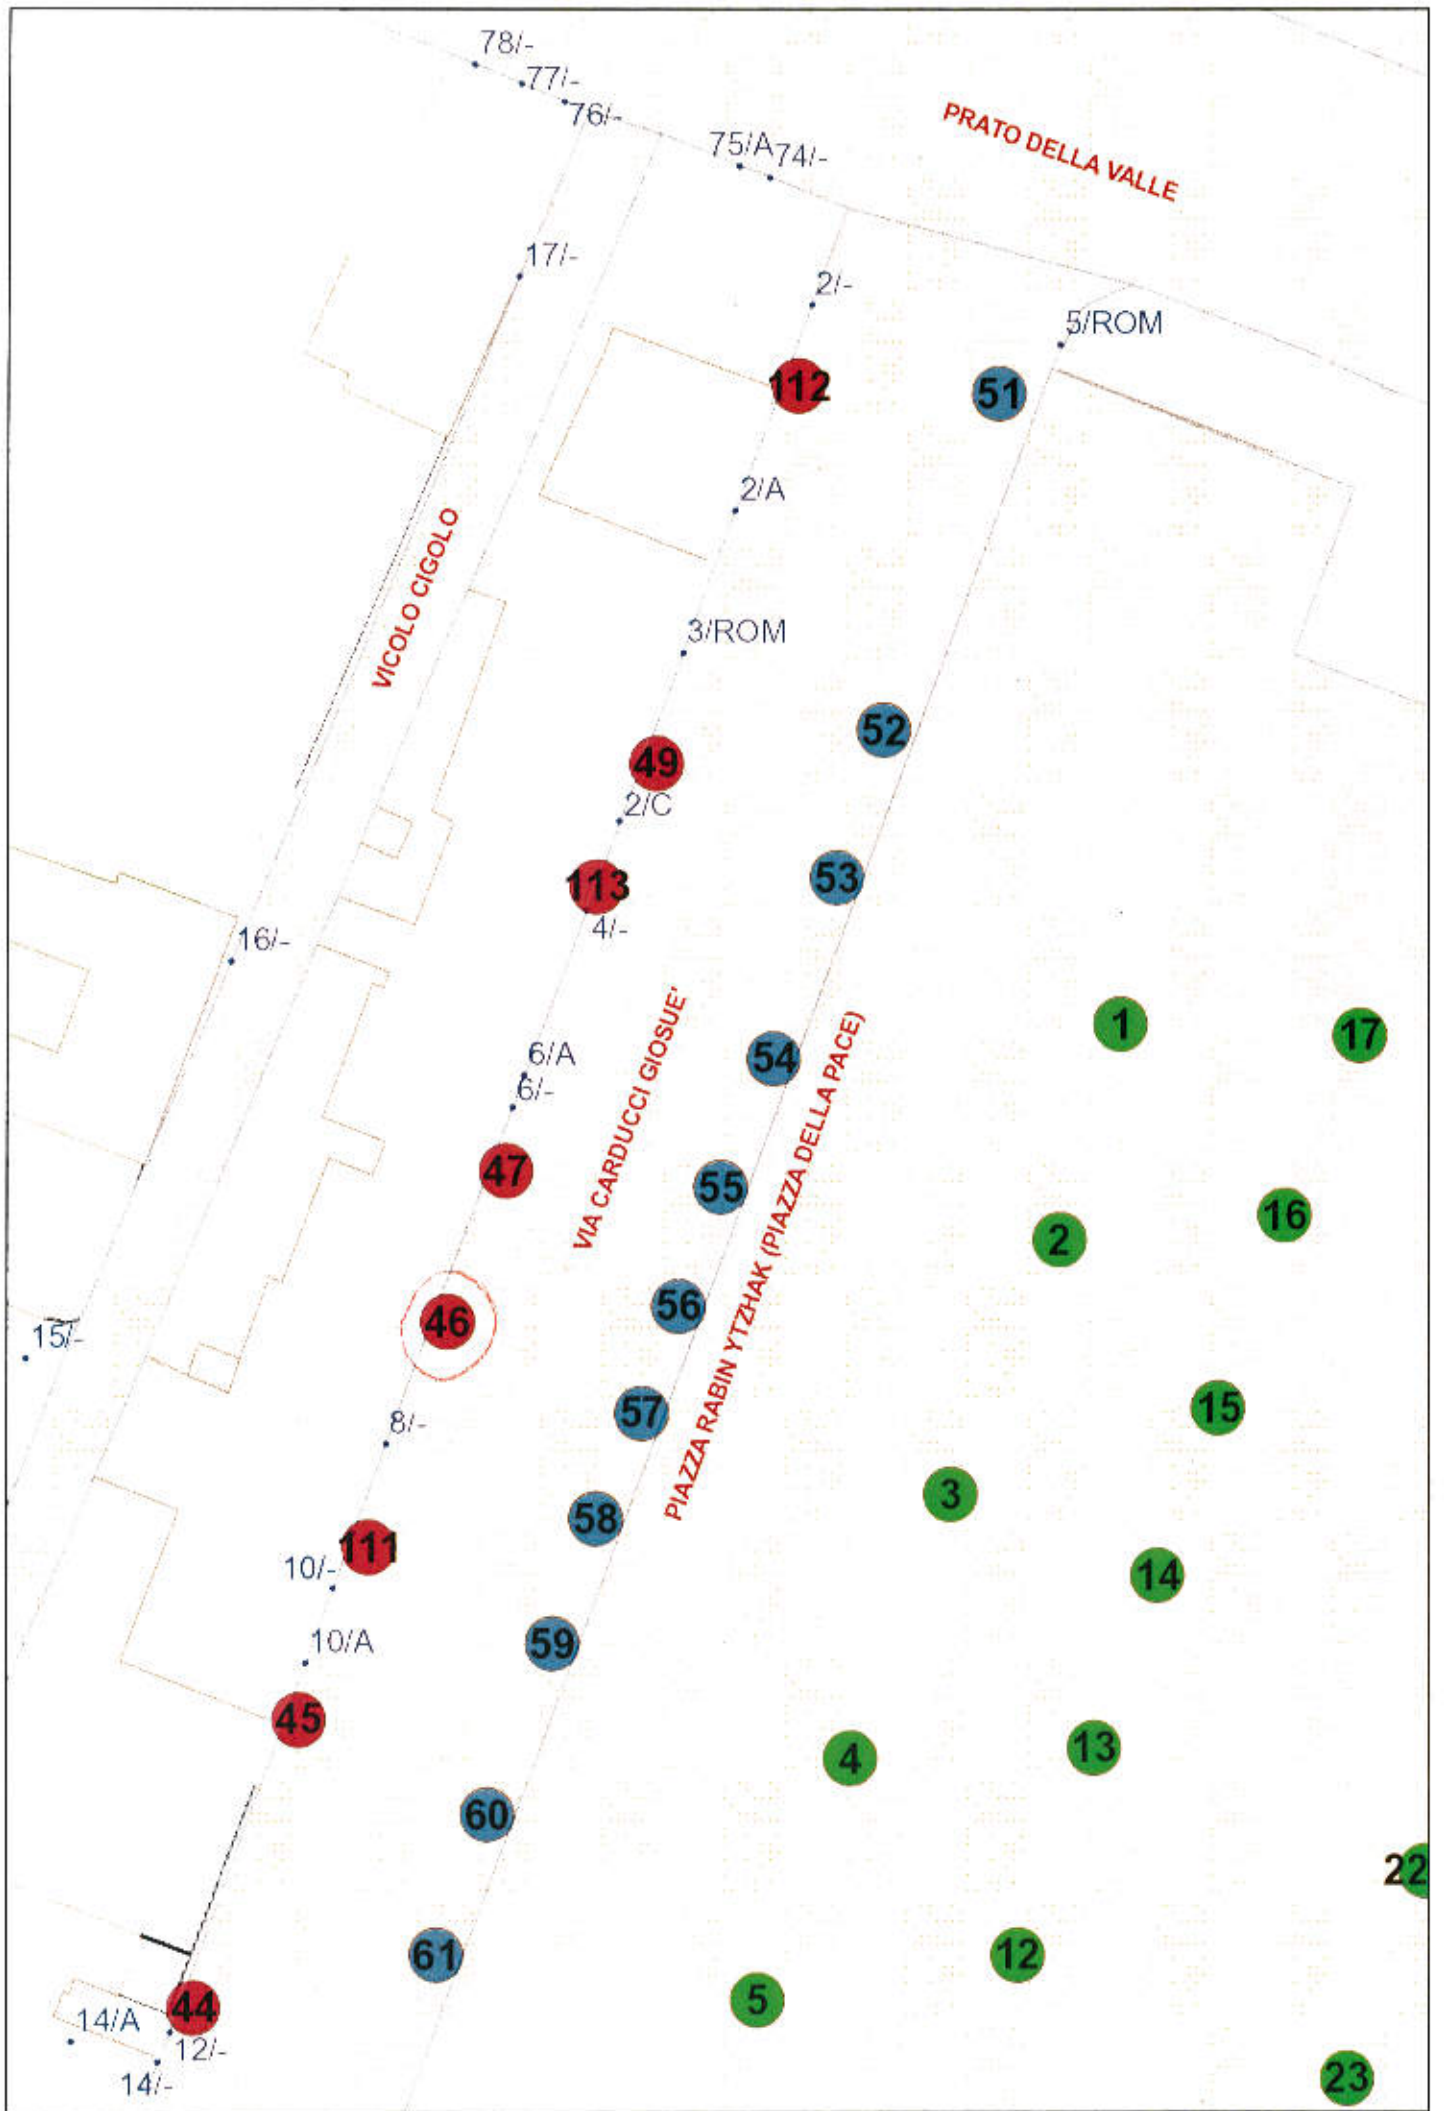

PRATO DELLA VALLE

VICOLO CIGOLO

VIA CARDUCCI GIOSUE'

PIAZZA RABIN YTZHAK (PIAZZA DELLA PACE)

46

112

51

113

52

49

53

47

54

1

17

15/-

56

2

16

111

57

15

8/-

58

3

14

10/-

59

4

13

10/A

60

22

45

61

12

14/A

44

5

23

14/-

12/-



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di una pianta di Prunus pis. Nigra (n inv 3) presente in via Bravi .
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042
del 05/06/06.**

217202

23/6/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al **Quartiere n 3 est**
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di Prunus gravemente deperiente con chioma in gran parte secca. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
3	Prunus	Gravemente deperiente	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : Gennaro

DATA : 8.06.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Bravi	N°ALBERO : 3	Q : 2
SPECIE VARIETA' : Prunus pls. Nigra	ANNO IMPIANTO : 1990	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

pianta compromessa

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- ... inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	D
---	---	---	-----	---

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



VIA BRAVI 3



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Monte Solarolo (n. inv. 31).
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n.
2006/0042 del 05/06/06.**

223635

29/6/11

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 31 presenta delle gravi lesioni. Considerato l'esito dell'indagine l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
31	frassino	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Non prevista	Sito in banchina

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

DE

CA


SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	13/06/2017	CODALBERO	0031	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.										
SPECIE	Fraxinus excelsior			UBICAZIONE	Via Mome Solarolo														
TIPOLOGIA	verde stradale		DIMORA	buco nell'asfalto		POSIZIONE	filare		ANCORAGGI	assenti									
LIMITAZIONI																			
manufatto	<input type="checkbox"/>	lampione	<input type="checkbox"/>	vicinanza altro/ alberi	<input type="checkbox"/>	rampicanti in chioma	<input type="checkbox"/>	massiccio calpestio	<input checked="" type="checkbox"/>	cartellonistica/paletta	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	scavi	<input type="checkbox"/>	pavimentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	rampicanti al fusto	<input type="checkbox"/>
cavi aerei	<input type="checkbox"/>	cavi inglobati	<input type="checkbox"/>	variazione piano di campagna	<input type="checkbox"/>	sede stradale	<input checked="" type="checkbox"/>	rampicanti al colletto	<input type="checkbox"/>										
ALTEZZA	< 8 m		Ø FUSTO	20		DIFETTI STRUTTURALI	2		STATO VEGETATIVO	2		VALORE ESTETICO	2						
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico					MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	naturale/seminatale												

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> non identificati-perenni <input type="checkbox"/> danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> 2 ricarica di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> - insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di picchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbiancamento* <input type="checkbox"/> - necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secconi distali <input type="checkbox"/> secconi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rmonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="checkbox"/> gravità lesioni <input type="checkbox"/>
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> non identificati-perenni <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesinati <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rocure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="checkbox"/> FREQUENZA <input type="checkbox"/> INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>		
NOTE Carpofori perenni non identificati su radici e colletto. Pianta in abbattimento per la gravità delle lesioni.			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3= rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

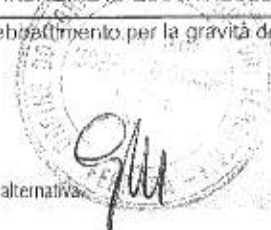


DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE Via Monte Solarolo								
CODALBERO 0031								
-	R01	13/06/2017	83	310	10	30	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati; ANGOLO = angolo magnetico; H (cm) = altezza dal suolo; IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement083

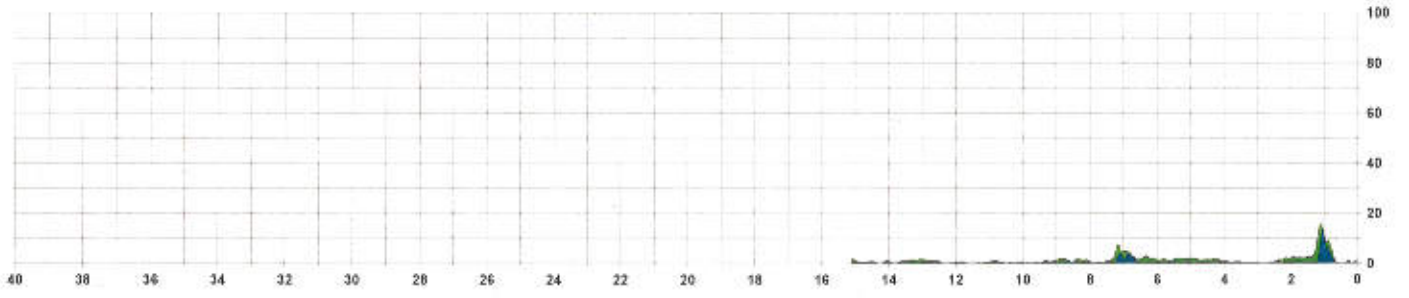









COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Sacro Cuore (n. 99 dell'inventario delle alberature comunali):

Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;

Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).

Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

22 37 22

29/6/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec : fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere 6 ovest
Sede

A seguito verifiche sulle alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su una pianta della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico della stessa. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il platano n. inv. 99 presenta una ampia ferita al colletto e delle gravi lesioni. La pianta è stata classificata in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. La pianta non presenta al momento sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
99	platano	Esito VTA e strumentale classe D, pericolo di schianto	Non prevista	Sito in banchina

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cav' inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>denegiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="-"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sed. di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="2"/></p> <p><u>insetti lignivor</u></p> <p>-</p> <p>nasi di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spiraleto <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>auto-riduzione <input type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branco secco <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branca <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosso branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivor</u></p> <p>-</p> <p>microfilia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="-"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolant <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p>gravità lesioni</p>
<p>COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p><i>Perenniporia fraxinea</i></p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>			
<p>CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>vizio <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p>			
<p>MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value=""/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value=""/></p>			
<p>NOTE</p> <p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA</p> <p>Ampla ferita al colletto e fusto con carpofori di <i>Perenniporia fraxinea</i>. Pianta in abbattimento. Seria gravità delle lesioni.</p>			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------


UBICAZIONE Via Sacro Cuore

CODALBERO 0099								
-	R01	15/06/2017	17	270	5	40	0	contrafforte
-	R02	15/06/2017	18	180	0	40	0	contrafforte
-	R03	15/06/2017	19	90	0	30	0	contrafforte
-	R04	15/06/2017	20	50	5	40	0	contrafforte
-	R05	15/06/2017	21	340	5	40	0	colletto


Measurement021

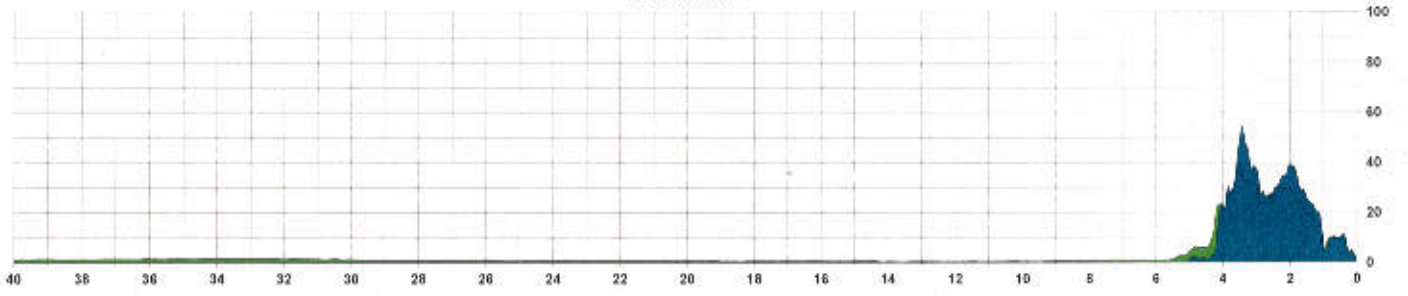


Measurement017

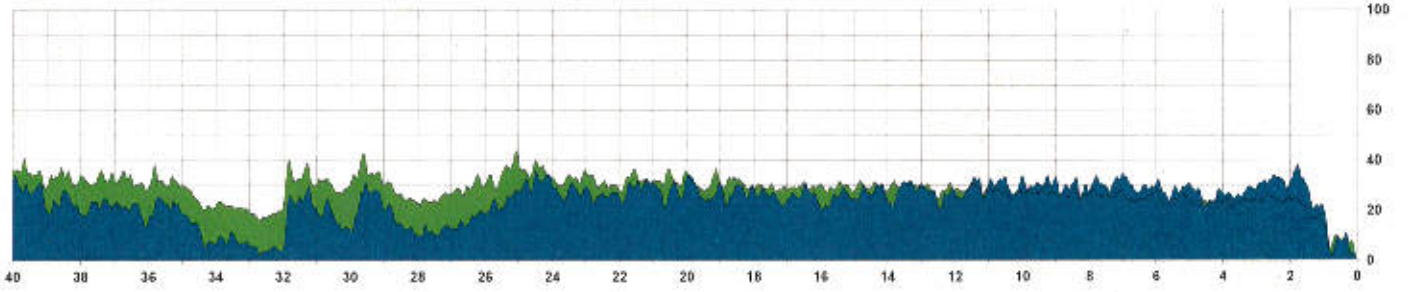


Measurement018

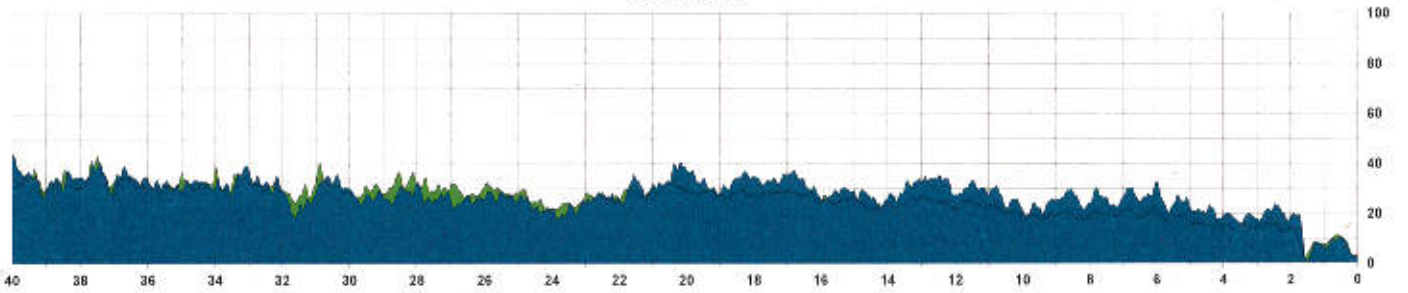

Measurement019

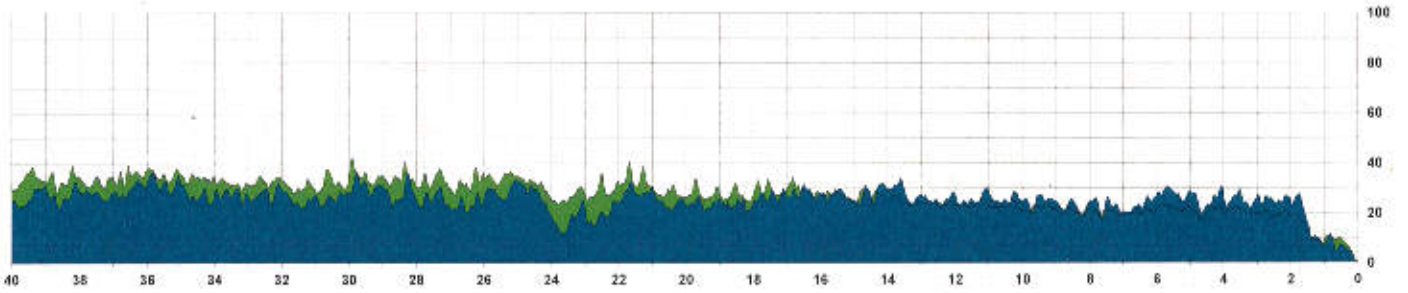


Measurement020

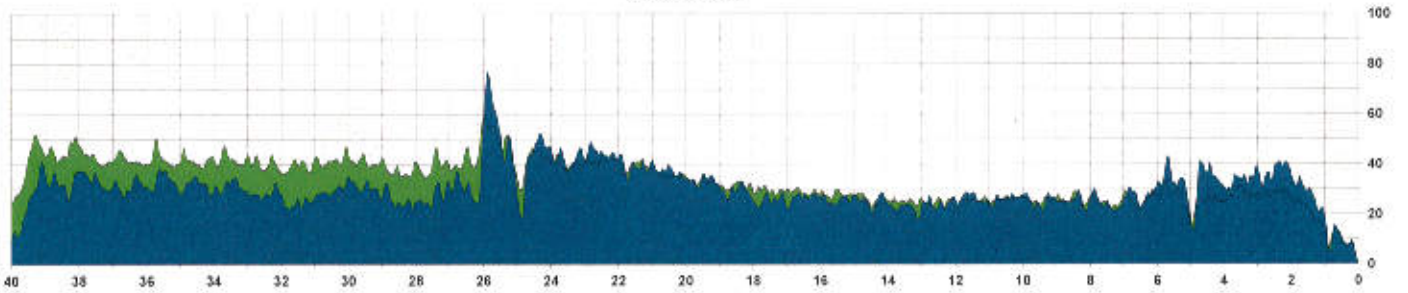





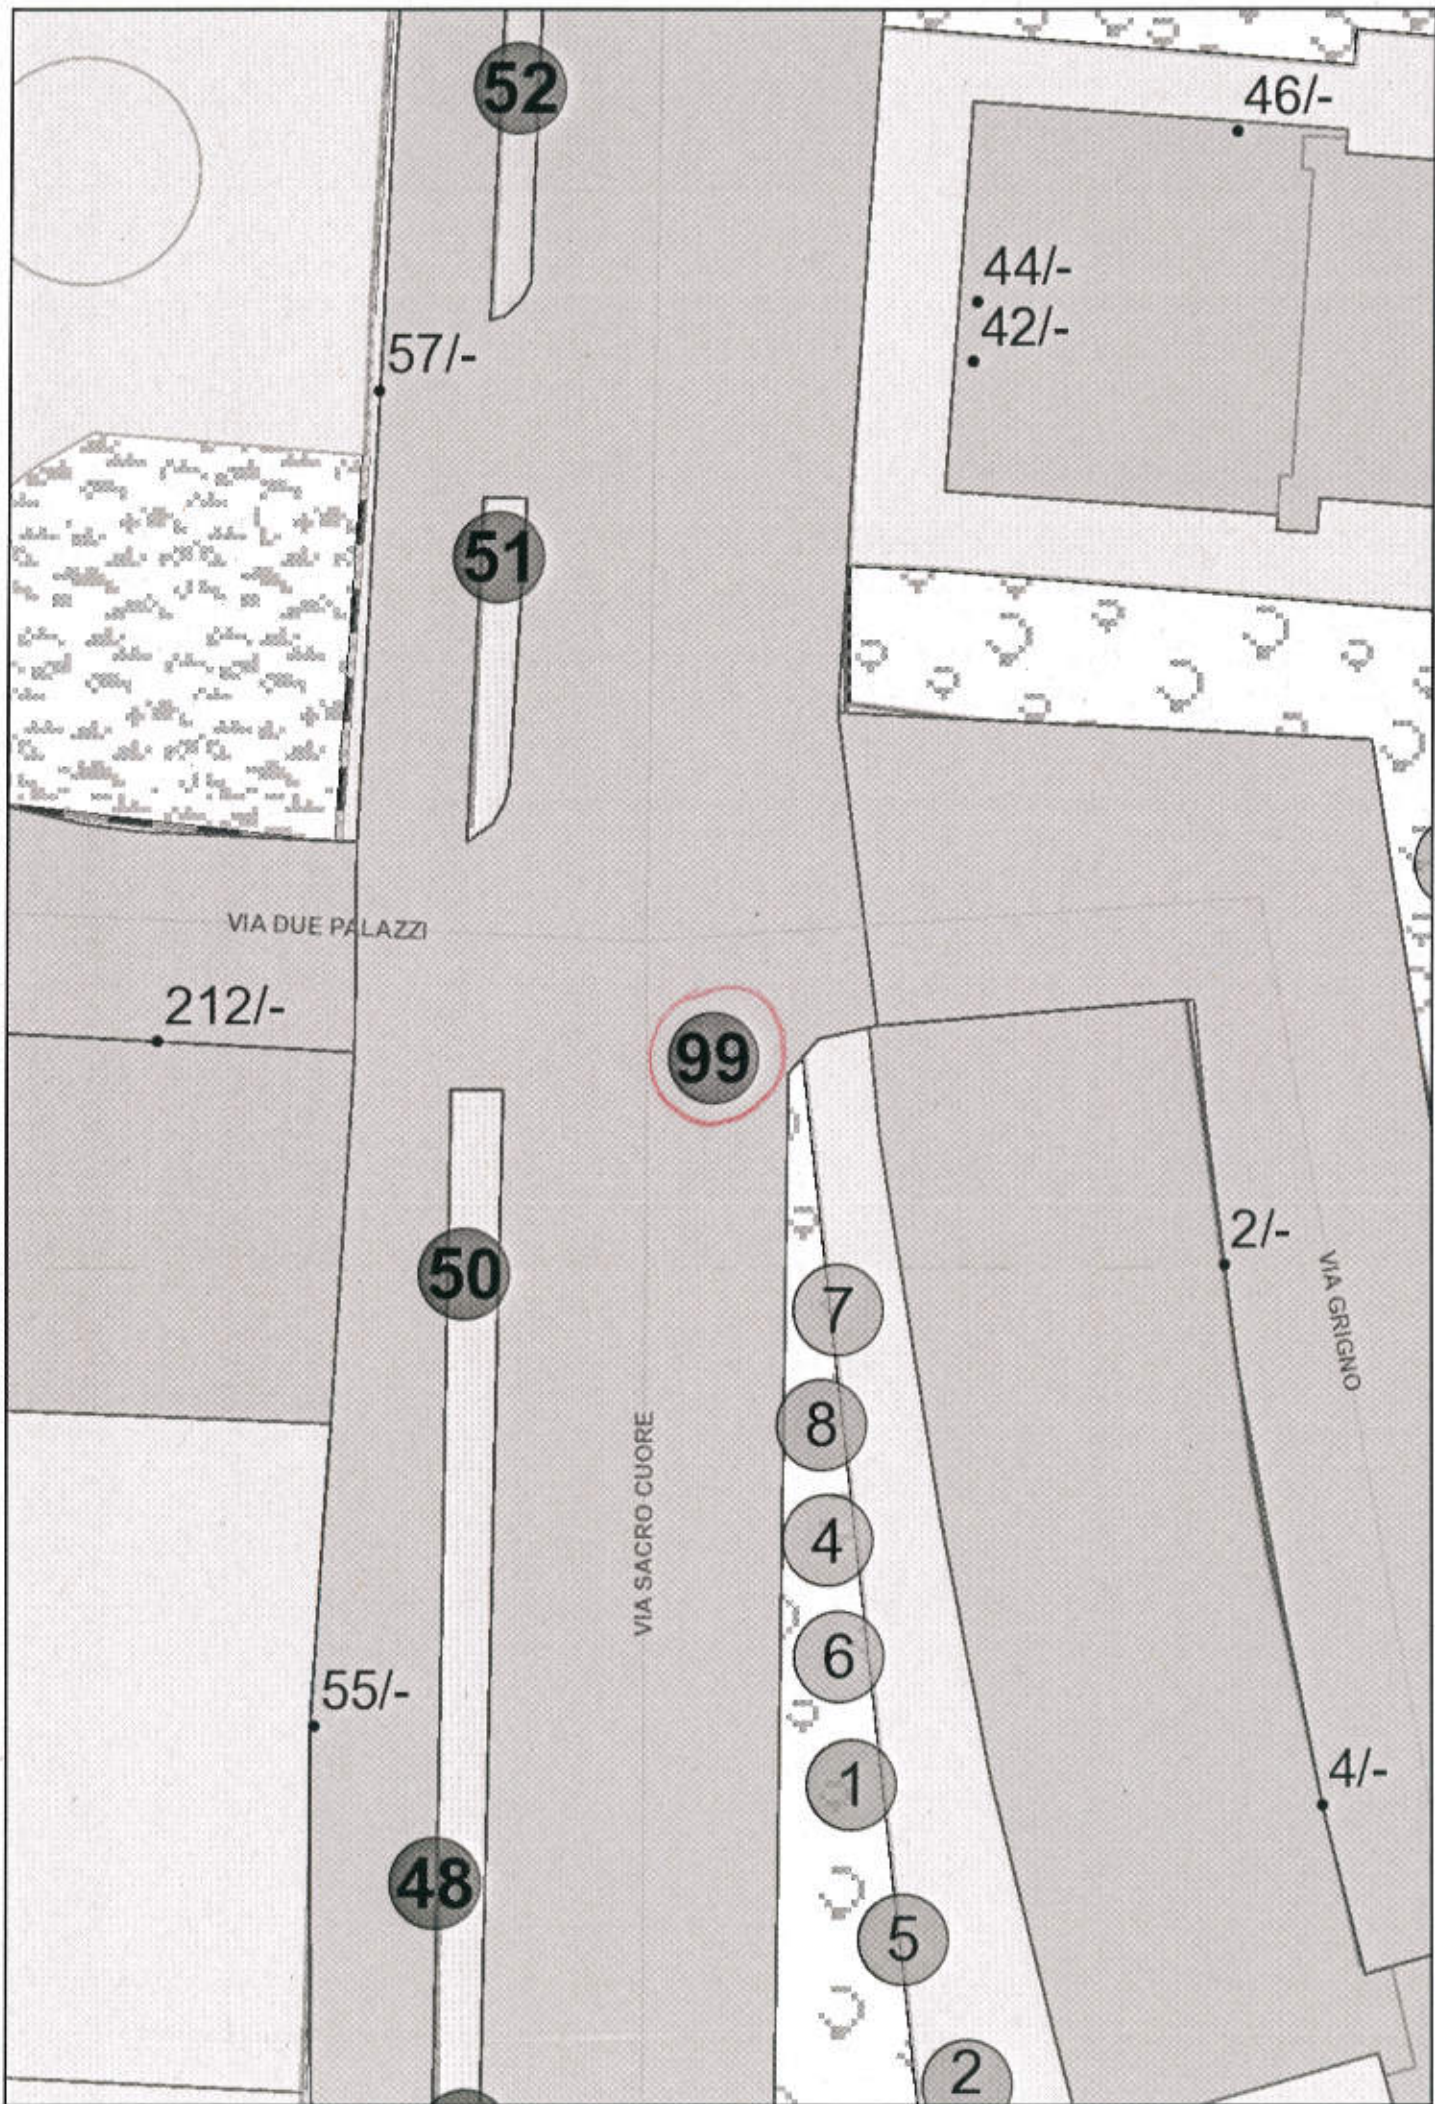



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova -

Oggetto: abbattimento di 2 piante di robinia in via Corsica (n. inv. 3 - 8). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

223754

29/6/07

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 3 est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico di 2 piante di robinia. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 3 presenta gravi lesioni mentre la n. inv. 8 risulta compromessa. Visto lo stato fitosanitario le piante sono state classificate in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
3	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	
8	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Non prevista	Sito in banchina

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :schede VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	13/06/2017	CODALBERO	0003	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.
SPECIE	Robinia pseudoacacia			UBICAZIONE	Via Corsica				
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	buco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti		
LIMITAZIONI manufatto <input type="checkbox"/> lampione <input type="checkbox"/> vicinanza altri/aibero/i <input type="checkbox"/> rampicanti in chioma <input type="checkbox"/> mescolico ca/pestio <input checked="" type="checkbox"/> cartellonistica/palera <input type="checkbox"/> zssenti <input type="checkbox"/> scavi <input type="checkbox"/> pavimentazione <input type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input type="checkbox"/> cavi aerei <input type="checkbox"/> cavi inglobati <input type="checkbox"/> variazione piano di campagna <input type="checkbox"/> sede stradale <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input type="checkbox"/>									
ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	69	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	3
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	ricostruita				

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> - ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> - insetti lignivori - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> - necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbiancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diramamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicali <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** gravità lesioni
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carpofori - cavità <input checked="" type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	NOTE Pianta in abbattimento per la gravità delle lesioni.	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENEIROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO TIPOLOGIA FREQUENZA INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>



LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

DATI INDAGINI PENETROMETRICHE


codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE Via Corsica


CODALBERO 0003								
-	R01	13/06/2017	1	260	5	35	0	contrafforte
-	R02	13/06/2017	2	170	10	35	0	contrafforte
-	R03	13/06/2017	3	80	15	30	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.


Measurement003

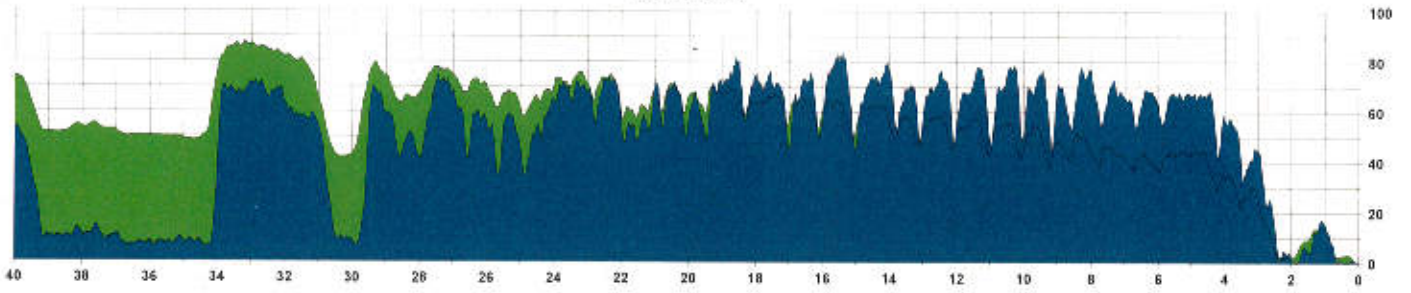

Measurement001

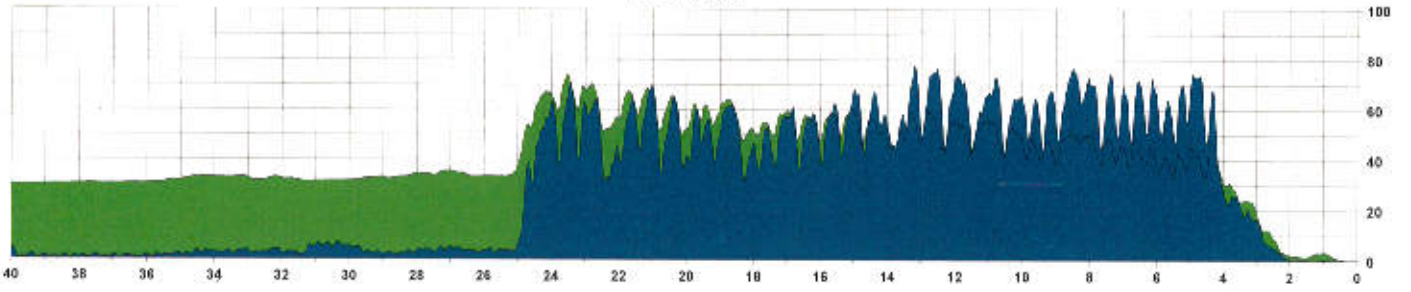

Measurement002

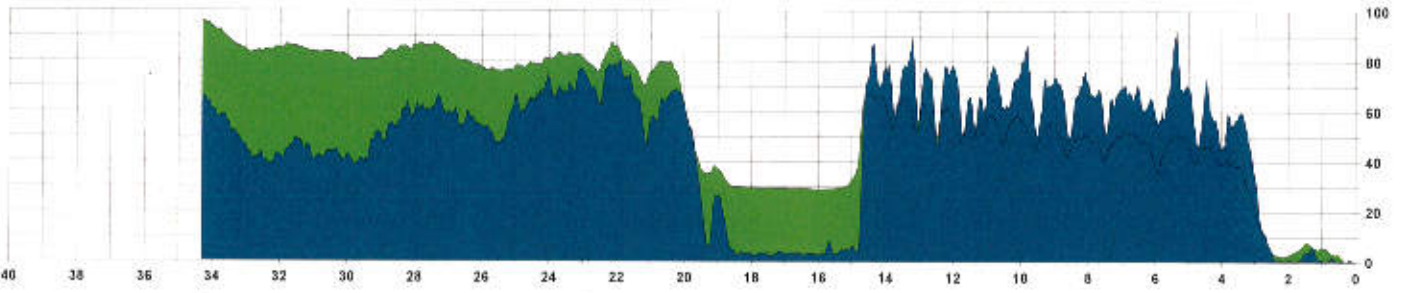





SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA <input type="text" value="13/06/2017"/>	CODALBERO <input type="text" value="3008"/>	CODAREA <input type="text" value="-"/>	ULTIMO VTA <input type="text" value="-"/>	RILEVATORE <input type="text" value="AR.ES. s.a.s."/>
SPECIE <input type="text" value="Robinia pseudoacacia"/>		UBICAZIONE <input type="text" value="V.a Corsica"/>		
TIPOLOGIA <input type="text" value="verde stradale"/>	DIMORA <input type="text" value="buco nell'asfalto"/>	POSIZIONE <input type="text" value="filare"/>	ANCORAGGI <input type="text" value="assenti"/>	
manufatto <input type="checkbox"/> massiccio calpestio <input checked="" type="checkbox"/> cavi aerei <input type="checkbox"/>	lampione <input type="checkbox"/> cartellonistica/palearia <input type="checkbox"/> cavi inglobati <input type="checkbox"/>	LIMITAZIONI		vicinanza altri/alberi <input type="checkbox"/> pavimentazione <input type="checkbox"/> secco stradale <input checked="" type="checkbox"/>
rampicanti in chioma <input type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input type="checkbox"/>				
ALTEZZA <input type="text" value="8-10 m"/>	Ø FUSTO <input type="text" value="66"/>	DIFETTI STRUTTURALI <input type="text" value="2"/>	STATO VEGETATIVO <input type="text" value="2"/>	VALORE ESTETICO <input type="text" value="2"/>
MORFOLOGIA DEL FUSTO <input type="text" value="monocormico"/>	MORFOLOGIA DELLA CHIOMA <input type="text" value="ricostrutta"/>			

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori - danneggiato <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarica di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input checked="" type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia incluse alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="1"/> insetti lignivori - nasi di picchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciolato <input checked="" type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secconi distali <input checked="" type="checkbox"/> secconi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rinvigorisce <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** - pianta compromessa
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allergato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/osure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>			
NOTE Pianta in abbattimento perché compromessa.		PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	
		INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA	

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



DATI INDAGINI PENETROMETRICHE


codarea indagine data msmt angolo h (cm) in basso in alto posizione

UBICAZIONE Via Corsica


CODALBERO	0008	R01	13/06/2017	4	180	5	35	0	colletto
-		R02	13/06/2017	5	310	5	35	0	colletto
-		R03	13/06/2017	6	30	5	35	0	colletto

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati. ANGOLO = angolo magnetico. H (cm) = altezza dal suolo. IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.


Measurement006

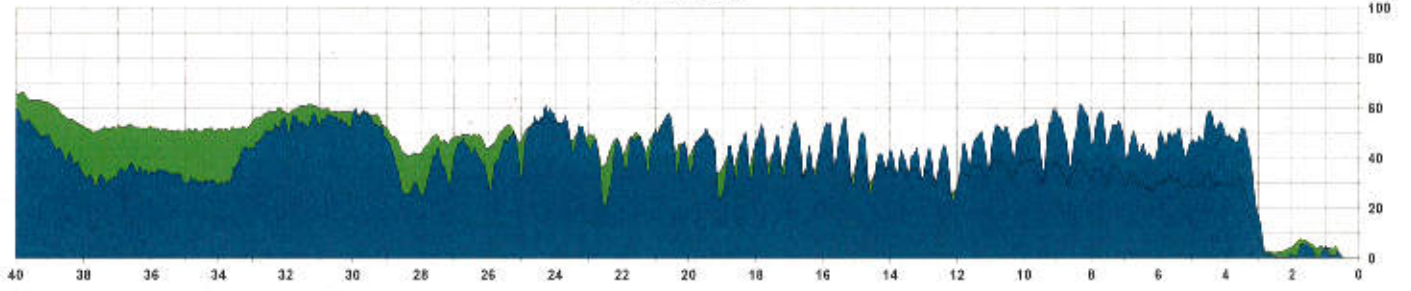

Measurement004

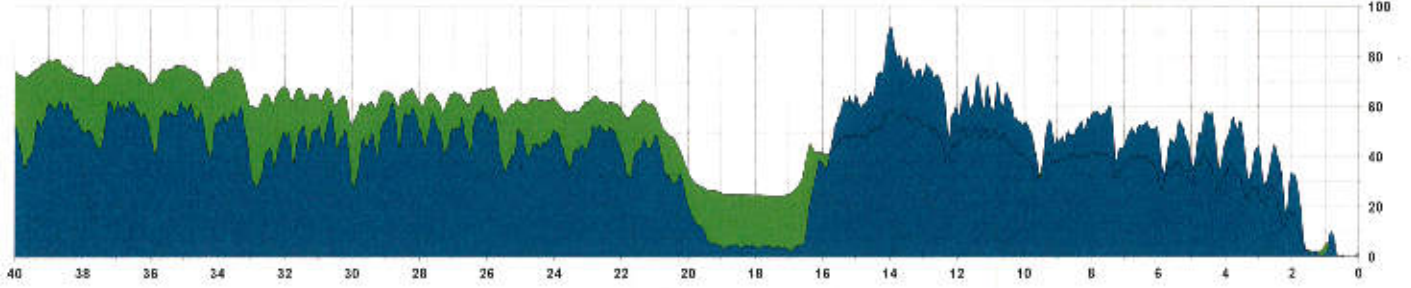


Measurement005

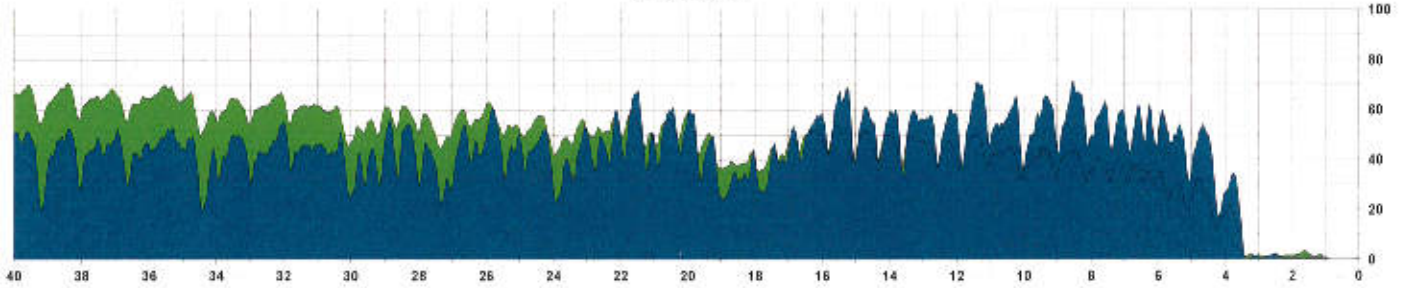





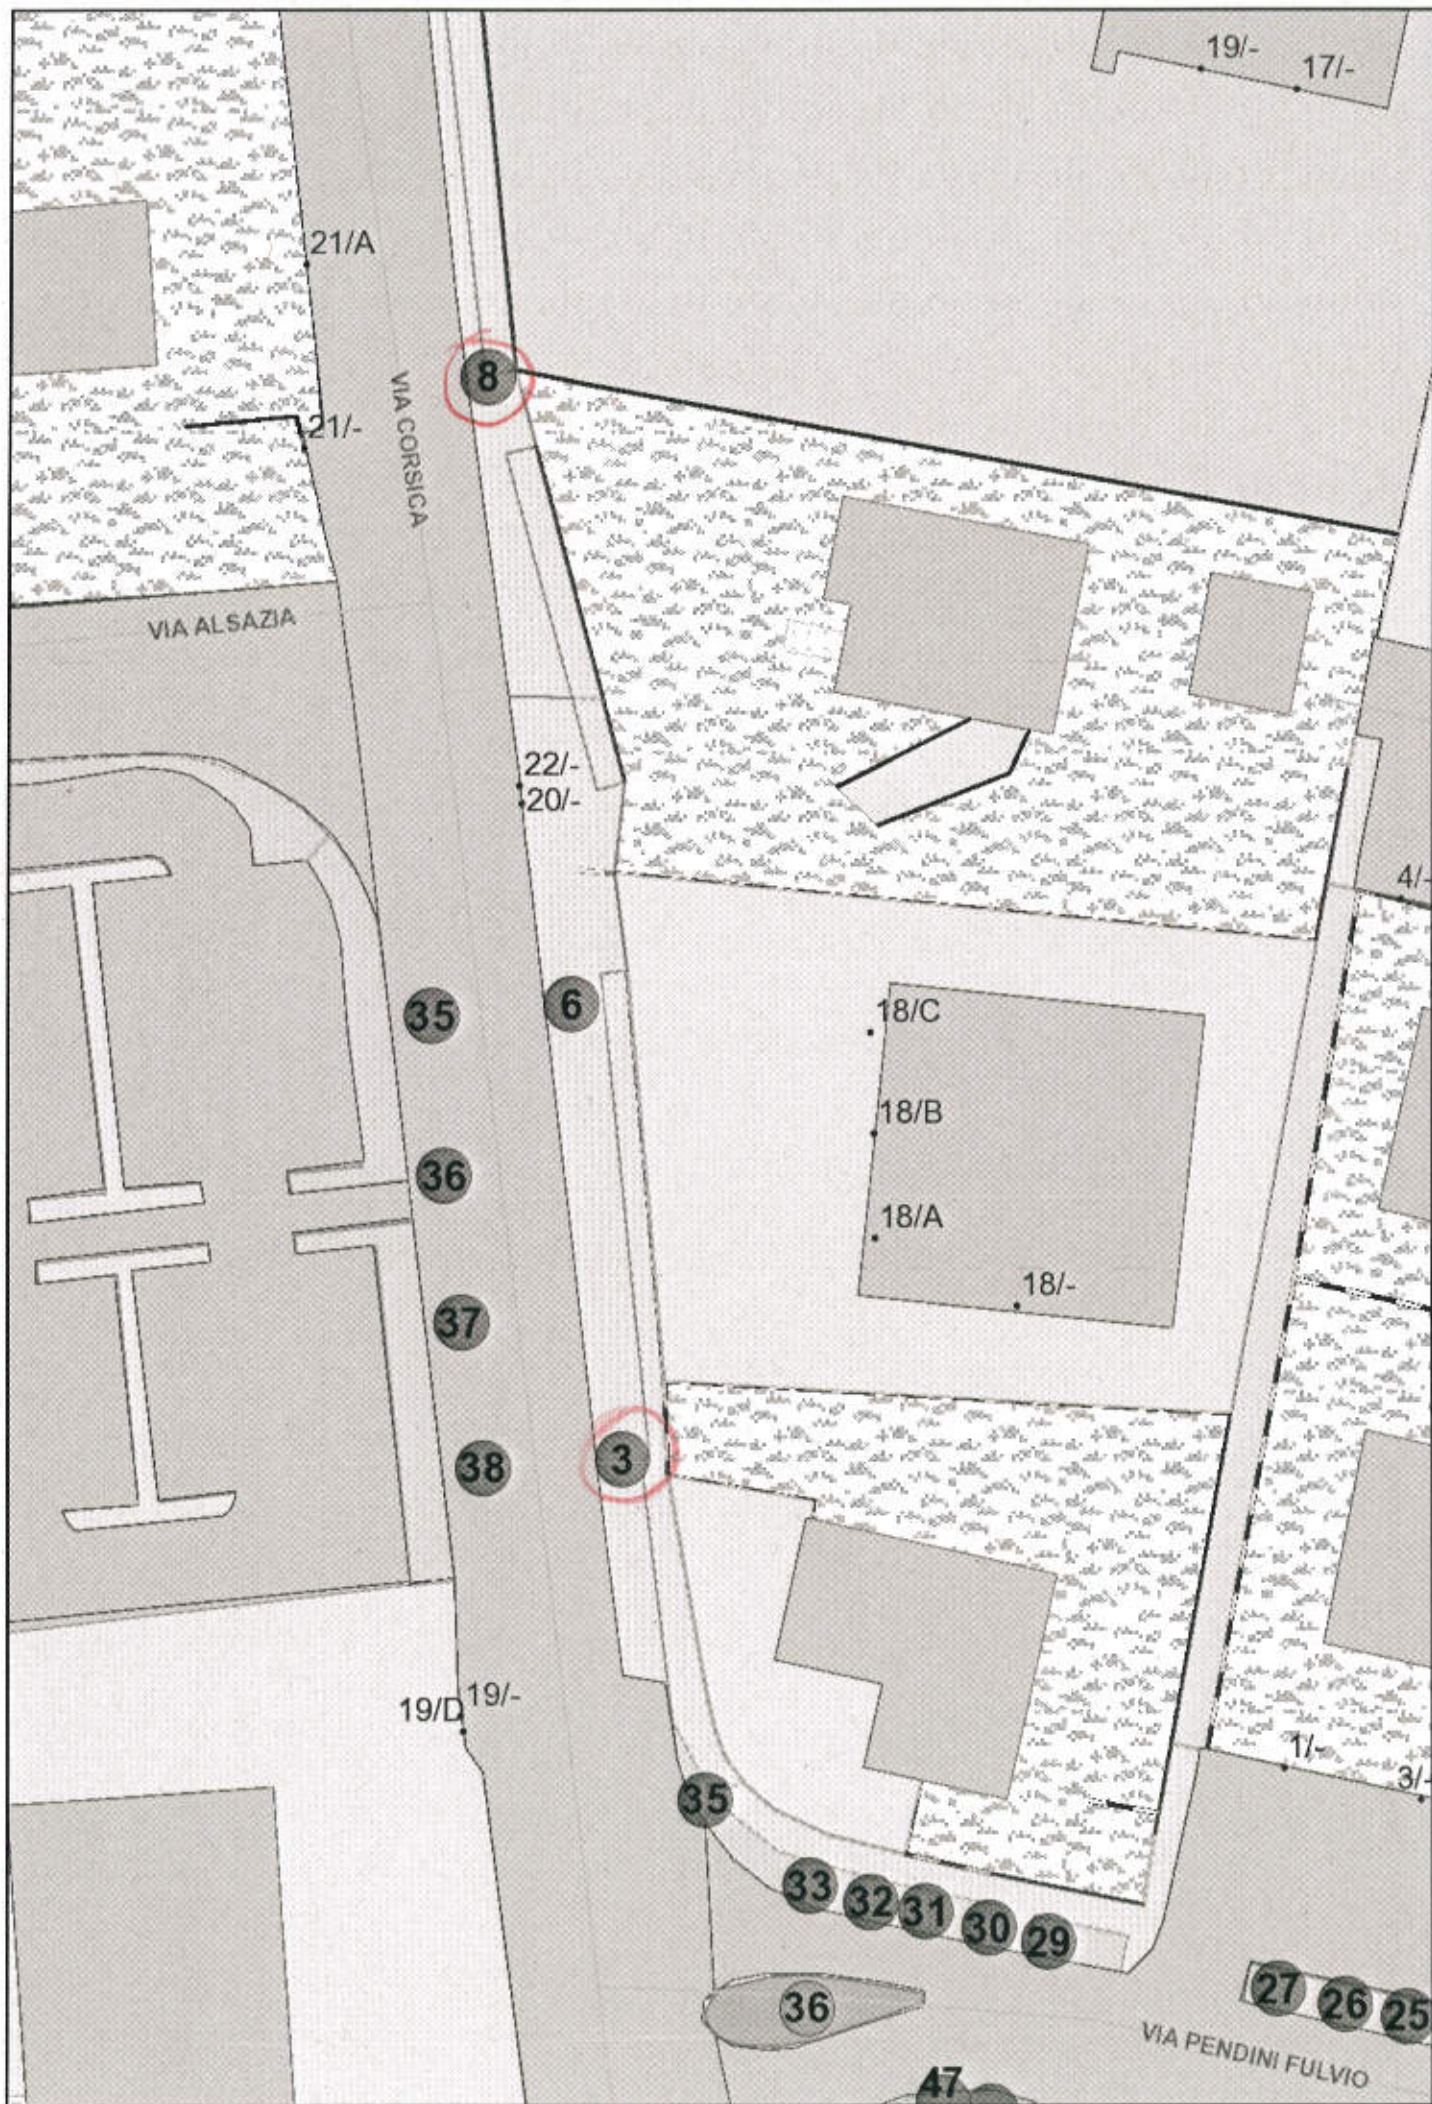



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

**Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Quercus ilex in via Palestro (n. inv. 28).
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n.
2006/0042 del 05/06/06.**

22 37 88

29/6/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 28 presenta gravi lesioni. Considerato l'esito dell'indagine l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
28	Quercus	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

CA

DC

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manifatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calcpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>eventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value=" -"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento cappala <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value=" -"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>sciaboleto <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>spiraleto <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>microfilia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value=" -"/></p> <p>necrosi corticali <input type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/></p> <p>diramamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>intervento urgente</u></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p>gravità lesioni <input type="checkbox"/></p>
<p>COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>scropolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p>D (pessima)</p>		
<p>CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p>			
<p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text" value=""/></p> <p>FREQUENZA <input type="text" value=""/></p>			
<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>Pianta in abbattimento per la gravità delle lesioni.</p>			
<p style="text-align: right;">INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/></p>			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
---------	----------	------	------	--------	--------	----------	---------	-----------

UBICAZIONE *Via Palestro*

CODALBERO 0028

-	R01	13/06/2017	98	70	5	30	0	contrafforte
---	-----	------------	----	----	---	----	---	--------------

Measurement098

