
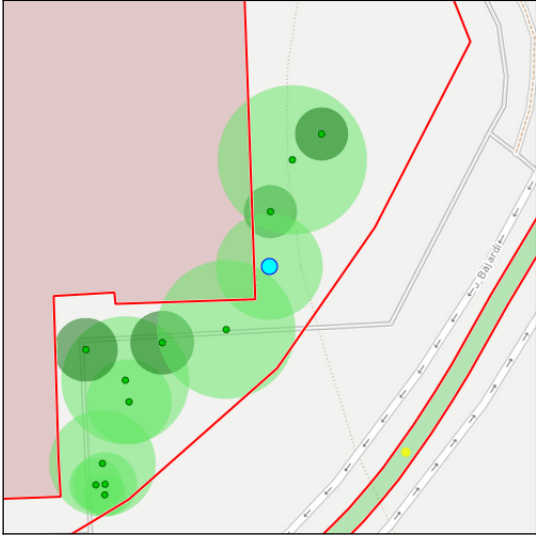


<b>Nr. albero</b> 11	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 727.493,79 / 5.034.450,09	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 7,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m
<b>Altezza castello</b> 1,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 88 cm	<b>Ø tronco</b> 28,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VSA - Data:</b> 17/06/2024	<b>CPC:</b> D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere	

<b>Rilevatore</b>	Misuraca Eleonora
<b>Tipo</b>	Primo controllo
<b>Fase fisiologica</b>	senescente
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	7,00 m
<b>Ø chioma</b>	10,00 m
<b>Altezza castello</b>	1,00 m
<b>Ø tronco</b>	28,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	88 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



**Note** Interferenze: pensilina autobus, marciapiede. Sollevamento zolla, Cretti longitudinali su fusto ascendenti al castello su lato in trazione, carie al castello e in chioma, seccume diffuso.

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

<b>Radici</b>	Radice strozzante (1), Taglio radicale (1), Sollevamento zolla (1), Sollevamento pavimentazione-cordolo (2), Radici affioranti (3)
<b>Colletto</b>	Allargato (2), Carie (1), Contrafforte di reazione (3), Contrafforte lesionato (2), Decorticazione - danni alla corteccia (1), Depressioni e concavità (2), Azzampatura (2), Lesioni cicatrizzate (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (3), Costolature (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Torsione (3), Fessurazioni - crack (3), Carie (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3)
<b>Castello</b>	Danni alla corteccia (3), Carie (3), Fessurazioni (3), Ferite da taglio aperte (3)
<b>Branche</b>	Rottura (2), Seccumi (3), Monconi (3), Monconi necrotizzati (3), Cretti - fessurazioni (2), Branche compromesse (2), Branche secche (3), Carie (3)
<b>Chioma</b>	Disseccamento (2), Asimmetrica (3), Spiombatura in asse (3)
<b>Interferenze</b>	Edifici - muri (2)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	17/06/2024 10:00:14	Misuraca Eleonora	In lavorazione