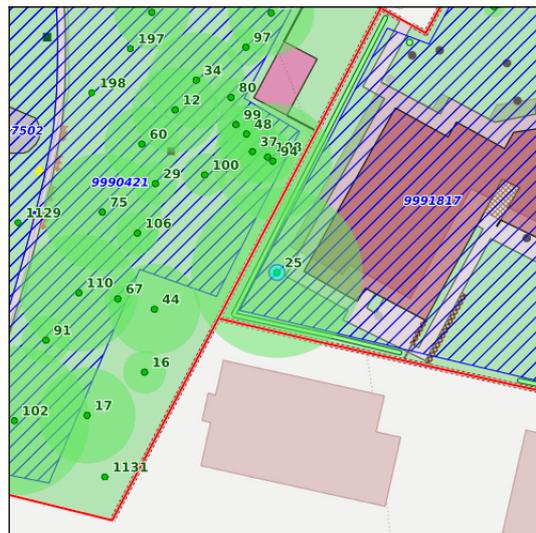


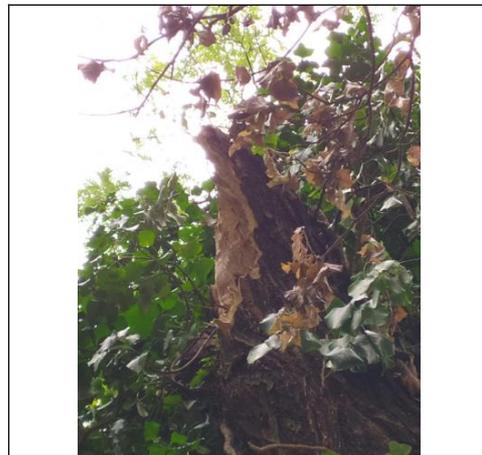
Nr. albero 25	Cartellino 9991817/25
Coordinate 728.101,46 / 5.033.340,25	
Proprietà Area di proprietà	



Tassonomia Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
Sito di crescita Prato o giardini	
	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 20,50 m	Ø chioma 16,00 m
Altezza castello 2,00 m	
Circ. tronco 368 cm	Ø tronco 117,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input type="checkbox"/> Monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta con particolare valore
Note non ispezionabile a causa di edera da eliminare	

VSA - Data: 30/09/2024	CPC: D - Gravità estrema
Cartellino 9991817/25	Stato cartellino Cartellino presente

Rilevatore	Cagnoni Eugenio
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	20,50 m
Ø chioma	16,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	117,00 cm
Circ. tronco	368 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



Note Soggetto in forte conflitto con il vicino edificio scolastico, presenta grossa radice strozzante e sollevamento della pavimentazione. Sono presenti diffuse branche secche. Si osserva una grossa sbrancatura a livello di branca secondaria i cui tessuti appaiono interamente cariati. La sbrancatura ha determinato un'asimmetria dell'architettura di chioma.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici	Radici affioranti (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (3), Radice strozzante (3)
Colletto	Rampicanti (3), Depressioni e concavità (2), Allargato (1)
Castello	Codominanza (1)
Branche	Branche capitozzate (1), Seccumi (2), Monconi necrotizzati (3), Rottura (3), Branche secche (2), Ferite da taglio marcescenti (2), Carie (2)
Chioma	Asimmetrica (2), Posizione asimmetria Sud-ovest (2), Dissecamento (2)
Interferenze	Edifici - muri (3), Ostacoli per competizione con altre piante (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		16/10/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	30/09/2024 18:27:56	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	30/09/2024 18:37:25	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	30/09/2024 18:37:25	Cagnoni Eugenio	Validata

Nr. albero 1	Cartellino 9991009/1
Coordinate 724.600,13 / 5.028.542,10	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Populus x euroamericana	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
Altezza 24,00 m	Ø chioma 14,00 m
Altezza castello 5,00 m	
Circ. tronco 292 cm	Ø tronco 93,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note colletto asimmetrico a zampa di elefante	

VSA - Data: 18/09/2024	CPC: D - Gravità estrema
Cartellino 9991009/1	Stato cartellino Cartellino presente
Rilevatore Vesentini Francesco	
Tipo Ricontrollo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Prato o giardini	
Stato vegetativo 2 deperiente	
Altezza 24,00 m	
Ø chioma 14,00 m	
Altezza castello 5,00 m	
Ø tronco 93,00 cm	
Circ. tronco 292 cm	

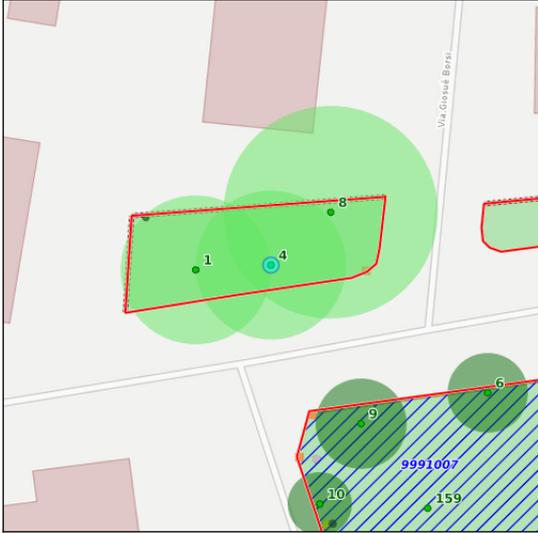
Note Marciume al colletto lato est e carpofori di armillaria diffusi.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto Cavità individuata strumentalmente (3), Carie (3), Carpofori (3)
Fusto Fusto inclinato (2)
Castello Ferite da taglio marcescenti (2)
Branche Branche capitozzate (3), Ferite da taglio marcescenti (2), Seccumi (2)
Chioma Chioma filata (3)
Agenti patogeni Armillaria mellea (3)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
3	18/09/2024	Colletto						
Note	Tre indagini eseguite al colletto.							

Lavori proposti		
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		04/10/2024

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/09/2024 16:29:45	Vesentini Francesco	In lavorazione
2	30/09/2024 17:30:50	Vesentini Francesco	Richiesta validazione (Applicativo)
3	30/09/2024 17:30:50	Vesentini Francesco	Validata

Nr. albero 4	Cartellino 9991009/2
Coordinate 724.607,15 / 5.028.542,54	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Populus x euroamericana	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 25,00 m	Ø chioma 14,00 m
Altezza castello 3,00 m	
Circ. tronco 245 cm	Ø tronco 78,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note cordonature al colletto	

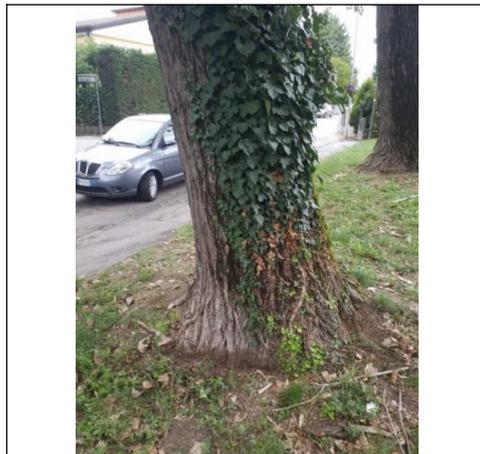
VSA - Data: 18/09/2024

CPC: D - Gravità estrema

Cartellino 9991009/2

Stato cartellino Cartellino presente

Rilevatore	Vesentini Francesco
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	25,00 m
Ø chioma	14,00 m
Altezza castello	3,00 m
Ø tronco	78,00 cm
Circ. tronco	245 cm

**Note**

Soggettodi grandi dimensioni fortemente asimmetrico per competizione con altro soggetto. Gli esami strumentali hanno rilevato cavità interna e degradazione diffusa a livello del colletto. Vista la sua appartenenza ad un gruppo, la necessaria sostituzione del vicino pioppo n.01 ed i difetti riscontrati, si ritiene necessario provvedere all'abbattimento.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici Sollevamento pavimentazione-cordolo (2), Radici affioranti decorticate (2)

Colletto Depressioni e concavità (2), Cavità individuata strumentalmente (3)

Fusto Ricacci diffusi - riscoppi (1), Fusto inclinato (2)

Branche Ferite da taglio marcescenti (3), Branche capitozzate (3)

Chioma Posizione asimmetria Sud (3), Asimmetria per competizione laterale (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
2	18/09/2024	Colletto						

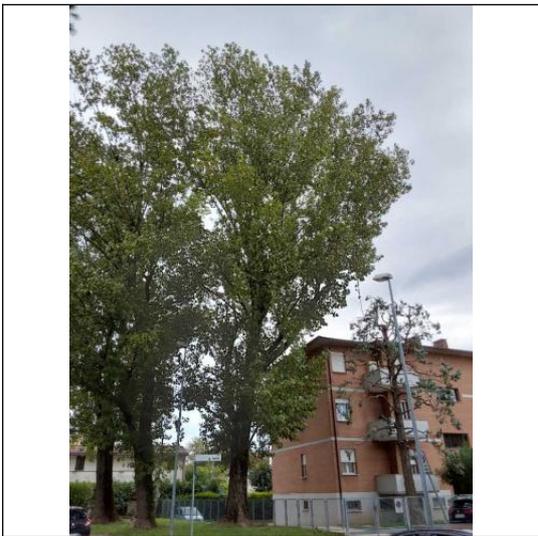
Note Due indagini al colletto

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		04/10/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/09/2024 16:29:45	Vesentini Francesco	In lavorazione
2	30/09/2024 17:43:09	Vesentini Francesco	Richiesta validazione (Applicativo)
3	30/09/2024 17:43:09	Vesentini Francesco	Validata

Nr. albero 8	Cartellino 9991009/3
Coordinate 724.612,73 / 5.028.547,52	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Populus x euroamericana	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
Altezza 26,00 m	Ø chioma 20,00 m
Altezza castello 4,00 m	
Circ. tronco 339 cm	Ø tronco 108,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note colletto azzampato	

VSA - Data: 18/09/2024	CPC: D - Gravità estrema
Cartellino 9991009/3	Stato cartellino Cartellino presente
Rilevatore Cagnoni Eugenio	
Tipo Ricontrollo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Prato o giardini	
Stato vegetativo 1 normale	
Altezza 26,00 m	
Ø chioma 20,00 m	
Altezza castello 4,00 m	
Ø tronco 108,00 cm	
Circ. tronco 339 cm	

Note Diversi profili al colletto evidenziano alterazioni importanti. Carpofori di *Cyclocybe cylindracea* al colletto. Considerati i difetti riscontrati strumentalmente, considerato che il soggetto è di grandi dimensioni ed appartiene ad un gruppo di tre soggetti di cui gli altri due sono in abbattimento, anche questo dovrà essere sostituito.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Radici Radici affioranti (1)
Colletto Depressioni e concavità (1), Carie (2), Carpofori (2), Contrafforte di reazione (2), Cavità individuata strumentalmente (2)
Fusto Cavità individuata strumentalmente (3), Carpofori (2), Lesioni cicatrizzate (1)
Branche Branche capitozzate (3), Ferite da taglio marcescenti (2)
Chioma Chioma filata (3)
Agenti patogeni Altra specie (indicare in campo note) (2)
Interferenze Ostacoli per competizione con altre piante (1), Edifici - muri (1)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
4	18/09/2024							
Note	Eseguiti 3 profili al colletto ed uno tangenziale a contrafforte sud.							

Lavori proposti		
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		04/10/2024

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/09/2024 16:25:14	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	30/09/2024 18:12:13	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	30/09/2024 18:12:13	Cagnoni Eugenio	Validata