
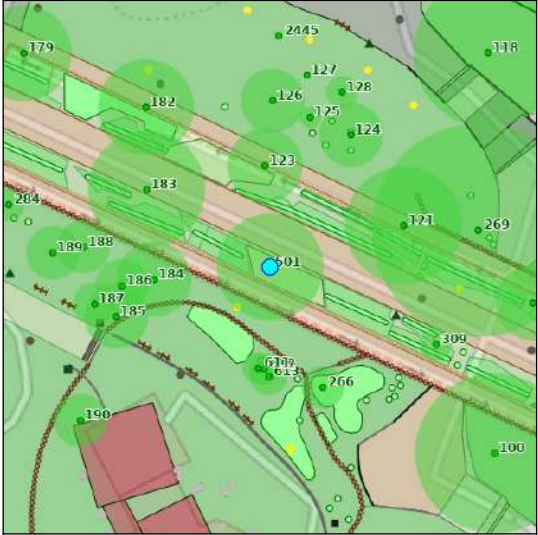


Nr. albero 501	Cartellino
Coordinate 725331,83 / 5032769,79	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Celtis australis (Bagolaro)	
Sito di crescita Parterre	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 20,00 m	Ø chioma 10,00 m
Altezza castello 3,50 m	
Circ. tronco 320 cm	Ø tronco 102,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

VTA - Data: 16/01/2023

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore	Sgrò Sergio
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Parterre
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	20,00 m
Ø chioma	10,00 m
Altezza castello	3,50 m
Ø tronco	102,00 cm
Circ. tronco	320 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Carpofori di Ganoderma al colletto. Interramento del colletto ed impianto di irrigazione hanno favorito lo sviluppo di carie radicale. Elevata propensione al cedimento per rottura del tronco alla base. Bersaglio costituito dalla Cappella degli Scrovegni. Strumentali confermano ampia cavità e aree degradate. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali. Rischio elevato e non riducibile. Opportuno abbattimento e sostituzione.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici Carie (3), Carpofori (3)

Colletto Depressione (1), Carie (3), Cavità (3), Carpofori (3)

Fusto cavità (1), depressione (1), Cavità (1), Corteccia inclusa (1)

Castello Ferita (2), Corteccia inclusa (3), Cavità (2)

Branche Posizione asimmetria Sud-est (1), Posizione asimmetria Nord-ovest (1)

Chioma Asimmetria (1), Capitozzo (1)

Agenti patogeni Ganoderma adspersum (3)

Conformazione Normale

D - Dendrodensimetro



Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
6	16/01/2023		125	5,00				
7	16/01/2023		175	5,00				
8	16/01/2023		190	5,00				
9	16/01/2023		315	5,00				
10	16/01/2023		310	5,00				
11	16/01/2023		27	5,00				

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		17/02/2023


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	16/01/2023 10:05:12	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/01/2023 19:10:55	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/01/2023 19:10:55	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 301	Cartellino 9991668/318
Coordinate 725325,32 / 5032824,30	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Fagus sylvatica (Faggio comune)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Chiosco, struttura mobile in pianta stabile, panchina in piazza frequentata	
Altezza 17,00 m	Ø chioma 10,00 m
Altezza castello 6,00 m	
Circ. tronco 192 cm	Ø tronco 61,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	



VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore Sgrò Sergio	
Tipo Ricontrollo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Prato o giardini	
Stato vegetativo 3 gravemente deperiente	
Altezza 17,00 m	
Ø chioma 10,00 m	
Altezza castello 6,00 m	
Ø tronco 61,00 cm	
Circ. tronco 192 cm	
Bersaglio Chiosco, struttura mobile in pianta stabile, panchina in piazza frequentata	

Note Gravi danni al castello causa evoluzione patologica di sbrancamento. Presenza di funghi agenti di carie e di funghi saprofiti (Fomes e Schizophyllum). Sospetta infezione da cancro da nectria. Tessuti fusto e castello lato est devitalizzati. Aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi vegetativi e fitosanitari. Rischio elevato e non riducibile. Disseccamento tessuti cambiali in progressione.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione Sbilanciata			
Castello Danni alla corteccia (3), Ferita (3)			
Branche compromessa (3), Ferita (3), Fessurazione (3)			
Chioma Carpofori (3), Asimmetria (3), seccumi (3), Branche compromesse (3), Carie (3)			
Lavori proposti			
Tipo lavoro		Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta			30/01/2023
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:19:54	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:19:54	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 89	Cartellino 9991668/103
Coordinate 725403,01 / 5032769,75	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
Altezza 13,00 m	Ø chioma 10,00 m
Altezza castello 3,50 m	
Circ. tronco 330 cm	Ø tronco 105,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
[X] Pavimentazione filtrante	
Note	

VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore	Sgrò Sergio
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	13,00 m
Ø chioma	10,00 m
Altezza castello	3,50 m
Ø tronco	105,00 cm
Circ. tronco	330 cm
Bersaglio	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



Note Presenza carpofori su branche capitozzate. Carie, ampie ferite aperte, chioma con architettura alterata da capitozzatura. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

Anomalie: (1) difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Conformazione Sbilanciata, Inclinata/Sbilanciata

Radici Radici esposte (2)

Colletto allargato (2)

Branche Rottura (2), compromessa (3), Cavità (3), Dissecamento (3), Fessurazione (2)

Chioma Branche compromesse (3), Asimmetria (2), Capitozzo (3), Carie (3), Carpofori (3)

Interferenze Ostacoli per competizione con altre piante (2)

D - Dendrodensimetro



Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	05/12/2022	Tronco	200	1100,00				
5	05/12/2022	Tronco	200	1050,00				

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		30/01/2023

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:26:41	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:26:41	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 90	Cartellino 9991668/104
Coordinate 725399,79 / 5032773,97	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 13,00 m	Ø chioma 7,00 m
Altezza castello 3,00 m	
Circ. tronco 258 cm	Ø tronco 82,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
[X] Pavimentazione filtrante	
Note	

VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore	Sgrò Sergio
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	13,00 m
Ø chioma	7,00 m
Altezza castello	3,00 m
Ø tronco	82,00 cm
Circ. tronco	258 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



Note Chioma alterata da capitozzatura. Moncone cariato sulla quale inserzione con cavità si inserisce branca laterale vigorosa. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione Normale

Castello Cavità (2), Ferita (3)

Branche Rottura (3), Disseccamento (3), Ferita (3), Fessurazione (2), compromessa (3), Cavità (3)

Chioma Carie (3), Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

Interferenze Ostacoli per competizione con altre piante (2)

D - Dendrodensimetro



Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
2	05/12/2022	Tronco	160	800,00				
3	05/12/2022	Tronco	160	750,00				
4	05/12/2022	Tronco	140	1200,00				

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		30/01/2023
VTA - VTA visivo		05/12/2023

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:28:19	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:28:19	Sgrò Sergio	Validata

Nr. albero 91	Cartellino 9991668/105
Coordinate 725396,34 / 5032777,59	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 12,50 m	Ø chioma 12,00 m
Altezza castello 4,00 m	
Circ. tronco 185 cm	Ø tronco 59,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
[X] Pavimentazione filtrante	
Note	

VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore	Sgrò Sergio
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Prato o giardini
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori
Altezza	12,50 m
Ø chioma	12,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	59,00 cm
Circ. tronco	185 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco

**Note**

Carie e cavità con nidi di calabroni. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione Normale

Tronco Ferita (3), Carie (3), cavità (3)

Castello ferite da taglio (3), Cavità (3), Ferita (2)

Branche Cavità (3), compromessa (3), Ferita (3)

Chioma Branche compromesse (1), Asimmetria (3), Carie (2)

Interferenze Ostacoli per competizione con altre piante (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		30/01/2023
VTA - VTA visivo		04/12/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:29:55	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:29:55	Sgrò Sergio	Validata